




# HEIDENHAIN

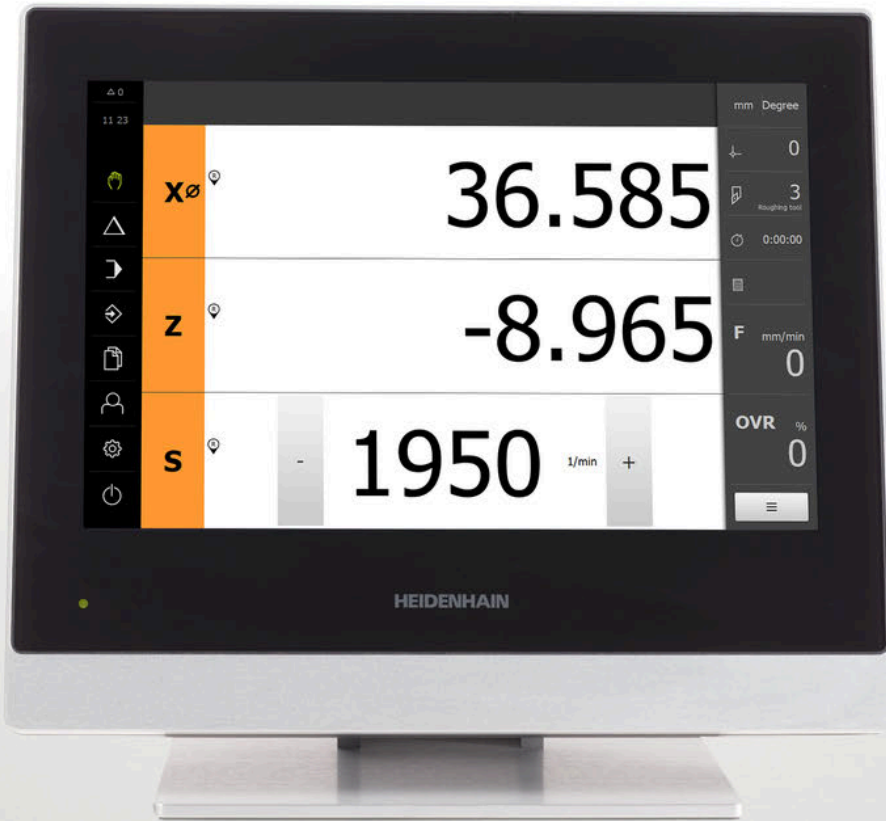

## POSITIP 8000

İşletim kılavuzu  
Döndürme

Pozisyon göstergesi

## İçindekiler

1	Temel bilgiler.....	17
2	Güvenlik.....	27
3	Taşıma ve depolama.....	33
4	Montaj.....	39
5	Kurulum.....	45
6	Genel kullanım.....	57
7	İşletime alma.....	91
8	Ayarlama.....	135
9	Hızlı başlatma.....	153
10	Elle işletim.....	171
11	MDI işletimi.....	179
12	Program akışı.....	191
13	Programlama.....	201
14	Dosya yönetimi.....	213
15	Ayarlar.....	221
16	Servis ve bakım.....	283
17	Yapılması gerekenler.....	297
18	Sökme ve imha etme.....	303
19	Teknik Veriler.....	305
20	İndeks.....	312
21	Resim listesi.....	315

<b>1</b>	<b>Temel bilgiler.....</b>	<b>17</b>
1.1	Genel bakış.....	18
1.2	Ürün ile ilgili bilgiler.....	18
1.3	Yeni ve değiştirilmiş fonksiyonlara genel bakış.....	18
1.4	Ürünün deneme yazılımı.....	18
1.5	Ürün dokümantasyonu.....	19
1.5.1	Dokümantasyonun geçerliliği.....	19
1.5.2	Dokümantasyonun okunmasına ilişkin bilgiler.....	20
1.5.3	Dokümantasyonun saklanması ve devredilmesi.....	21
1.6	Bu kılavuz hakkında.....	21
1.6.1	Belge tipi.....	21
1.6.2	Kılavuzun hedef grupları.....	21
1.6.3	Kullanıcı tiplerine göre hedef gruplar.....	22
1.6.4	Bölmelerin içerikleri.....	22
1.6.5	Kullanılan uyarılar.....	24
1.6.6	Koyu renkli metinler.....	25
<b>2</b>	<b>Güvenlik.....</b>	<b>27</b>
2.1	Genel bakış.....	28
2.2	Genel güvenlik tedbirleri.....	28
2.3	Amaca uygun kullanım.....	28
2.4	Amaca aykırı kullanım.....	28
2.5	Personelin nitelikleri.....	29
2.6	İşletmeci yükümlülükleri.....	29
2.7	Genel güvenlik uyarıları.....	30
2.7.1	Cihazdaki semboller.....	30
2.7.2	Elektrik ile ilgili güvenlik uyarıları.....	31

<b>3</b>	<b>Taşıma ve depolama.....</b>	<b>33</b>
3.1	Genel bakış.....	34
3.2	Cihazı ambalajından çıkarma.....	34
3.3	Teslimat kapsamı ve aksesuar.....	34
3.3.1	Teslimat kapsamı.....	34
3.3.2	Aksesuar.....	35
3.4	Nakliye hasarı söz konusu olduğunda.....	36
3.5	Tekrar ambalajlama ve depolama.....	36
3.5.1	Cihazın ambalajlanması.....	37
3.5.2	Cihazın depolanması.....	37
<b>4</b>	<b>Montaj.....</b>	<b>39</b>
4.1	Genel bakış.....	40
4.2	Cihazın birleştirilmesi.....	40
4.2.1	Single-Pos ayak üzerine montaj.....	41
4.2.2	Duo-Pos ayak üzerine montaj.....	42
4.2.3	Multi-Pos ayak üzerine montaj.....	43
4.2.4	Multi-Pos tutucu üzerine montaj.....	44
<b>5</b>	<b>Kurulum.....</b>	<b>45</b>
5.1	Genel bakış.....	46
5.2	Genel uyarılar.....	46
5.3	Cihaza genel bakış.....	47
5.4	Ölçüm cihazlarının bağlanması.....	50
5.5	Şalt girişlerinin ve çıkışlarının kablolanması.....	51
5.6	Giriş cihazlarının bağlanması.....	54
5.7	Ağ çevre biriminin bağlanması.....	54
5.8	Şebeke geriliminin bağlanması.....	55

<b>6 Genel kullanım.....</b>	<b>57</b>
<b>6.1 Genel bakış.....</b>	<b>58</b>
<b>6.2 Giriş cihazları ve dokunmatik ekran ile kullanım.....</b>	<b>58</b>
6.2.1 Dokunmatik ekran ve giriş cihazları.....	58
6.2.2 Hareketler ve maus aksiyonları.....	58
<b>6.3 Genel kumanda elemanları ve fonksiyonları.....</b>	<b>60</b>
<b>6.4 POSITIP 8000 Açma ve kapama.....</b>	<b>62</b>
6.4.1 POSITIP 8000 açma.....	62
6.4.2 Enerji tasarruf modu aktiveleştirme ve devre dışı bırakma.....	62
6.4.3 POSITIP 8000 Kapama.....	63
<b>6.5 Kullanıcı girişi ve çıkışı.....</b>	<b>63</b>
6.5.1 Kullanıcı girişi.....	64
6.5.2 Kullanıcı oturumu kapatma.....	64
<b>6.6 Dil ayarlama.....</b>	<b>65</b>
<b>6.7 Başlatma işleminden sonra referans işareti arama işleminin uygulanması.....</b>	<b>65</b>
<b>6.8 Kullanıcı arayüzü.....</b>	<b>65</b>
6.8.1 Açma sonrasında kullanıcı arayüzü.....	66
6.8.2 Kullanıcı arayüzünün ana menüsü.....	67
6.8.3 Elle işletim menüsü.....	69
6.8.4 MDI işletimi menüsü.....	70
6.8.5 Program akışı menüsü.....	72
6.8.6 Programlama menüsü.....	73
6.8.7 Dosya yönetimi menüsü.....	75
6.8.8 Kullanıcı girişi menüsü.....	76
6.8.9 Ayarlar menüsü.....	77
6.8.10 Kapama menüsü.....	78
<b>6.9 Pozisyon göstergesi.....</b>	<b>78</b>
6.9.1 Pozisyon göstergesi kumanda elemanları.....	78
6.9.2 Pozisyon göstergesi fonksiyonları.....	79
<b>6.10 Durum çubuğu.....</b>	<b>82</b>
6.10.1 Durum çubuğunun kumanda elemanları.....	82
6.10.2 Hızlı erişim menüsündeki ayarların uyarlanması.....	84
6.10.3 Kronometre.....	85
6.10.4 Hesaplayıcı.....	85

6.10.5	Besleme değerinin belirlenmesi.....	86
6.10.6	Elle işletimdeki ek fonksiyonlar.....	86
<b>6.11</b>	<b>OEM çubuğu.....</b>	<b>86</b>
6.11.1	OEM menüsü kumanda elemanları.....	87
6.11.2	OEM menüsü fonksiyonlarını açma.....	87
<b>6.12</b>	<b>Mesajlar ve sesli geri bildirim.....</b>	<b>88</b>
6.12.1	Mesajlar.....	88
6.12.2	Asistan.....	90
6.12.3	Sesli geri bildirim.....	90

<b>7 İşletime alma.....</b>	<b>91</b>
7.1 Genel bakış.....	92
7.2 İşletime almak için oturum açılması.....	92
7.2.1 Kullanıcının oturum açması.....	92
7.2.2 Başlatma işleminden sonra referans işareti arama işleminin uygulanması.....	93
7.2.3 Dil ayarlama.....	93
7.2.4 Şifrenin değiştirilmesi.....	94
7.3 İşletime alma adımları.....	94
7.4 Uygulama seçme.....	96
7.5 Temel ayarlar.....	96
7.5.1 Yazılım Seçenekleri ögesini etkinleştirin.....	96
7.5.2 Tarih ve saat ayarının yapılması.....	99
7.5.3 Birimlerin ayarlanması.....	99
7.6 Eksenleri yapılandırma.....	100
7.6.1 Tipik ölçüm cihazlarına genel bakış.....	101
7.6.2 EnDat arayüzüne sahip ölçüm cihazları için eksenleri yapılandırma.....	102
7.6.3 1 V <sub>SS</sub> veya 11 µA <sub>SS</sub> arayüzüne sahip ölçüm cihazları için eksenlerin yapılandırılması.....	104
7.6.4 Hata kompanzasyonunun uygulanması.....	107
7.6.5 Mil ekseninin yapılandırılması.....	110
7.6.6 Eksen + NC yapılandırması.....	112
7.6.7 Elektronik el çarkı ögesinin yapılandırılması.....	114
7.6.8 Eksenlerin birleştirilmesi.....	115
7.6.9 Referans işareti aramanın açılması.....	116
7.7 Dişli kesme yapılandırması (NC yazılım seçeneği).....	117
7.8 M fonksiyonlarının yapılandırılması.....	117
7.8.1 Standart M fonksiyonları.....	118
7.8.2 Üreticiye özel M fonksiyonları.....	118
7.9 OEM alanı.....	118
7.9.1 Dokümantasyon ekleme.....	119
7.9.2 Başlangıç ekranı ekleme.....	120
7.9.3 OEM menüsü yapılandırma.....	121
7.9.4 Göstergenin uyarlanması.....	126
7.9.5 Hata mesajlarının uyarlanması.....	126
7.9.6 OEM ayarlarının yedeklenmesi ve geri yüklenmesi.....	130
7.9.7 Cihazın ekran kayıtları için yapılandırılması.....	131
7.10 Verilerin yedeklenmesi.....	132
7.10.1 Yapılandırma dosyalarını kaydet.....	132
7.10.2 Kullanıcı dosyalarını yedekle.....	133

<b>8</b>	<b>Ayarlama.....</b>	<b>135</b>
8.1	Genel bakış.....	136
8.2	Ayarlama için oturum açma.....	136
8.2.1	Kullanıcının oturum açması.....	136
8.2.2	Başlatma işleminden sonra referans işareti arama işleminin uygulanması.....	137
8.2.3	Dil ayarlama.....	137
8.2.4	Şifrenin değiştirilmesi.....	138
8.3	Münferit kurulum adımları.....	139
8.3.1	Temel ayarlar.....	139
8.3.2	Düzenleme işlemlerini hazırlama.....	147
8.4	Yapılandırma dosyalarını kaydet.....	151
8.5	Kullanıcı dosyalarını yedekle.....	152
<b>9</b>	<b>Hızlı başlatma.....</b>	<b>153</b>
9.1	Genel bakış.....	154
9.2	Hızlı başlatma için oturum açın.....	155
9.3	Koşullar.....	155
9.4	Torna tezgahının ayarlanması.....	158
9.4.1	Başlangıç aletini ölçme.....	159
9.4.2	Aletlerin ölçülmesi.....	160
9.4.3	Referans noktasını belirleme.....	161
9.5	Dış konturu kumlama.....	161
9.6	Oyuk döndürme.....	164
9.7	Pahın döndürülmesi.....	165
9.8	Dış konturun perdahlanması.....	165
9.9	Dişlinin oluşturulması.....	168
9.9.1	Dişlinin tanımlanması.....	169
9.9.2	Dişlinin döndürülmesi.....	170



<b>10 Elle işletim.....</b>	<b>171</b>
10.1 Genel bakış.....	172
10.2 Mil devir sayısı için üst sınırı tanımlama.....	173
10.3 Referans işareti araması uygulama.....	174
10.4 Referans noktalarının tanımlanması.....	175
10.4.1 Referans noktalarının kazanması.....	175
10.4.2 Pozisyonun referans noktası olarak belirlenmesi.....	176
10.5 Aletlerin oluşturulması.....	177
10.6 Aletleri ölçme.....	178
10.7 Aletin seçilmesi.....	178
<b>11 MDI işletimi.....</b>	<b>179</b>
11.1 Genel bakış.....	180
11.2 Mil devir sayısı için üst sınırı tanımlama.....	182
11.3 Tümce tipleri.....	182
11.3.1 Konumlandırmalar.....	182
11.3.2 İşleme döngüsü.....	183
11.4 Tümcelerin uygulanması.....	186
11.5 Simülasyon penceresinin kullanılması.....	187
11.5.1 Kontur görünümü olarak gösterim.....	188
11.6 Konumlandırma yardımı ile çalışma.....	189
11.7 Ölçü faktörü uygulanması.....	189

**12 Program akışı..... 191****12.1 Genel bakış.....192****12.2 Programın kullanılması..... 194**

- 12.2.1 Programın işlenmesi.....195
- 12.2.2 Program tümcelerinin kumanda edilmesi.....196
- 12.2.3 İşlemenin iptal edilmesi.....196
- 12.2.4 Simülasyon penceresinin kullanılması.....196
- 12.2.5 Ölçü faktörü uygulanması.....198
- 12.2.6 Mil devir sayısının ayarlanması.....199

**12.3 Programların yönetilmesi.....199**

- 12.3.1 Programın açılması.....199
- 12.3.2 Programın kapatılması.....199

**13 Programlama..... 201****13.1 Genel bakış.....202****13.2 Tümce tipleri..... 203**

- 13.2.1 Konumlandırmalar.....203
- 13.2.2 Koordinat sistemleri.....203
- 13.2.3 Makine fonksiyonları.....204
- 13.2.4 İşleme döngüsü.....204

**13.3 Programın oluşturulması..... 207**

- 13.3.1 Programlama desteği.....208
- 13.3.2 Program başlığının oluşturulması.....208
- 13.3.3 Tümce eklenmesi.....208
- 13.3.4 Tümce silinmesi.....209
- 13.3.5 Programın kaydedilmesi.....209

**13.4 Simülasyon penceresinin kullanılması..... 209**

- 13.4.1 Kontur görünümü olarak gösterim.....210
- 13.4.2 Simülasyon penceresinin etkinleştirilmesi.....211
- 13.4.3 Programın simülasyon penceresinde kontrol edilmesi.....211

**13.5 Programların yönetilmesi.....211**

- 13.5.1 Programın açılması.....211
- 13.5.2 Programın kapatılması.....211
- 13.5.3 Programın kaydedilmesi.....211
- 13.5.4 Programın yeni bir adla kaydedilmesi.....212
- 13.5.5 Programın otomatik olarak kaydedilmesi.....212
- 13.5.6 Programın silinmesi.....212

**13.6 Program tümcelerinin düzenlenmesi..... 212**

<b>14 Dosya yönetimi.....</b>	<b>213</b>
14.1 Genel bakış.....	214
14.2 Dosya tipleri.....	215
14.3 Klasörlerin ve dosyaların yönetilmesi.....	215
14.4 Dosyaların görüntülenmesi.....	218
14.5 Dosyaların dışa aktarılması.....	218
14.6 Dosyaların içe aktarılması.....	219

<b>15 Ayarlar.....</b>	<b>221</b>
<b>15.1 Genel bakış.....</b>	<b>222</b>
<b>15.2 Genel.....</b>	<b>223</b>
15.2.1 Cihaz bilgileri.....	223
15.2.2 Gösterge ve dokunmatik ekran.....	223
15.2.3 Gösterim.....	224
15.2.4 Simülasyon penceresi.....	225
15.2.5 Giriş cihazları.....	226
15.2.6 Tonlar.....	227
15.2.7 Yazıcı.....	227
15.2.8 Tarih ve saat.....	227
15.2.9 Özellikler.....	228
15.2.10 Telif hakları.....	229
15.2.11 Servis bilgileri.....	229
15.2.12 Dokümantasyon.....	230
<b>15.3 Arabirimler.....</b>	<b>231</b>
15.3.1 Ağ.....	231
15.3.2 Ağ sürücüsü.....	232
15.3.3 USB.....	233
15.3.4 Akslar (kumanda fonksiyonları).....	233
15.3.5 Pozisyona bağlı kumanda fonksiyonları.....	233
<b>15.4 Kullanıcı.....</b>	<b>235</b>
15.4.1 OEM.....	235
15.4.2 Setup.....	236
15.4.3 Operator.....	237
15.4.4 Kullanıcı eklenmesi.....	237
<b>15.5 Eksen.....</b>	<b>238</b>
15.5.1 Eksenlerin konfigürasyonu ile ilgili temel bilgiler.....	238
15.5.2 Referans işaretleri.....	239
15.5.3 Bilgi.....	240
15.5.4 Kumanda fonksiyonları.....	240
15.5.5 Girişler (Kumanda fonksiyonları).....	240
15.5.6 Çıkışlar (Kumanda fonksiyonları).....	242
15.5.7 Bindirmeler.....	242
15.5.8 M fonksiyonları öğesinin eklenmesi.....	243
15.5.9 M fonksiyonlarının yapılandırılması.....	243
15.5.10 Diameter axis.....	244
15.5.11 Özel ayarlar.....	245
15.5.12 Dişli kesme.....	246
15.5.13 <Eksen adı> (eksen ayarları).....	246
15.5.14 Ölçme cihazı.....	249
15.5.15 Referans işaretleri (Ölçme cihazı).....	252

15.5.16	Referans noktaları arasındaki mesafe.....	253
15.5.17	EnDat arayüzüne sahip ölçüm cihazı teşhisi.....	253
15.5.18	1 V <sub>SS</sub> /11 µA <sub>SS</sub> ile ölçüm cihazı teşhisi.....	255
15.5.19	Doğrusal hata kompanzasyonu (LEC).....	256
15.5.20	Kademeli çizgisel hata kompanzasyonu (SLEC).....	256
15.5.21	Destek noktası tablosunun oluşturulması.....	257
15.5.22	Çıkışlar.....	258
15.5.23	Girişler.....	259
15.5.24	Dijital girişten hareket komutları.....	260
15.5.25	Analog girişten dijital hareket komutları.....	260
15.5.26	Elektronik el çarkı hareket komutları.....	262
15.5.27	Dijital girişlerin onayı.....	263
15.5.28	Yazılım son konum şalteri.....	263
15.5.29	Mil eksenini S.....	264
15.5.30	Çıkışlar (S).....	266
15.5.31	Girişler (S).....	267
15.5.32	Dijital girişten hareket komutları (S).....	268
15.5.33	Dijital girişlerin onayı (S).....	268
15.5.34	Analog giriş üzerinden devir sayısı göstergesi (S).....	269
15.5.35	Dişli kademeleri öğesinin eklenmesi.....	269
15.5.36	Dişli kademeleri.....	270
<b>15.6</b>	<b>Servis.....</b>	<b>271</b>
15.6.1	Aygıt yazılımı bilgileri.....	271
15.6.2	Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin.....	272
15.6.3	Aygıt yazılımı güncelleme.....	273
15.6.4	Sıfırla.....	273
15.6.5	OEM alanı.....	274
15.6.6	Başlangıç ekranı.....	274
15.6.7	OEM menüsü.....	275
15.6.8	OEM-Menü girişleri eklenmesi.....	275
15.6.9	OEM çubuğu girişi Logo.....	276
15.6.10	OEM çubuğu girişi Mil devir sayısı.....	276
15.6.11	OEM çubuğu girişi M Fonksiyonu.....	277
15.6.12	OEM çubuğu girişi Özel fonksiyonlar.....	278
15.6.13	OEM çubuğu girişi Belge.....	278
15.6.14	Ayarlar (OEM alanı).....	279
15.6.15	Programın uygulanması.....	279
15.6.16	M fonksiyonlarının yapılandırılması.....	280
15.6.17	Metin veritabanı.....	280
15.6.18	Mesajlar.....	281
15.6.19	Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin (OEM alanı).....	281
15.6.20	Dokümantasyon.....	282
15.6.21	Yazılım Seçenekleri.....	282

<b>16 Servis ve bakım.....</b>	<b>283</b>
16.1 Genel bakış.....	284
16.2 Temizleme.....	284
16.3 Bakım planı.....	285
16.4 Tekrar işleme alma.....	285
16.5 Aygıt yazılımının güncellenmesi.....	286
16.6 Ölçüm cihazlarının teşhisi.....	288
16.6.1 1 V <sub>SS</sub> /11 µA <sub>SS</sub> arayüzüne sahip ölçüm cihazı için teşhis.....	288
16.6.2 EnDat arayüzüne sahip ölçüm cihazı teşhisi.....	290
16.7 Dosya ve ayarların geri yüklenmesi.....	292
16.7.1 OEM'ye özgü klasör ve dosyaların tekrar oluşturulması.....	293
16.7.2 Kullanıcı dosyalarını tekrar oluştur.....	294
16.7.3 Konfigürasyonu geri yükleyin.....	295
16.8 Tüm ayarları sıfırla.....	296
16.9 Teslimat durumuna sıfırla.....	296
<b>17 Yapılması gerekenler.....</b>	<b>297</b>
17.1 Genel bakış.....	298
17.2 Sistem arızası veya elektrik kesintisi.....	298
17.2.1 Aygıt yazılımının geri yüklenmesi.....	298
17.2.2 Konfigürasyonu geri yükleyin.....	299
17.3 Arızalar.....	299
17.3.1 Arızaların gidermesi.....	299
<b>18 Sökme ve imha etme.....</b>	<b>303</b>
18.1 Genel bakış.....	304
18.2 Sökme.....	304
18.3 İmha etme.....	304

<b>19 Teknik Veriler.....</b>	<b>305</b>
19.1 Genel bakış.....	306
19.2 Cihaz verileri.....	306
19.3 Cihaz ve bağlantı ölçüleri.....	308
19.3.1 Single-Pos ayağı ile cihaz ölçüleri.....	310
19.3.2 Duo-Pos ayağıyla cihaz ölçüleri.....	310
19.3.3 Multi-Pos ayağıyla cihaz ölçüleri.....	311
19.3.4 Multi-Pos tutucuyla cihaz ölçüleri.....	311
<b>20 İndeks.....</b>	<b>312</b>
<b>21 Resim listesi.....</b>	<b>315</b>





# 1

**Temel bilgiler**

## 1.1 Genel bakış


Bu bölümde, sahip olduğunuz ürün ile ilgili bilgiler ve ürüne ait kılavuz yer almaktadır.

## 1.2 Ürün ile ilgili bilgiler

Ürün tanımı	Kimlik	Aygıt yazılımı sürümü	İndeks
POSITIP 8000	1089176-xx, 1089177-xx	1252216.1.2.x	---

Tip levhası cihazın arka tarafında bulunur.

Örnek:

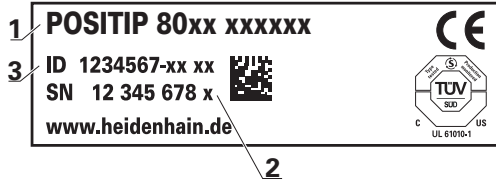

- 1 Ürün tanımı
- 2 İndeks
- 3 Tanım numarası (kimlik)

## 1.3 Yeni ve değiştirilmiş fonksiyonlara genel bakış

Bu belge, yeni ve değiştirilmiş fonksiyonlara veya 1252216.1.2.x sürümünün ayarlarına kısa bir genel bakış sunar.

## 1.4 Ürünün deneme yazılımı

POSITIP 8000 demosu, cihazdan bağımsız olarak bilgisayara yükleyebileceğiniz bir yazılımdır. POSITIP 8000 demosu yardımıyla cihaz fonksiyonlarını öğrenebilir, test edebilir veya uygulayabilirsiniz.

Yazılımın güncel sürümünü buradan indirebilirsiniz: [www.heidenhain.de](http://www.heidenhain.de)



HEIDENHAIN portalından kurulum dosyasını indirmek için ilgili ürünün dizinindeki **Software** portal klasörüne erişim yetkinizin mevcut olması gerekir.

**Software** portal klasörüne erişim yetkisine sahip değilseniz HEIDENHAIN sorumlunuzdan erişim yetkisi talep edebilirsiniz.

## 1.5 Ürün dokümantasyonu

### 1.5.1 Dokümantasyonun geçerliliği

Dokümantasyonu ve cihazı kullanmadan önce dokümantasyonun cihaz ile uyuşup uyuşmadığını kontrol edin.

- ▶ Dokümantasyonda belirtilen tanım numarası ve indeksi, cihazın tip levhasındaki bilgilerle karşılaştırın
- ▶ Dokümantasyonda belirtilen aygıt yazılım versiyonunu, cihazın aygıt yazılımı versiyonuyla karşılaştırın

**Diğer bilgiler:** "Cihaz bilgileri", Sayfa 223

- > Tanım numaraları, indeksler ve aygıt yazılımı versiyonları uyuyorsa dokümantasyon geçerlidir



Tanım numaraları ile indeksler uyuşmuyorsa ve bu nedenle dokümantasyon geçerli değilse güncel dokümantasyonu [www.heidenhain.de](http://www.heidenhain.de) adresinde bulabilirsiniz.

## 1.5.2 Dokümantasyonun okunmasına ilişkin bilgiler

**⚠ UYARI**

**Dokümantasyonun dikkate alınmaması ölümcül kazalara, yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir!**

Dokümantasyonun dikkate alınmaması ölümcül kazalara, kişilerin yaralanmasına veya maddi hasara yol açabilir.

- ▶ Dokümantasyonun tamamını dikkatlice okuyun
- ▶ Dokümantasyonu sonraki kullanımlar için saklayın

Aşağıdaki tabloda dokümantasyonun bölümleri okunma önceliklerine göre listelenmiştir.

Dokümantasyon	Açıklama
Ek	Bir Ek, işletim kılavuzunda ve gerekliyse kurulum kılavuzunda yer alan ilgili içeriklere yönelik tamamlayıcı bilgiler içerir veya bunların yerine geçer. Ek belgesi teslimat kapsamına dahil edilmişse okunması gereken belgeler arasında en yüksek önceliğe sahiptir. Dokümantasyonun diğer tüm içeriklerin geçerliliği korunur.
Kurulum kılavuzu	İşbu kurulum kılavuzu, cihazın usulüne uygun olarak monte edilmesi ve kurulması için gerekli olan tüm bilgileri ve güvenlik uyarılarını içermektedir. İşletim kılavuzundan bir alıntı olan kurulum kılavuzu tüm teslimatların kapsamında yer alır. Kurulum kılavuzu okunması gereken belgeler arasında ikinci önceliğe sahiptir.
İşletim kılavuzu	İşbu işletim kılavuzu, cihazın usulüne amacına uygun kullanımı için gerekli olan tüm bilgileri ve güvenlik uyarılarını içermektedir. İşletim kılavuzu, cihaz ile birlikte teslim edilen bellek ortamında yer alır ve <a href="http://www.heidenhain.de">www.heidenhain.de</a> adresindeki indirme alanından da indirilebilir. Cihaz işleme alınmadan önce işletim kılavuzu okunmalıdır. İşletim kılavuzu okunması gereken belgeler arasında üçüncü önceliğe sahiptir.
Kullanıcı el kitabı	Kullanıcı el kitabı, deneme yazılımının bir bilgisayara kurulması ve uygun şekilde kullanılması için gereken tüm bilgileri içerir. Kullanıcı el kitabı, deneme yazılımının kurulum klasöründe bulunur ve <a href="http://www.heidenhain.de">www.heidenhain.de</a> adresindeki indirme alanından indirilebilir.

### Değişiklikler isteniyor mu ya da hata kaynağı mı bulundu?

Dokümantasyon alanında kendimizi sizin için sürekli iyileştirme gayreti içindeyiz. Bize bu konuda yardımcı olun ve değişiklik isteklerinizi lütfen aşağıdaki e-posta adresinden bizimle paylaşın:

[userdoc@heidenhain.de](mailto:userdoc@heidenhain.de)

### 1.5.3 Dokümantasyonun saklanması ve devredilmesi

Kılavuz, çalışma yerinin yakınında muhafaza edilmeli ve her zaman tüm personelin kullanımına hazır bulundurulmalıdır. İşletmeci, personelinin bu kılavuzun saklama yeri ile ilgili bilgilendirmelidir. Kılavuzun okunamayacak hale gelmesi durumunda işletmeci tarafından üreticiden bir yedek istenmelidir.

Cihazın üçüncü kişilere devredilmesi veya satılması durumunda aşağıdaki belgelerin yeni sahiplerine devredilmesi gerekir:

- Ek (cihaz ile birlikte teslim edilmişse)
- Kurulum kılavuzu
- İşletim kılavuzu

## 1.6 Bu kılavuz hakkında

Bu kılavuz, cihazın usulüne uygun olarak işletilmesi için gerekli olan tüm bilgileri ve güvenlik uyarılarını içermektedir.

### 1.6.1 Belge tipi

#### İşletim kılavuzu

Bu kılavuz, ürüne ait **işletim kılavuzudur**.

İşletim kılavuzu

- ürün yaşam döngüsüne ilişkindir
- ürünün usulüne uygun ve gerektiği gibi çalıştırılması için gerekli olan tüm bilgileri ve güvenlik uyarılarını içerir

### 1.6.2 Kılavuzun hedef grupları

Bu kılavuz, aşağıdaki işlerden herhangi birini yapmakla yükümlü olan herkes tarafından okunmalı ve dikkate alınmalıdır:

- Montaj
- Kurulum
- İşletime alma ve yapılandırma
- Kullanım
- Programlama
- Servis, temizlik ve bakım
- Arıza giderme
- Sökme ve imha etme

### 1.6.3 Kullanıcı tiplerine göre hedef gruplar

Bu kılavuzun hedef grupları, cihazı kullanan farklı kullanıcı tipleri ve kullanıcı tiplerine ait yetkiler temel alınarak belirlenmiştir. Cihaz aşağıdaki kullanıcı tiplerine yöneliktir:

#### OEM kullanıcısı

**OEM** (Original Equipment Manufacturer - Orijinal Ekipman Üreticisi) kullanıcısı en yüksek yetki kademesine sahiptir. Bu kullanıcı, cihazın donanım yapılandırmasını (ör. ölçüm cihazlarının ve sensörlerin bağlanması) gerçekleştirebilir. Bu kullanıcı, **Setup** ve **Operator** tipindeki kullanıcıları oluşturabilir ve **Setup** ile **Operator** tipindeki kullanıcıları yapılandırabilir. **OEM** kullanıcısı çoğaltılamaz veya silinemez. Otomatik olarak oturum açamaz.

#### Kullanıcı Setup

**Setup** kullanıcısı, kullanım yerindeki kullanım için cihazı yapılandırır. **Operator** tipinde kullanıcıları oluşturabilir. **Setup** kullanıcısı çoğaltılamaz veya silinemez. Otomatik olarak oturum açamaz.

#### Kullanıcı Operator

**Operator** kullanıcısı, cihazın temel fonksiyonlarını gerçekleştirme yetkisine sahiptir. **Operator** tipindeki bir kullanıcı ör. kendi adını veya dilini değiştirebilir ancak başka kullanıcılar oluşturamaz. **Operator** grubundaki bir kullanıcının oturumu cihaz açıldığı anda otomatik olarak açılabilir.

### 1.6.4 Bölümlerin içerikleri

Aşağıdaki tabloda gösterilenler:

- bu kılavuzun içinde yer alan bölümler
- kılavuzun bölümlerinde yer alan bilgiler
- kılavuzdaki bölümlerin temel olarak geçerli olduğu hedef gruplar

Bölüm	İçerik	Hedef grup		
		OEM	Setup	Operator
<b>Bu bölüm aşağıdakilere ilişkin bilgiler içerir:</b>				
1 "Temel bilgiler"	... mevcut ürün	✓	✓	✓
	... mevcut kılavuz			
2 "Güvenlik"	... güvenlik kuralları ve güvenlik önlemleri			
	■ ürünün montajına yönelik	✓	✓	✓
	■ ürünün kurulumuna yönelik			
	■ ürünün çalıştırılmasına yönelik			
3 "Taşıma ve depolama"	... ürünün taşınması	✓	✓	
	... ürünün saklanması			
	... ürünün teslimat kapsamı			
	... ürün aksesuarları			
4 "Montaj"	... ürünün usulüne uygun şekilde monte edilmesi	✓	✓	
5 "Kurulum"	... ürünün usulüne uygun şekilde kurulması	✓	✓	

Bölüm	İçerik	Hedef grup		
		OEM	Setup	Operator
<b>Bu bölüm aşağıdakilere ilişkin bilgiler içerir:</b>				
6 "Genel kullanım"	... ürünün kullanıcı arayüzünün kumanda elemanları ... ürünün kullanıcı arayüzü ... ürünün temel fonksiyonları	✓	✓	✓
7 "İşletime alma"	... ürünün işleme alınması	✓		
8 "Ayarlama"	... ürünün usulüne uygun şekilde ayarlanması		✓	
9 "Hızlı başlatma"	... örnek malzeme üzerinden tipik bir üretim akışı			✓
10 "Elle işletim"	... "Manuel işletim" türü ... "Manuel işletim" türünün kullanımı		✓	✓
11 "MDI işletimi"	... "MDI işletimi" türü ... "MDI işletimi" türü kullanımı ... tekil tümcelerin işlenmesi		✓	✓
12 "Program akışı "	... "Program akışı" işletim türü ... "Program akışı" işletim türü kullanımı ... daha önce oluşturulan programların uygulanması		✓	✓
13 "Programlama "	... "Program akışı" işletim türü ... "Program akışı" işletim türü kullanımı ... daha önce oluşturulan programların uygulanması		✓	✓
14 "Dosya yönetimi"	... "Dosya yönetimi" menüsünün fonksiyonları	✓	✓	✓
15 "Ayarlar"	... ürüne ilişkin ayar seçenekleri ve bunlara bağlı ayar parametreleri	✓	✓	✓
16 "Servis ve bakım"	... ürün üzerindeki genel bakım çalışmaları	✓	✓	✓
17 "Yapılması gerekenler..."	... üründeki fonksiyon arızalarının nedenleri ... üründeki fonksiyon arızalarının giderilmesine yönelik önlemler	✓	✓	✓
18 "Sökme ve imha etme"	... ürünün sökülmesi ve imha edilmesi ... çevreyi koruma ile ilgili bilgiler	✓	✓	✓
19 "Teknik Veriler"	... ürünün teknik verileri ... ürün ölçüleri ve bağlantı ölçüleri (çizimler)	✓	✓	✓
20 "İndeks"	Bu bölüm, kılavuzda yer alan bilgilere konu başlıklarına göre ulaşmanızı sağlar.	✓	✓	✓

## 1.6.5 Kullanılan uyarılar

### Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarıları, cihazın kullanımıyla ilgili tehlikelere karşı uyarır ve bunların önlenmesine yönelik uyarılar verir. Güvenlik uyarıları, tehlikenin ciddiyetine göre sınıflandırılmış ve aşağıdaki gruplara ayrılmıştır:

#### TEHLİKE

**Tehlike**, insanlar için tehlikelere işaret eder. Tehlikeyi önlemek için kılavuza uymadığınız takdirde, tehlike **kesinlikle ölüme veya ağır yaralanmalara** yol açar.

#### UYARI

**Uyarı**, insanlar için tehlikelere işaret eder. Tehlikeyi önlemek için kılavuza uymadığınız takdirde, tehlike **muhtemelen ölüme veya ağır yaralanmalara** yol açar.

#### İKAZ

**Dikkat**, insanlar için tehlikelere işaret eder. Tehlikeyi önlemek için kılavuza uymadığınız takdirde, tehlike **muhtemelen hafif yaralanmalara** yol açar.

#### BİLGİ

**Uyarı**, nesnelere veya veriler için tehlikelere işaret eder. Tehlikeyi önlemek için kılavuza uymadığınız takdirde, tehlike **muhtemelen maddi bir hasara** yol açar.

### Bilgi notları

Bilgi notları, cihazın hatasız ve verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Bilgi notları aşağıdaki gruplara ayrılmıştır:



Bilgi sembolü bir **ipucu** belirtir.  
Bir ipucu önemli ek veya tamamlayıcı bilgiler sunar.



Dişli sembolü, tanımlanan fonksiyonun **makineye bağlı olduğunu** belirtir, örneğin:

- Makineniz gereken yazılım veya donanım seçeneklerine sahip olmalıdır
- Fonksiyonların davranışı makinenin yapılandırılabilir ayarlarına bağlıdır



Kitap sembolü, harici dokümantasyonlara, örneğin makine üreticinizin veya üçüncü şahısların dokümantasyonuna bağlanan bir **çapraz referans**ı belirtir.



### 1.6.6 Koyu renkli metinler

Bu kılavuzda aşağıdaki koyu renkli metinler kullanılmaktadır:

Gösterim	Anlamı
▶ ...	bir işlem adımını ve o işlemin sonucunu tanımlar
> ...	Örnek: <ul style="list-style-type: none"><li>▶ <b>OK</b> öğesine dokunun</li><li>&gt; Mesaj kapatılır</li></ul>
■ ...	bir sayımı tanımlar
■ ...	Örnek: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Arayüz TTL</li><li>■ Arayüz EnDat</li><li>■ ...</li></ul>
<b>kalın</b>	menüleri, göstergeleri ve butonları gösterir Örnek: <ul style="list-style-type: none"><li>▶ <b>Kapat</b> öğesine dokunun</li><li>&gt; İşletim sistemi kapatılır</li><li>▶ Cihazı şebeke şalterinden kapatın</li></ul>



# 2

**Güvenlik**

## 2.1 Genel bakış

Bu bölüm, cihazın usulüne uygun şekilde çalıştırılması için önemli güvenlik bilgilerini içerir.

## 2.2 Genel güvenlik tedbirleri

Sistemin işletimi için özellikle akım ileten cihazların kullanımıyla ilgili genel kabul görmüş güvenlik tedbirleri geçerlidir. Bu güvenlik tedbirlerinin dikkate alınmaması, cihazda hasarlara ya da yaralanmalara yol açabilir.

Güvenlik tedbirleri işletmelere göre değişkenlik gösterebilir. Bu kılavuzun içeriği ve bu cihazın kullanılacağı işletmenin kendi düzenlemeleri arasındaki bir çelişki bulunması durumunda, daha sıkı olan düzenlemeler geçerlidir.

## 2.3 Amaca uygun kullanım

POSITIP 8000 ürün serisindeki cihazlar, manuel olarak kullanılan takım tezgahlarında işleme yönelik üstün nitelikli dijital pozisyon göstergeleridir. POSITIP 8000 ürün serisindeki cihazlar, uzunluk ölçüm cihazları ve açı ölçüm cihazları ile birlikte kullanıldığında birkaç eksen üzerindeki aletin konumuna ilişkin bilgi verir ve takım tezgahının kullanımına yönelik çeşitli fonksiyonlar sunar.

POSITIP 8000 NC1 yazılım seçeneği ile bir malzemenin üretimi otomatikleştirilebilir.

Bu ürün serisindeki cihazlar

- sadece ticari uygulamalarda ve endüstriyel ortamda kullanılabilir
- amaca uygun kullanım için uygun bir ayağa veya tutucuya monte edilmiş olmalıdır
- kapalı alanlarda ve nem, kir, yağ ile yağlama maddelerine teknik verilerdeki bilgilere uygun şekilde kullanım için öngörülmüştür



Cihazlar, çeşitli üreticilere ait birçok çevre birimi cihazlarının kullanımını destekler. HEIDENHAIN, bu cihazların amacına ve usulüne uygun şekilde kullanılmasına ilişkin bir açıklama yapmamaktadır. İlgili dokümantasyonlarda amaca uygun kullanıma dair yer alan bilgiler dikkate alınmalıdır.

## 2.4 Amaca aykırı kullanım

POSITIP 8000 ürün serisindeki tüm cihazlarda özellikle aşağıdaki uygulamalara izin verilmez:

- "Teknik Veriler" uyarınca işletim koşulları dışında kullanım ve depolama
- Açık havada kullanım
- Patlama tehlikesi bulunan alanlarda kullanım
- POSITIP 8000 ürün serisindeki cihazların bir güvenlik fonksiyonunun parçası olarak kullanılması

## 2.5 Personelin nitelikleri

Montaj, kurulum, kullanım, servis, bakım ve sökme işlemlerinden sorumlu personelin, bu işler için uygun niteliklere sahip olması ve cihaza ve bağlı çevre birimine ait dokümantasyonların yardımıyla yeterli seviyede bilgi edinmiş olması gerekir.

Cihazdaki münferit işler için gerekli olan personel nitelikleri, bu kılavuzun ilgili bölümlerinde verilmiştir.

Kişi grupları, nitelikleri ve görevleri açısından aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

### Operatör

Operatör, amaca uygun kullanım kapsamında cihazı kullanır ve kumanda eder. İşletmeci tarafından özel görevler ve amaca aykırı kullanım sonucunda meydana gelebilecek olan tehlikeler hakkında bilgilendirilir.

### Teknik personel

Teknik personel işletmeci tarafından genişletilmiş kullanım ve parametreleme hususunda eğitilir. Teknik personel kendi teknik eğitimi, bilgi ve deneyimleri ile geçerli düzenlemeler konusundaki bilgileri bazında ilgili uygulamalara ilişkin olarak kendisine verilen görevleri yerine getirebilen ve olası tehlikeleri bağımsız olarak algılayabilen ve bunları önleyebilen kişilerdir.

### Elektrik teknisyeni

Elektrik teknisyeni kendi teknik eğitimi, bilgi ve deneyimleri ile geçerli standart ve düzenlemeler konusundaki bilgileri bazında elektrik sistemlerinde işleri yerine getirebilen ve olası tehlikeleri bağımsız olarak algılayabilen ve bunları önleyebilen kişilerdir. Elektrik teknisyeni, çalıştığı alana özel eğitim almıştır.

Elektrik teknisyeninin kaza önlemeye yönelik yürürlükteki yasal mevzuatları yerine getirmesi gerekir.

## 2.6 İşletmeci yükümlülükleri

İşletmeci, cihazın ve çevre birimlerinin sahibidir veya her ikisini de kiralamıştır. Her zaman amaca uygun kullanımdan sorumludur.

İşletmenin yapması gerekenler:

- cihazdaki çeşitli görevler için nitelikli, uygun ve yetkili personel görevlendirmek
- personeli, belgelendirilebilir bir şekilde yetkileri ve görevleri hakkında bilgilendirmek
- personelin, verilen görevleri yerine getirmek için gerek duyduğu tüm araçları kullanıma sunmak
- cihazın sadece teknik açıdan kusursuz bir durumda işletilmesini sağlamak
- cihazın yetkisiz kullanıma karşı korunmasını sağlamak

## 2.7 Genel güvenlik uyarıları



Bu ürünün kullanıldığı tüm sistemlerle ilgili sorumluluk, bu sistemin kurulumunu yapan kişiye aittir.



Cihaz, çeşitli üreticilerin birçok çevre birimi cihazının kullanımını desteklemektedir. HEIDENHAIN bu cihazlarla ilgili güvenlik uyarıları hakkında herhangi bir açıklama yapamamaktadır. İlgili dokümantasyonlarda yer alan güvenlik uyarıları hakkındaki bilgiler dikkate alınmalıdır. Dokümantasyonların mevcut olmaması halinde üreticiden talep edilmeleri gerekir.

Cihazdaki münferit işler için dikkate alınması gereken özel güvenlik uyarıları, bu kılavuzun ilgili bölümlerinde verilmiştir.

### 2.7.1 Cihazdaki semboller

Cihaz aşağıdaki sembollerle işaretlenmiştir:

Sembol	Anlamı
	Cihazı bağlamadan önce elektrik ve şebeke bağlantısına yönelik güvenlik uyarılarını dikkate alın.
	IEC/EN 60204-1 uyarınca fonksiyonel topraklama bağlantısı. Kurulumu yönelik uyarıları dikkate alın.
	Ürün mührü. Ürün mührünün kırılması ve çıkarılması garanti ve güvenceyi geçersiz kılar.

## 2.7.2 Elektrik ile ilgili güvenlik uyarıları

### ⚠ UYARI

**Cihazın açılması esnasında gerilim ileten parçalarla tehlikeli bir temas oluşabilir.**

Bunun sonucunda elektrik çarpması, yangınlar veya ölüm meydana gelebilir.

- ▶ Gövdeyi kesinlikle açmayın
- ▶ Müdahalelerin sadece üretici tarafından yapılmasını sağlayın

### ⚠ UYARI

**Gerilim ileten parçalarla doğrudan veya dolaylı temas durumunda elektrik çarpması tehlikesi bulunur.**

Bunun sonucunda elektrik çarpması, yangınlar veya ölüm meydana gelebilir.

- ▶ Elektrik sisteminde ve gerilim ileten parçalardaki çalışmalar sadece eğitimli bir uzman personel tarafından yapılmalıdır
- ▶ Şebeke bağlantısı ve tüm arayüz bağlantıları için sadece standarda uygun şekilde üretilmiş kablo ve soketler kullanın
- ▶ Hasarlı elektrik yapı parçalarının derhal üretici tarafından değiştirilmesini sağlayın
- ▶ Cihazın kablo ve bağlantı yuvalarını düzenli olarak kontrol edin. Gevşek bağlantılar veya yanmış kablolar gibi eksiklikleri hemen giderin

### BİLGİ

**İç cihaz parçaları hasar görebilir!**

Cihazın içini açarsanız garanti ve güvence hakları geçerliliğini kaybeder.

- ▶ Gövdeyi kesinlikle açmayın
- ▶ Müdahalelerin sadece cihaz üreticisi tarafından yapılmasını sağlayın





# 3

**Taşıma ve  
depolama**

## 3.1 Genel bakış

Bu bölüm; cihazın taşınması, depolanması, teslimat kapsamı ve aksesuarları ile ilgili bilgiler içerir.



Aşağıdaki adımlar sadece teknik personel tarafından gerçekleştirilebilir.  
**Diğer bilgiler:** "Personelin nitelikleri", Sayfa 29

## 3.2 Cihazı ambalajından çıkarma

- ▶ Ambalaj kartonunu üstten açın
- ▶ Ambalaj malzemesini çıkarın
- ▶ İçeriği çıkarın
- ▶ Teslimatın eksiksiz olup olmadığını kontrol edin
- ▶ Teslimatta nakliyeden kaynaklı hasar olup olmadığını kontrol edin

## 3.3 Teslimat kapsamı ve aksesuar

### 3.3.1 Teslimat kapsamı

Teslimat aşağıdaki öğeleri içermektedir:

Tanım	Açıklama
Ek (isteğe bağlı)	İşletim kılavuzunda ve gerekliyse kurulum kılavuzunda yer alan ilgili içeriklere yönelik tamamlayıcı bilgiler içerir veya bunların yerine geçer
İşletim kılavuzu	İşletim kılavuzunun bir bellek ortamında sunulan mevcut dillerde hazırlanmış PDF çıktısı
Cihaz	Pozisyon göstergesi POSITIP 8000
Kurulum kılavuzu	Kurulum kılavuzunun mevcut dillerdeki basılı çıktısı
Single-Pos ayak	Sabit montaj için ayak, 20° eğim, 100 mm x 100 mm sabitleme deliği deseni

### 3.3.2 Aksesuar



Yazılım seçenekleri cihazda bir lisans anahtarı üzerinden etkinleştirilmelidir. İlgili donanım bileşenleri ancak, ilgili yazılım seçeneği etkinleştirildikten sonra kullanılabilir.

**Diğer bilgiler:** "Yazılım Seçenekleri ögesini etkinleştirin", Sayfa 96

Aşağıda belirtilen aksesuarlar isteğe bağlı olarak HEIDENHAIN üzerinden sipariş edilebilir:

Aksesuar	Tanım	Açıklama	ID
<b>İşletim için</b>			
	POSITIP 8000 AE11 Trial yazılım seçeneği	Ek bir ölçüm cihazı girişinin etkinleştirilmesi, zaman sınırlamalı test sürümü (60 gün)	1089228-52
	POSITIP 8000 AE11 yazılım seçeneği	Ek ölçüm cihazı girişinin etkinleştirilmesi	1089228-02
	POSITIP 8000 NC1 Trial yazılım seçeneği	Takım tezgahının bir ekseninin ayarı (servo motor ve kademeli motor), zaman sınırlamalı test sürümü (60 gün)	1089228-53
	POSITIP 8000 NC1 yazılım seçeneği	Takım tezgahının bir ekseninin ayarı (servo motor ve kademeli motor)	1089228-03
<b>Kurulum için</b>			
	Adaptör soketi 1 Vss	2 sıralı, pim, 15 kutuplu Sub-D soketinden 2 sıralı, kilitleme cıvatalı, pim, 15 kutuplu Sub-D soketine 1 V <sub>SS</sub> arayüzü tahsis değişimi	1089214-01
	Bağlantı kablosu	Bağlantı kablosu için bkz. "HEIDENHAIN ürünleri için kablolar ve konnektörler" broşürü	---
	Güç kablosu	Avrupa elektrik fişli güç kablosu (F tipi), 3 m uzunluğunda	223775-01
	Tarama sistemi TS 248	Bir malzemenin taranması için tarama sistemi (referans noktalarının oluşturulması), eksenel kablo çıkışı	683110-xx
	Tarama sistemi TS 248	Bir malzemenin taranması için tarama sistemi (referans noktalarının oluşturulması), radyal kablo çıkışı	683112-xx
	USB bağlantı kablosu	USB bağlantı kablosu, soket tipi B üzerine soket tipi A	354770-xx
<b>Montaj için</b>			

Aksesuar	Tanım	Açıklama	ID
	Duo-Pos ayak	Sabit montaj için ayak, 20° veya 45° eğim, 100 mm x 100 mm sabitleme deliği deseni	1089230-02
	Montaj çerçevesi	QUADRA-CHEK 3000 ve POSITIP 8000 takip eden elektroniklerin bir panele monte edilmesi için montaj çerçevesi	1089208-02
	Multi-Pos ayak	Kademesiz eğilebilen montaj için ayak, 90° eğme alanı, 100 mm x 100 mm sabitleme deliği deseni	1089230-03
	Multi-Pos tutucu	Cihazın bir kol üzerine sabitlenmesi için tutucu, kademesiz olarak eğilebilir, 90° eğme alanı, 100 mm x 100 mm sabitleme deliği deseni	1089230-04
	Single-Pos ayak	Sabit montaj için ayak, 20° eğim, 100 mm x 100 mm sabitleme deliği deseni	1089230-01

### 3.4 Nakliye hasarı söz konusu olduğunda

- ▶ Hasarı nakliyeciyeye onaylatın
- ▶ Ambalaj malzemelerini inceleme için saklayın
- ▶ Göndereni hasar konusunda bilgilendirin
- ▶ Yedek parçalarla ilgili olarak satıcı veya makine üreticisi ile irtibata geçin



Bir taşıma hasarı durumunda:

- ▶ Ambalaj malzemelerini inceleme için saklayın
- ▶ HEIDENHAIN veya makine üreticisi ile irtibata geçin

Bu husus yedek parça taleplerindeki taşıma hasarları için de geçerlidir.

### 3.5 Tekrar ambalajlama ve depolama

Cihazı, burada belirtilen koşullar uyarınca ve ihtiyatlı bir şekilde ambalajlayın ve depolayın.

### 3.5.1 Cihazın ambalajlanması

Tekrar yapılan ambalajlama, orijinal ambalajlamaya mümkün olduğunca benzer olmalıdır.

- ▶ Tüm montaj parçalarını ve toz koruma kapaklarını cihaz teslim edildiğinde takılı olduğu gibi cihaza takın veya ambalajlandığı gibi yeniden ambalajlayın
- ▶ Cihazı
  - taşıma sırasında darbe ve sarsıntıların sönmüneceği
  - toz ve nemin içine giremeyeceği şekilde ambalajlayın
- ▶ Birlikte teslim edilen tüm aksesuar parçalarını ambalaja yerleştirin  
**Diğer bilgiler:** "Teslimat kapsamı ve aksesuar", Sayfa 34
- ▶ Teslimat sırasında ürün ile birlikte gönderilen tüm belgeleri de ekleyin  
**Diğer bilgiler:** "Dokümantasyonun saklanması ve devredilmesi", Sayfa 21



Cihazın onarım için müşteri hizmetlerine geri gönderilmesi:

- ▶ Cihazı aksesuar, ölçüm cihazları ve çevre birimi cihazları olmadan geri gönderin

### 3.5.2 Cihazın depolanması

- ▶ Cihazı yukarıda açıklandığı şekilde ambalajlayın
- ▶ Çevre koşulları ile ilgili düzenlemeleri dikkate alın  
**Diğer bilgiler:** "Teknik Veriler", Sayfa 305
- ▶ Her taşımadan ve uzun vadeli depolamadan sonra cihazda hasar olup olmadığını kontrol edin



# 4

**Montaj**

## 4.1 Genel bakış

Bu bölümde cihazın montajı açıklanmaktadır. Burada, cihazın ayaklar veya tutucular üzerine ne şekilde usulüne uygun şekilde monte edileceğine ilişkin talimatları bulabilirsiniz.




Aşağıdaki adımlar sadece teknik personel tarafından gerçekleştirilebilir.  
Diğer bilgiler: "Personelin nitelikleri", Sayfa 29

## 4.2 Cihazın birleştirilmesi

### Genel montaj açıklamaları

Montaj modelleri için yuva, cihazın arka tarafında bulunur. Bağlantı, VESA standardı 100 mm x 100 mm ile uyumludur.

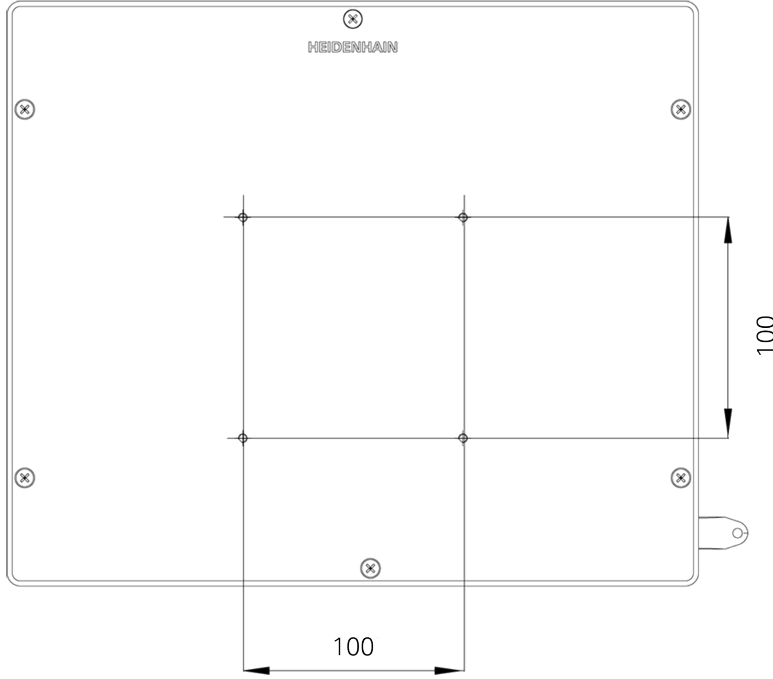

Şekil 1: Cihaz arka tarafının boyutları

Montaj şekillerinin cihaza sabitlenmesi ile ilgili malzeme aksesuar ile birlikte verilmiştir.

Ayrıca ihtiyacınız olacaklar:

- Tornavida Torx T20
- Tornavida Torx T25
- Ayan anahtarı SW 2,5 (Duo-Pos standart ayak)
- Platforma sabitleme malzemesi



Cihaz, amacına uygun kullanımı için bir ayağa veya tutucuya monte edilmiş olmalıdır.




### 4.2.1 Single-Pos ayak üzerine montaj

Single-Pos ayağı 20° eğimle cihaza vidalayabilirsiniz.


- ▶ Ayağı, ürün ile birlikte teslim edilen M4 x 8 ISO 14581 havşa başlı cıvataları kullanarak cihazın arka tarafındaki üst VESA 100 dişli deliklerine sabitleyin

**i** İzin verilen 2,6 Nm sıkma torku değerini dikkate alın

- ▶ Ayağı, iki uygun cıvata ile bir platform üzerine üstten vidalayın veya
- ▶ Ayağın alt tarafına kendinden yapışkanlı lastik tamponlar yerleştirin
- ▶ Kabloyu, ayaktaki açıklığın arka tarafından geçirin ve bağlantılara doğru çekin

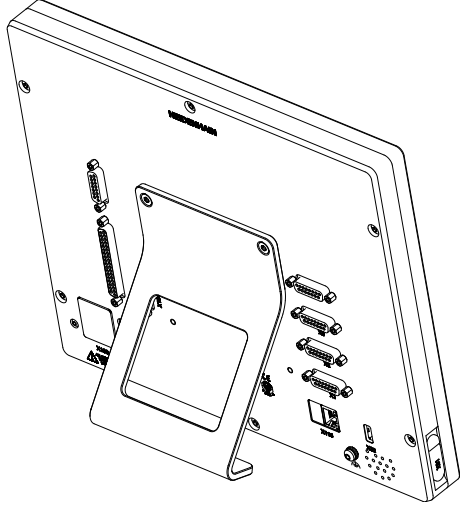

Şekil 2: Single-Pos ayağa monte edilmiş cihaz

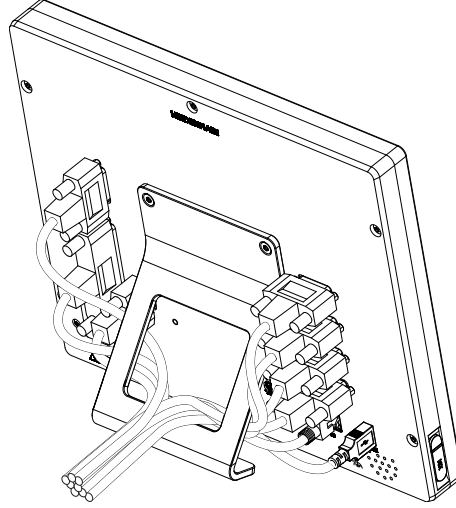

Şekil 3: Single-Pos ayaktaki kablo yönlendirmesi

**Diğer bilgiler:** "Single-Pos ayağı ile cihaz ölçüleri", Sayfa 310

### 4.2.2 Duo-Pos ayak üzerine montaj

Duo-Pos ayağını 20° veya 45° bir eğimle cihaza vidalayabilirsiniz.


- ▶ Ayağı, ürün ile birlikte teslim edilen M4 x 8 ISO 7380 alyan başlı civataları kullanarak cihazın arka tarafındaki alt VESA 100 dişli deliklerine sabitleyin

**i** İzin verilen 2,6 Nm sıkma torku değerini dikkate alın


- ▶ Ayağı, montaj yuvasının (genişlik = 4,5 mm) üzerinden bir stand alanı üzerine vidalayın

veya

- ▶ Cihazı dilediğiniz konuma serbestçe yerleştirin
- ▶ Kabloyu, arkadan alarak iki ayak desteğinden geçirip döşeyin ve yan deliklerden bağlantılara doğru çekin

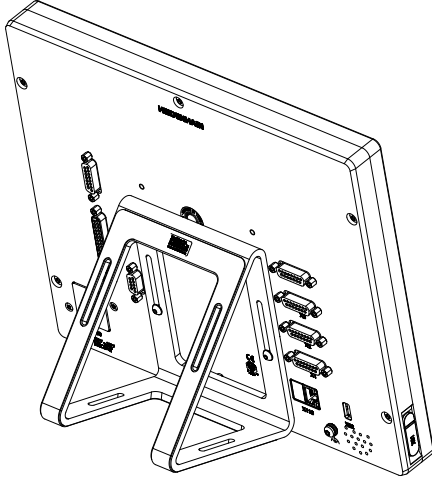

Şekil 4: Duo-Pos ayağa monte edilmiş cihaz

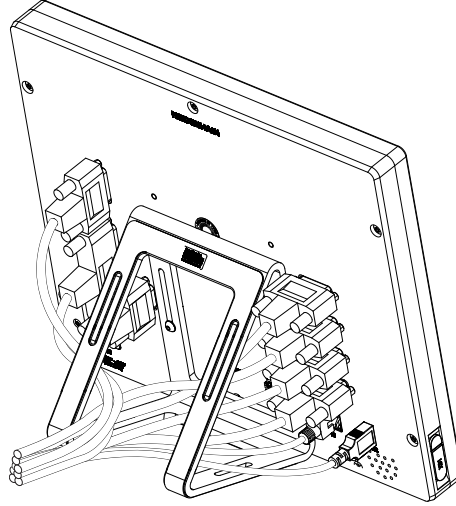

Şekil 5: Duo-Pos ayaktaki kablo yönlendirilmesi

**Diğer bilgiler:** "Duo-Pos ayağıyla cihaz ölçüleri", Sayfa 310

### 4.2.3 Multi-Pos ayak üzerine montaj

- ▶ Ayağı, ürün ile birlikte teslim edilen M4 x 8 ISO 14581 (siyah) havşa başlı cıvataları kullanarak cihazın arka tarafındaki VESA 100 dişli deliklerine sabitleyin


**i** İzin verilen 2,6 Nm sıkma torku değerini dikkate alın

- ▶ İsteğe bağlı olarak ayağı iki adet M5 cıvata ile bir stand alanına aşağıdan vidalayabilirsiniz
- ▶ 90° eğme aralığı dahilinde dilediğiniz eğim açısını ayarlayın
- ▶ Ayağın sabitlenmesi: T25 cıvatayı sıkın


**i** T25 cıvata için sıkma torkunu dikkate alın

- Önerilen sıkma torku: 5,0 Nm
- İzin verilen maksimum sıkma torku: 15,0 Nm

- ▶ Kabloyu, arkadan alarak iki ayak desteğinden geçirip döşeyin ve yan deliklerden bağlantılara doğru çekin

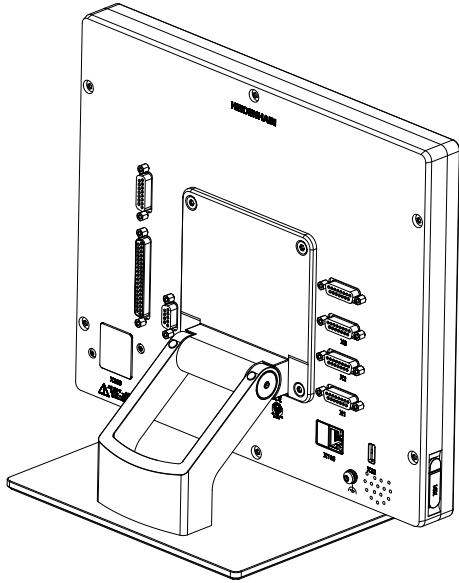

Şekil 6: Multi-Pos ayağa monte edilmiş cihaz

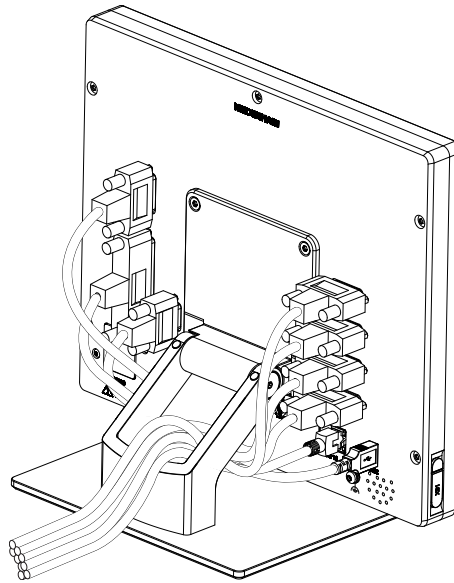

Şekil 7: Multi-Pos ayaktaki kablo yönlendirmesi

**Diğer bilgiler:** "Multi-Pos ayağıyla cihaz ölçüleri", Sayfa 311

#### 4.2.4 Multi-Pos tutucu üzerine montaj

- ▶ Tutucuyu, ürün ile birlikte teslim edilen M4 x 8 ISO 14581 (siyah) havşa başlı cıvataları kullanarak cihazın arka tarafındaki VESA 100 dişli deliklerine sabitleyin

**i** İzin verilen 2,6 Nm sıkma torku değerini dikkate alın

- ▶ Tutucuyu, ürün ile birlikte teslim edilen M8 cıvatayı, pulları, sapı ve M8 altıgen somunu kullanarak bir kolun üzerine monte edin


veya

- ▶ Tutucuyu 7 mm'den küçük iki vidayla her iki delikten geçirerek istenen yüzeye monte edin
- ▶ 90° eğme aralığı dahilinde dilediğiniz eğim açısını ayarlayın
- ▶ Tutucunun sabitlenmesi: T25 cıvatayı sıkın


**i** T25 cıvata için sıkma torkunu dikkate alın

- Önerilen sıkma torku: 5,0 Nm
- İzin verilen maksimum sıkma torku: 15,0 Nm

- ▶ Kabloyu, arkadan alarak iki tutucu desteğinden geçirip döşeyin ve yan deliklerden bağlantılara doğru yönlendirin

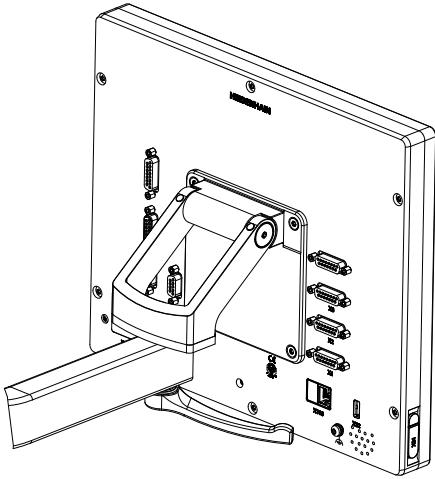

Şekil 8: Multi-Pos tutucuya monte edilmiş cihaz

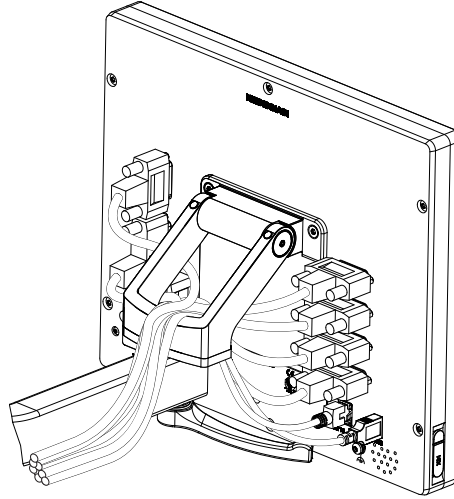

Şekil 9: Multi-Pos tutucudaki kablo yönlendirmesi

**Diğer bilgiler:** "Multi-Pos tutucuyla cihaz ölçüleri", Sayfa 311

# 5

**Kurulum**

## 5.1 Genel bakış

Bu bölümde cihazın kurulumu açıklanmaktadır. Burada cihazın bağlantılarına ilişkin bilgileri ve çevre birimi cihazlarını usulüne uygun şekilde nasıl bağlayacağınıza ilişkin talimatları bulabilirsiniz.



Aşağıdaki adımlar sadece teknik personel tarafından gerçekleştirilebilir.  
**Diğer bilgiler:** "Personelin nitelikleri", Sayfa 29

## 5.2 Genel uyarılar

### BILGI

#### **Yüksek elektromanyetik emisyonu sahip kaynaklar nedeniyle arızalar meydana gelebilir!**

Frekans dönüştürücüleri veya tahrikler gibi çevre birimi cihazları arızalara yol açabilir.

Elektromanyetik etkilere karşı arıza hassasiyetini artırmak için:

- ▶ IEC/EN 60204-1 uyarınca isteğe bağlı fonksiyonel topraklama bağlantısını kullanın
- ▶ Örneğin, sadece metal kaplamalı folyo ve metal örgüsü veya metal gövdeden oluşan tutarlı kılıflara sahip USB çevre birimlerini kullanın. Kılıf örgüsünün kaplama derecesi %85 veya daha yüksek olmalıdır. Kılıf, socketin çevresine tamamen bağlanmalıdır (360° bağlantı).

### BILGI

#### **İşletim sırasında konektör bağlantılarının oluşturulması ve sökülmesi yoluyla cihaz hasarları ortaya çıkabilir!**

Dahili yapı parçaları hasar görebilir.

- ▶ Konektör bağlantılarını sadece cihaz kapalıyken oluşturun veya sökün

### BILGI

#### **Elektrostatik deşarj (ESD)!**

Cihaz, elektrostatik deşarj nedeniyle hasar görebilecek elektrostatik açıdan tehlike altında yapı parçalarına sahiptir.

- ▶ ESD hassasiyeti olan yapı parçalarının kullanımıyla ilgili güvenlik tedbirlerini mutlaka dikkate alın
- ▶ Bağlantı pimlerine uygun topraklama olmadan asla dokunmayın
- ▶ Cihaz bağlantıları üzerinde çalışırken topraklanmış ESD bilekliği takın

**BILGI****Yanlış kablo bağlantısı cihazda hasara yol açabilir!**

Giriş veya çıkış kabloları yanlış bağlanırsa cihazda ya da çevre birimi cihazlarında hasar meydana gelebilir.

- ▶ Cihazın bağlantı tahsislerini ve teknik verilerini dikkate alın
- ▶ Sadece kullanılan pimler ve teller tahsis edilmelidir

**Diğer bilgiler:** "Teknik Veriler", Sayfa 305

### 5.3 Cihaza genel bakış

Cihazın arka tarafındaki bağlantılar toz koruma kapakları ile kirlenmelere ve hasarlara karşı korunmaktadır.

**BILGI****Toz koruma kapaklarının eksik olması halinde kirlenme ve hasar riski bulunur!**


Kullanılmayan bağlantılara koruyucu kapak takmazsanız bağlantı kontaklarının fonksiyonları olumsuz etkilenebilir veya hasar görebilir.

- ▶ Toz koruma kapaklarını sadece ölçüm veya çevre birimi cihazları bağlandığında çıkarın
- ▶ Ölçüm veya çevre birimi cihazı çıkarıldıktan sonra toz koruma kapağını tekrar bağlantıya yerleştirin




Ölçüm cihazları bağlantılarının türleri cihazın modeline göre farklılık gösterebilir.

## Toz koruma kapağı bulunmayan cihazın arka tarafı

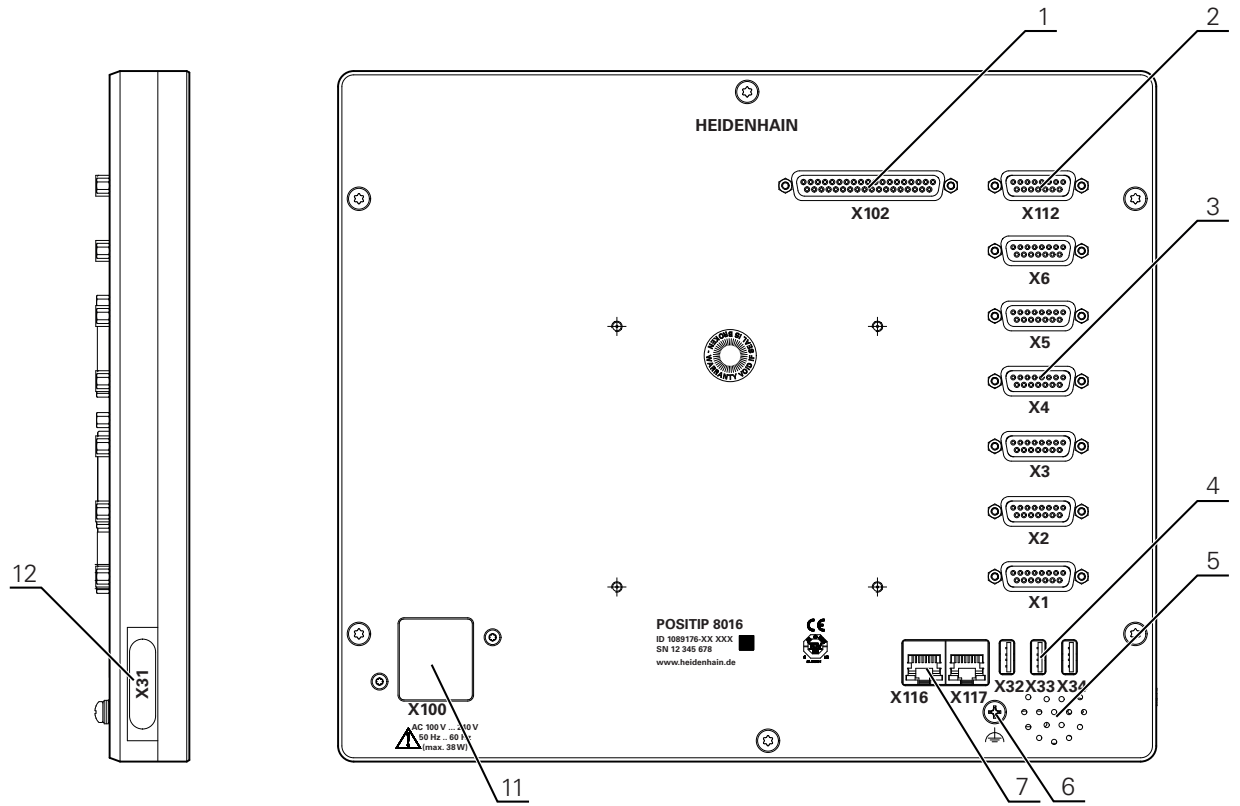

Şekil 10: 1089176-xx kimlikli cihazlarda cihazın arka tarafı



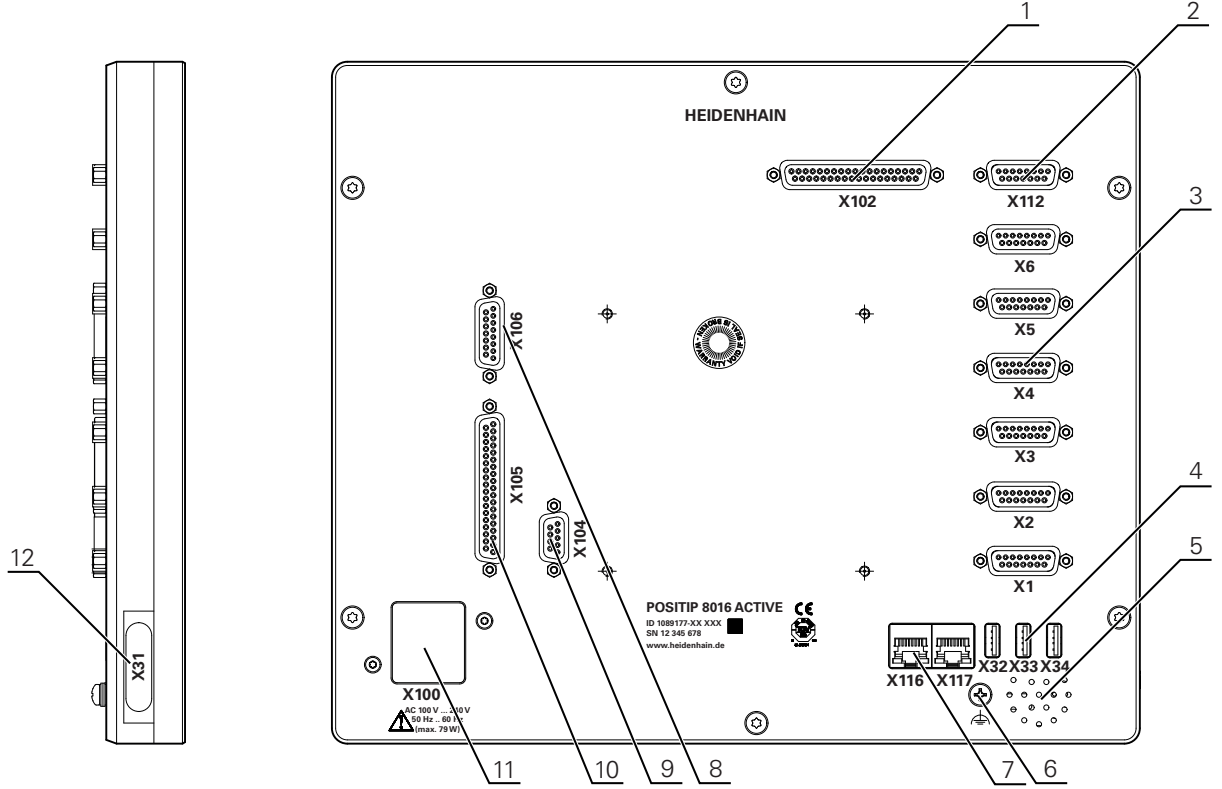

Şekil 11: 1089177-xx kimlikli cihazlarda cihazın arka tarafı

#### Bağlantılar:

- 1 **X102:** dijital TTL arayüzü için 37 kutuplu Sub-D bağlantısı (8 giriş, 16 çıkış)
- 2 **X112:** Tarama sistemleri (ör. HEIDENHAIN tarama sistemi) için 15 kutuplu Sub-D bağlantısı
- 3 **X1-X6:** 1 V<sub>SS</sub> tipi, 11µA<sub>SS</sub> veya EnDat 2.2 arayüzü ölçüm cihazları için 15 kutuplu Sub-D bağlantısı  
Standart olarak 4 giriş etkinleştirilir; isteğe bağlı olarak 2 giriş daha açılabilir
- 4 **X32-X34:** USB yığınsal bellek için USB 2.0 Hi-Speed bağlantısı (tip A)
- 5 Hoparlör
- 6 IEC/EN 60204-1 uyarınca fonksiyonel topraklama bağlantısı
- 7 **X116:** Müteakip sistemler veya bilgisayar ile iletişim ve veri alışverişi için RJ45 ethernet bağlantısı  
**X117:** Şu anda desteklenmiyor
- 11 **X100:** Şebeke şalteri ve şebeke bağlantısı

#### 1089177-xx kimlikli cihazlarda ek bağlantılar:

- 8 **X106:** Analog arayüz için 15 kutuplu Sub-D bağlantısı (4 giriş, 4 çıkış)
- 9 **X104:** Evrensel röle arayüzü için 9 kutuplu Sub-D bağlantısı (2 x röle değiştirme kontağı)
- 10 **X105:** Dijital arayüz için 37 kutuplu Sub-D bağlantısı (DC 24 V; 24 şalt girişi, 8 şalt çıkışı)

#### Cihazın sol tarafı

- 12 **X31** (koruma kapağının altında): USB yığınsal bellek için USB 2.0 Hi-Speed bağlantısı (tip A)

## 5.4 Ölçüm cihazlarının bağlanması



EnDat-2.2 arabirimli ölçüm cihazları: Cihaz ayarlarında, ilgili ölçüm cihazı girişine daha önceden bir eksen ataması yapılmışsa yeniden başlatma durumunda ölçüm cihazı otomatik olarak algılanır ve ayarlar buna göre uyarlanır. Alternatif olarak ölçüm cihazı girişini, ölçüm cihazını bağladıktan sonra da atayabilirsiniz.

- ▶ Aşağıdaki bağlantı tahsisini dikkate alın
- ▶ Toz koruma kapağını çıkarın ve saklayın
- ▶ Kabloları montaj varyasyonuna göre döşeyin

**Diğer bilgiler:** "Cihazın birleştirilmesi", Sayfa 40

 
- ▶ Ölçüm cihazlarını ilgili bağlantılara sağlam bir şekilde bağlayın

**Diğer bilgiler:** "Cihaza genel bakış", Sayfa 47

- ▶ Vidalı soketlerde: Vidaları tamamen sıkmayın

**Bağlantı tahsisi X1, X2, X3, X4, X5, X6**

**1 V<sub>PP</sub>, 11 μA<sub>PP</sub>, EnDat 2.2**



	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 V<sub>PP</sub></b>	A+	0 V	B+	U <sub>P</sub>	/	/	R-	/
<b>11 μA<sub>PP</sub></b>	I <sub>1+</sub>		I <sub>2+</sub>		/	Internal shield	I <sub>0-</sub>	/
<b>EnDat</b>	/		/		DATA		/	CLOCK
	9	10	11	12	13	14	15	
<b>1 V<sub>PP</sub></b>	A-	Sensör 0 V	B-	Sensör U <sub>P</sub>	/	R+	/	
<b>11 μA<sub>PP</sub></b>	I <sub>1-</sub>		I <sub>2-</sub>		/	I <sub>0+</sub>	/	
<b>EnDat</b>	/		/		DATA	/	CLOCK	

## 5.5 Şalt girişlerinin ve çıkışlarının kablolanması

### ⚠ UYARI

#### Güvenlik fonksiyonları için şalt girişlerinin kullanılması tehlikelidir!

Güvenlik fonksiyonları için mekanik uç şalterlerinin şalt girişlerini kullanmanız ağır yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.

- ▶ Güvenlik fonksiyonları için mekanik uç şalterlerinin şalt girişlerini kullanmayın



Bağlanacak çevre birimine bağlı olarak bağlantı işleri için bir elektrik teknisyeni gerekli olabilir.

Örnek: Düşük güvenlik geriliminin (SELV) aşılması

**Diğer bilgiler:** "Personelin nitelikleri", Sayfa 29



Cihaz, IEC 61010-1 normunun gerekliliklerini sadece çevre biriminin, IEC 61010-13. baskı, Bölüm 9.4 uyarınca sınırlanmış enerjiyle veya IEC 60950-12. baskı, Bölüm 2.5 uyarınca sınırlanmış güçle ya da UL1310 uyarınca Sınıf 2 ikincil bir devreden beslenmesi durumunda karşılar.

IEC 61010-13. baskı, Bölüm 9.4 yerine DIN EN 61010-1, EN 61010-1, UL 61010-1 ve CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 normlarının ilgili bölümleri veya IEC 60950-12. baskı, Bölüm 2.5 yerine DIN EN 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 normlarının ilgili bölümleri kullanılabilir.

- ▶ Şalt girişlerinin ve çıkışlarının aşağıda belirtilen bağlantı tahsislerine göre kablolanması
- ▶ Toz koruma kapağını çıkarın ve saklayın
- ▶ Kabloları montaj varyasyonuna göre döşeyin

**Diğer bilgiler:** "Cihazın birleştirilmesi", Sayfa 40

- ▶ Çevre biriminin bağlantı kablosunu ilgili bağlantılara sağlam bir şekilde bağlayın

**Diğer bilgiler:** "Cihaza genel bakış", Sayfa 47

- ▶ Vidalı soketlerde: Vidaları tamamen sıkmayın




Dijital veya analog girişleri ve çıkışları, cihaz ayarlarında ilgili şalt fonksiyonuna atamanız gerekir.


## Bağlantı tahsisi X102

1	2	3	4	5	6	7	8
GND	Din 1	Din 3	Din 4	Din 6	GND	Dout 0	Dout 2
9	10	11	12	13	14	15	16
Dout 4	GND	Dout 6	Dout 8	Dout 10	GND	Dout 12	Dout 14
17	18	19	20	21	22	23	24
/	/	GND	Din 0	Din 2	DC 5 V	Din 5	Din 7
25	26	27	28	29	30	31	32
GND	Dout 1	Dout 3	Dout 5	GND	Dout 7	Dout 9	Dout 11
33	34	35	36	37			
GND	Dout 13	Dout 15	/	/			

## Dijital girişler:

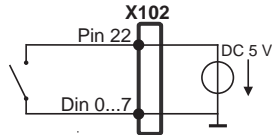

## Dijital çıkışlar:

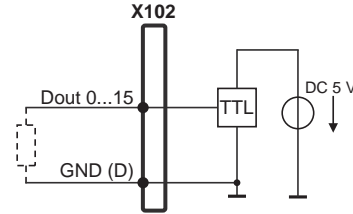


## Bağlantı tahsisi X104

1	2	3	4	5	6	7	8	9
R-0 NO	R-0 NC	/	R-1 NO	R-1 NC	R-0 CO	/	/	R-1 CO

CO - Change Over  
NO - Normally Open  
NC - Normally Closed


## Röle çıkışları:

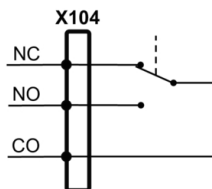


## Bağlantı tahsisi X105

1	2	3	4	5	6	7	8
Din 0	Din 2	Din 4	Din 6	Din 8	Din 10	Din 12	Din 14
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
Din 16	Din 18	Din 20	Din 22	Dout 0	Dout 2	Dout 4	Dout 6
<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>
DC 24 V	DC 24 V	GND	Din 1	Din 3	Din 5	Din 7	Din 9
<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>
Din 11	Din 13	Din 15	Din 17	Din 19	Din 21	Din 23	Dout 1
<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>			
Dout 3	Dout 5	Dout 7	DC 24 V	GND			

## Dijital girişler:


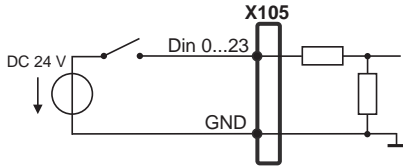


## Dijital çıkışlar:

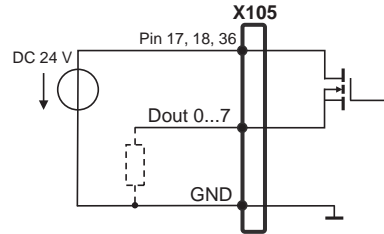

**Bağlantı tahsisi X106**

1	2	3	4	5	6	7	8
Aout 0+	Aout 1+	Aout 2+	Aout 3+	GND	GND	Ain 1	Ain 3
9	10	11	12	13	14	15	
Aout 0-	Aout 1-	Aout 2-	Aout 3-	DC 5 V	Ain 0	Ain 2	

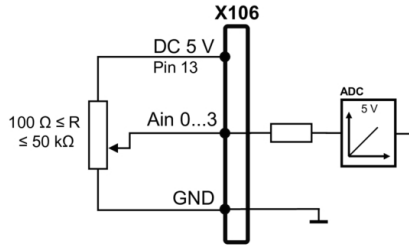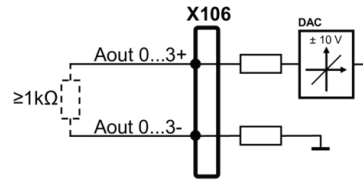**Analog girişler:****Analog çıkışlar:****5.6 Giriş cihazlarının bağlanması**

- ▶ Aşağıda belirtilen bağlantı tahsisini dikkate alın
- ▶ Toz koruma kapağını çıkarın ve saklayın
- ▶ Kabloları montaj varyasyonuna göre döşeyin

**Diğer bilgiler:** "Cihazın birleştirilmesi", Sayfa 40

- ▶ USB fareyi veya USB klavyeyi, A tipi (X31, X32, X33, X34) USB bağlantısına bağlayın. USB kablo soketi tamamen takılı olmalıdır

**Diğer bilgiler:** "Cihaza genel bakış", Sayfa 47

**Bağlantı tahsisi X31, X32, X33, X34**

1	2	3	4
DC 5 V	Data (-)	Data (+)	GND

**5.7 Ağ çevre biriminin bağlanması**


- ▶ Aşağıda belirtilen bağlantı tahsisini dikkate alın
- ▶ Toz koruma kapağını çıkarın ve saklayın
- ▶ Kabloları montaj varyasyonuna göre döşeyin

**Diğer bilgiler:** "Cihazın birleştirilmesi", Sayfa 40

- ▶ Ağ çevre birimini, piyasada bulunan CAT.5 kablo ile X116 Ethernet bağlantısına bağlayın. Kablo soketi bağlantı içine sağlam şekilde yerleşmelidir

**Diğer bilgiler:** "Cihaza genel bakış", Sayfa 47

**Bağlantı tahsisi X116**

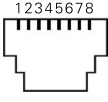							
1	2	3	4	5	6	7	8
D1+ (TX+)	D1- (TX-)	D2+ (RX+)	D3+	D3-	D2- (RX-)	D4+	D4-

**5.8 Şebeke geriliminin bağlanması****⚠ UYARI****Elektrik çarpma tehlikesi!**

Uygun şekilde topraklanmamış cihazlar, elektrik çarpması nedeniyle ciddi yaralanmalara ve ölüme yol açabilir.

- ▶ Temel olarak 3 kutuplu güç kablosu kullanın
- ▶ Bina tesisatına doğru koruyucu iletken bağlantısı yapılmasını sağlayın

**⚠ UYARI****Yanlış güç kablosu nedeniyle yangın tehlikesi mevcuttur!**


Kurulum yerinin gerekliliklerine uygun olmayan bir güç kablosunun kullanılması yangın tehlikesine neden olabilir.

- ▶ Her zaman en azından kurulum yerinin yerel gerekliliklerine uygun olan bir güç kablosu kullanın

- ▶ Aşağıda belirtilen bağlantı tahsisini dikkate alın
- ▶ Şebeke bağlantısını, gereklilikleri karşılayan bir güç kablosu kullanarak koruyucu iletkenli şebeke soketine bağlayın

**Diğer bilgiler:** "Cihaza genel bakış", Sayfa 47

**Bağlantı tahsisi X100**

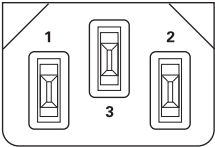		
1	2	3
L/N	N/L	⊕





# 6

**Genel kullanım**

## 6.1 Genel bakış

Bu bölümde cihazının temel fonksiyonlarının yanı sıra kullanıcı arayüzü ve kumanda elemanları açıklanmaktadır.

## 6.2 Giriş cihazları ve dokunmatik ekran ile kullanım

### 6.2.1 Dokunmatik ekran ve giriş cihazları

cihazının kullanıcı arayüzündeki kumanda elemanlarının kullanımı dokunmatik ekran üzerinden veya bağlı bir USB fare ile gerçekleştirilir.

Veri girişi yapmak için dokunmatik ekranın ekran klavyesini veya bağlı bir USB klavyeyi kullanabilirsiniz.

#### BILGI

##### Nemlenirse veya suyla temas ederse dokunmatik ekran arızalanabilir!

Nem veya su dokunmatik ekranın fonksiyonunu olumsuz yönde etkileyebilir.

- Dokunmatik ekranı neme veya suyla temas etmeye karşı koruyun

**Diğer bilgiler:** "Cihaz verileri", Sayfa 306

### 6.2.2 Hareketler ve maus aksiyonları

Kullanıcı arayüzünün kumanda elemanlarını etkinleştirmek, değiştirmek veya hareket ettirmek için cihazının dokunmatik ekranını veya bir fare kullanabilirsiniz. Dokunmatik ekranın ve farenin kullanımı hareketler ile gerçekleştirilir.

**i** Dokunmatik ekran kullanımı ile ilgili hareketler, maus kullanımı ile ilgili hareketlerden farklı olabilir.

Dokunmatik ekran ve maus kullanımı ile ilgili hareketlerde farklılıklar ortaya çıkarsa bu kılavuz her iki kullanım seçeneğini alternatif işlem adımı olarak açıklamaktadır.

Dokunmatik ekran ve maus kullanımı ile ilgili alternatif işlem adımları aşağıdaki sembollerle gösterilmektedir:



Dokunmatik ekran ile kullanım



Maus ile kullanım

Aşağıdaki genel bakış dokunmatik ekranın ve farenin kullanımı ile ilgili farklı hareketleri açıklamaktadır:

#### Dokunmak



Dokunmatik ekrana kısa süreli dokunuşları tanımlar



Sol maus tuşuna bir defa basmayı tanımlar

**Dokunmak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirir**

- Menülerin, elemanların ve parametrelerin seçilmesi
- İşaretlerin ekran klavyesiyle girilmesi
- Diyaloğun kapatılması

**Tutmak**

Dokunmatik ekrana uzun süreli dokunmayı tanımlar



Sol maus tuşuna bir defa basmayı ve ardından basılı tutmayı tanımlar

**Tutmak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirir**

- Giriş alanlarında artı ve eksi butonlu değerleri hızla değiştirme

**Sürüklemek**

Asgari olarak hareketin başlangıç noktasının açıkça tanımlanmış olması durumunda, bir parmağın dokunmatik ekran üzerindeki herhangi bir hareketini tanımlar



Aynı anda hareket ettirilerek sol maus tuşuna basılması ve basılı tutulmasını tanımlar; asgari olarak hareketin başlama noktası belirgin şekilde tanımlanmıştır

**Sürüklemek aşağıdaki eylemleri gerçekleştirir**


- Listelerin ve metinlerin yukarı veya aşağı kaydırılması

## 6.3 Genel kumanda elemanları ve fonksiyonları

Aşağıdaki kumanda elemanları dokunmatik ekran veya giriş cihazları üzerinden kullanımı ve konfigürasyonu sağlar.

### Ekran klavyesi

Metin, kullanıcı arayüzünün giriş alanına ekran klavyesiyle girilebilir. Giriş alanına göre sayısal veya alfasayısal ekran klavyesi gösterilir.

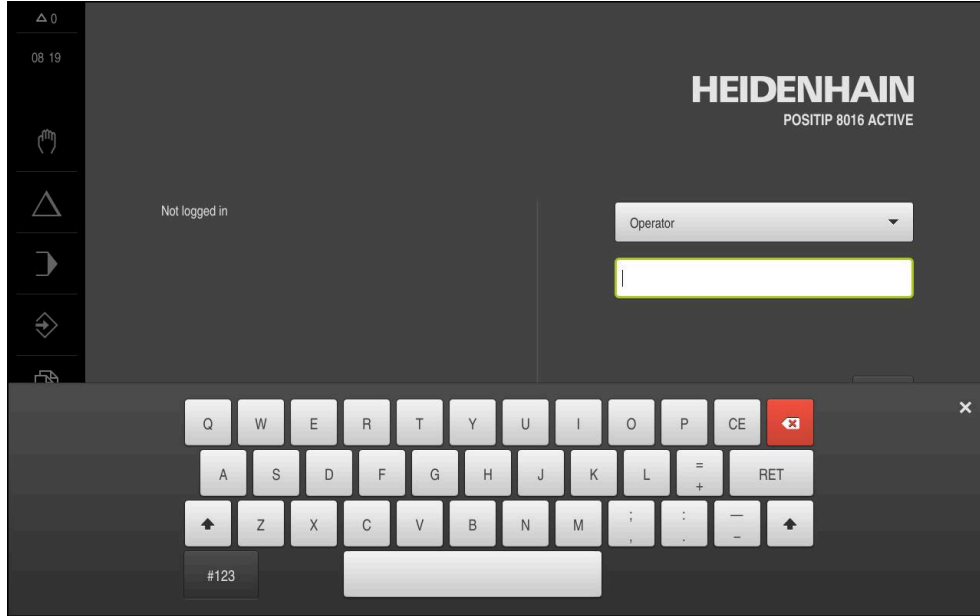

Şekil 12: Ekran klavyesi

- ▶ Değerleri girmek için bir giriş alanına dokunun
- > Giriş alanı vurgulanır
- > Ekran klavyesi gösterilir
- ▶ Metin veya sayıları girin
- > Girişlerin doğruluğu, giriş alanında gerekirse yeşil bir onay işaretiyle görüntülenir
- > Eksik giriş yapılması veya hatalı değer girilmesi durumunda gerekirse kırmızı bir ünlem işareti görüntülenir. Giriş bu durumda tamamlanamaz
- ▶ Değerleri kabul etmek için girişi **RET** ile onaylayın
- > Değerler görüntülenir
- > Ekran klavyesi gizlenir

### Artı ve eksi butonlu giriş alanları

Sayı değerinin her iki tarafında bulunan artı + ve eksi - butonlarıyla sayı değerleri uyarlanabilir.



- ▶ İstenen değer görüntülenene kadar + veya - butonuna dokunun
- ▶ Değeri hızlıca değiştirmek için + veya - butonlarını basılı tutun
- > Seçilen değer görüntülenir

**Değiştirici**

Değiştirici ile fonksiyonlar arasında geçiş yapabilirsiniz.



- ▶ İsteddiğiniz fonksiyona dokununuz
- > Etkinleştirilen fonksiyon yeşil olarak görüntülenir
- > Devre dışı bırakılan fonksiyon açık gri olarak görüntülenir

**Kaydırma tuşu**


Kaydırma tuşuyla bir fonksiyonu etkinleştirir veya devre dışı bırakırsınız.



- ▶ Kaydırma tuşunu istenen pozisyona kaydırın veya
- ▶ Kaydırma tuşuna dokununuz
- > Fonksiyon etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır

**Açılır liste**

Açılır listenin butonları aşağıyı gösteren bir üçgen ile işaretlenmiştir.

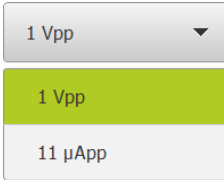

- ▶ Butona dokununuz
- > Açılır liste açılır
- > Etkin olan giriş yeşil olarak işaretlenir
- ▶ İsteddiğiniz girişe dokununuz
- > İstenilen giriş kabul edilir


**Geri alma**

 Buton son adımı geri alır.


Önceden tamamlanmış işlemler geri alınamaz.




- ▶ **Geri al** seçeneğine dokununuz
- > Son adım geri alınır

**Ekleme**

 
- ▶ Başka bir eleman eklemek için **Ekle** seçeneğine dokununuz
- > Yeni eleman eklenir

**Kapat**

 - ▶ Bir diyalogu kapatmak için **Kapat** seçeneğine dokununuz

**Onaylama**

 - ▶ Bir eylemi tamamlamak için **Onayla** seçeneğine dokununuz

**Geri**

- ▶ Menü yapısında bir üst düzeye geri dönmek için **Geri** üzerine dokununuz

## 6.4 POSITIP 8000 Açma ve kapama

### 6.4.1 POSITIP 8000 açma



Cihazı kullanabilmek için öncelikle işleme alma ve oluşturma işlemlerinin adımlarını uygulamalısınız. Kullanım amacına bağlı olarak ek kurulum parametrelerinin konfigürasyonu tamamlanmış olmalıdır.

**Diğer bilgiler:** "İşleme alma", Sayfa 91

- ▶ Cihazı şebeke şalterinden açın  
Şebeke şalteri cihazın arka tarafında bulunmaktadır
- > Cihaz yeniden başlatılıyor. Bu işlem biraz zaman alabilir
- > Otomatik kullanıcı girişi aktifleştirilmişse ve son kullanıcı olarak **Operator** tipi bir kullanıcı giriş yapmış ise kullanıcı arayüzü **Elle işletim** menüsünde görüntülenir
- > Otomatik kullanıcı girişi etkinleştirilmemişse **Kullanıcı girişi**  
**Diğer bilgiler:** "Kullanıcı girişi ve çıkışı", Sayfa 63 menüsü ekrana gelir

### 6.4.2 Enerji tasarruf modu aktifleştirme ve devre dışı bırakma

Cihaz geçici olarak kullanılmıyorsa enerji tasarruf modunu etkinleştirmeniz gerekir. Bu esnada cihaz, akım beslemesi kesilmeksizin etkisiz duruma geçer. Bu durumda ekran koruyucu kapatılır.

#### Enerji tasarruf modunun etkinleştirilmesi



- ▶ Ana menüde **Kapama** seçeneğine dokununuz



- ▶ **Enerji tasarruf modu** seçeneğine dokununuz
- > Ekran koruyucu kapanır

#### Enerji tasarruf modunun devre dışı bırakılması



- ▶ Dokunmatik ekranın istediğiniz konumuna dokununuz
- > Alt kenarda bir ok belirir
- ▶ Oku yukarı doğru sürükleyin
- > Ekran koruyucu açılır ve son görüntülenen kullanıcı arayüzü gösterilir

### 6.4.3 POSITIP 8000 Kapama

#### BILGI

##### İşletim sisteminde hasar meydana geldi!

Cihaz, kapatıldığı esnada akım kaynağından ayrılırsa cihazın işletim sistemi hasar görebilir.

- ▶ Cihazı **Kapama** menüsü üzerinden kapatın
- ▶ Cihazı açık olduğu sürece akım kaynağından ayırmayın
- ▶ Cihazı ancak sistemden kapattıktan sonra şebeke şalterinden kapatın



- ▶ Ana menüde **Kapama** seçeneğine dokununuz



- ▶ **Kapat** seçeneğine dokununuz
- ▶ İşletim sistemi kapatılır
- ▶ Ekranda şu mesaj görüntülenene kadar bekleyin:  
**Cihazı şimdi kapatabilirsiniz.**
- ▶ Cihazı şebeke şalterinden kapatın

### 6.5 Kullanıcı girişi ve çıkışı

**Kullanıcı girişi** menüsünde, cihaz üzerinde kullanıcı olarak oturum açıp kapatabilirsiniz.

Cihaz üzerinde yalnızca tek kullanıcı oturum açabilir. Giriş yapan kullanıcı görüntüleniyor. Yeni bir kullanıcının oturum açabilmesi için önceden oturum açmış olan kullanıcının oturumu kapatması gerekir.



Cihaz, kullanıcı tarafından kapsamlı veya sınırlı bir şekilde yönetilmeyi veya kumanda edilmeyi belirleyen erişim seviyeleri üzerinden kullanıma sunulmaktadır.

### 6.5.1 Kullanıcı girişi



- ▶ Ana menüde **Kullanıcı girişi** seçeneğine dokunun
- ▶ Açılır listeden bir kullanıcı seçin
- ▶ **Şifre** giriş alanına dokunun
- ▶ Kullanıcının şifresini girin

Kullanıcı	Varsayılan parola	Hedef grup
OEM	oem	İşletime alma görevlisi, makine üreticisi
Setup	setup	Kurulumu yapan kişi, sistem yapılandırma görevlisi
Operator	operator	Operatör

**Diğer bilgiler:** "Hızlı başlatma için oturum açın", Sayfa 155



Şifre, standart ayarlar ile uyuşmuyorsa kurulumcu (**Setup**) veya makine üreticisiyle (**OEM**) iletişime geçilmelidir.  
Şifre bilinmiyorsa HEIDENHAIN servis şubesiyle iletişime geçin.



- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Oturum Aç** seçeneğine dokunun
- > Kullanıcı oturumu açılır ve menüsü menüsü gösterilir

**Diğer bilgiler:** "Kullanıcı tiplerine göre hedef gruplar", Sayfa 22

### 6.5.2 Kullanıcı oturumu kapatma



- ▶ Ana menüde **Kullanıcı girişi** seçeneğine dokunun



- ▶ **Oturumu Kapat** ögesine dokunun
- > Kullanıcının oturumu kapatılır
- > Ana menünün tüm fonksiyonları **Kapama** seçeneği haricinde devre dışı olur
- > Cihaz ancak bir kullanıcı giriş yaptıktan sonra tekrar kullanılabilir



## 6.6 Dil ayarlama

Teslimat durumunda kullanıcı arayüzünün dili İngilizce'dir. Kullanıcı arayüzünü istediğiniz dile çevirebilirsiniz.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** seçeneğine dokunun



- ▶ **Kullanıcı** öğesine dokunun
- > Oturum açan kullanıcı bir onay imiyle işaretlenmiştir
- ▶ Oturum açan kullanıcıyı seçin
- > Kullanıcı için seçilen dil, **Dil** açılır listesinde ilgili bayrakla gösterilir
- ▶ **Dil** açılır listesinde istediğiniz dilin bayrağını seçin
- > Kullanıcı arayüzü seçilen dilde görüntülenir

## 6.7 Başlatma işleminden sonra referans işareti arama işleminin uygulanması

**i** Cihaz **S mil eksen** ile yapılandırıldıysa olası bir düzenleme işleminden önce mil devir sayısına ilişkin bir üst sınır belirlemeniz gerekir.  
**Diğer bilgiler:** "Mil devir sayısı için üst sınırı tanımlama", Sayfa 173

**i** Referans işareti arama işlemi cihazın başlatılmasından sonra devreye alınmışsa referans işareti arama işlemi başarıyla tamamlanana kadar cihazın tüm fonksiyonları bloke edilir.  
**Diğer bilgiler:** "Referans işaretleri (Ölçme cihazı)", Sayfa 252

**i** EnDat arabirimli seri ölçüm cihazlarında eksenler otomatik olarak referanslandığı için referans işareti arama yoktur.

Cihazda referans işareti araması devreye alınmışsa bir asistan, eksenlerin referans işaretlerinin aşılmasını talep eder.

- ▶ Oturum açma işleminden sonra asistandaki talimatları izleyin
- > Başarılı referans işareti aramasından sonra referans sembolü artık yanıp sönmez

**Diğer bilgiler:** "Pozisyon göstergesi kumanda elemanları", Sayfa 78

**Diğer bilgiler:** "Referans işareti aramanın açılması", Sayfa 116

## 6.8 Kullanıcı arayüzü


**i** Cihazın farklı modelleri mevcuttur ve değişik donanımlar ile birlikte temin edilmesi mümkündür. Kullanıcı arayüzü ve fonksiyon kapsamı modele ve donanıma göre değişiklik gösterebilir.

### 6.8.1 Açma sonrasında kullanıcı arayüzü

#### Teslimat durumunda kullanıcı arayüzü

Gösterilen kullanıcı arayüzü, cihazların teslimat durumunu gösterir.

Bu kullanıcı arayüzü, cihaz fabrika ayarlarına sıfırlandıktan sonra da görüntülenir.

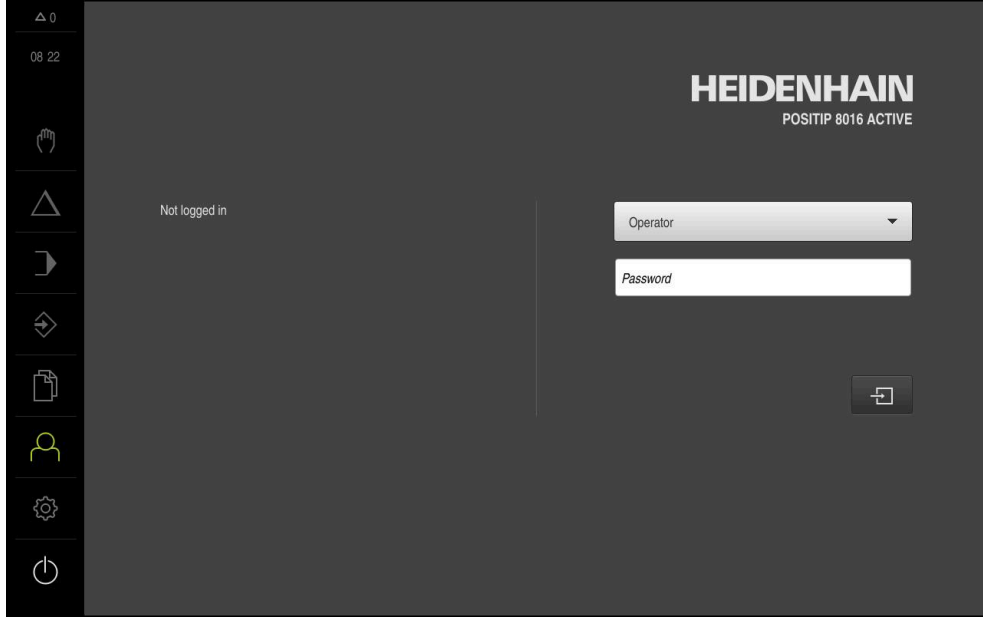

Şekil 13: Cihazın teslimat edildiği durumdaki kullanıcı arayüzü

#### Başlatma sonrasında kullanıcı arayüzü

En son **Operator** tipi bir kullanıcı, aktifleştirilmiş otomatik kullanıcı oturum açma ile oturum açmışsa cihaz, başlatma sonrasında **Elle işletim** menüsünü gösterir.


**Diğer bilgiler:** "Elle işletim menüsü", Sayfa 69

Otomatik kullanıcı girişi etkinleştirilmemişse cihaz, **Kullanıcı girişi** menüsünü açar.

**Diğer bilgiler:** "Kullanıcı girişi menüsü", Sayfa 76

## 6.8.2 Kullanıcı arayüzünün ana menüsü



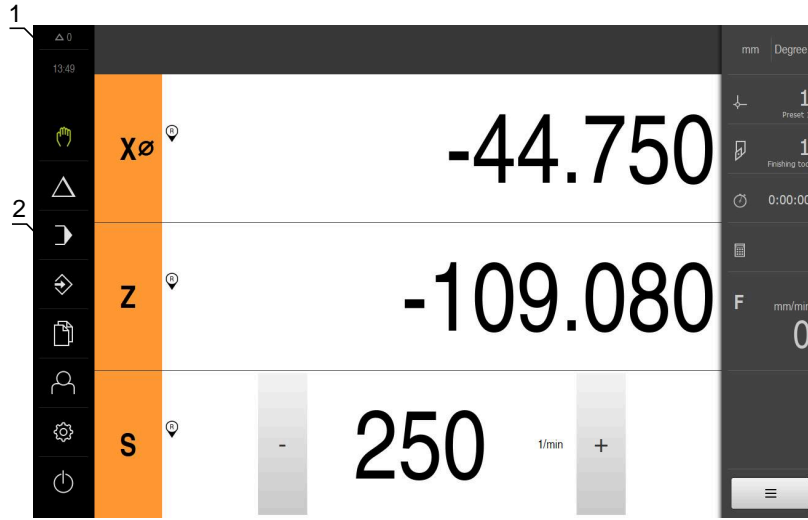


Kullanıcı arayüzü (elle işletimde)



- 1 Mesaj gösterge alanı, kapatılmamış olan mesajların saatini ve sayısını gösterir
- 2 Kumanda elemanları ile ana menü

### Ana menü kumanda elemanları

Kumanda elemanı	Fonksiyon
	<b>Mesaj</b> Tüm mesajlara ve kapalı olmayan mesajların adedine ilişkin genel bakış <b>Diğer bilgiler:</b> "Mesajlar", Sayfa 88
	<b>Elle işletim</b> Makine eksenlerinin manuel konumlandırılması <b>Diğer bilgiler:</b> "Elle işletim menüsü", Sayfa 69
	<b>MDI işletimi</b> İstenen eksen hareketlerinin doğrudan girilmesi (Manual Data Input); kalan artık yol hesaplanır ve gösterilir <b>Diğer bilgiler:</b> "MDI işletimi menüsü", Sayfa 70
	<b>Program akışı</b> Önceden ayarlanan bir programın kullanıcı yönlendirmesi ile uygulanması <b>Diğer bilgiler:</b> "Program akışı menüsü ", Sayfa 72
	<b>Programlama</b> Münferit programların oluşturulması ve yönetilmesi <b>Diğer bilgiler:</b> "Programlama menüsü ", Sayfa 73
	<b>Dosya yönetimi</b> Cihaz üzerinde mevcut olan dosyaların yönetilmesi <b>Diğer bilgiler:</b> "Dosya yönetimi menüsü", Sayfa 75


Kumanda elemanı	Fonksiyon
	<b>Kullanıcı girişi</b> Kullanıcının oturum açması ve oturumu kapatması <b>Diğer bilgiler:</b> "Kullanıcı girişi menüsü", Sayfa 76
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Gelişmiş yetkilere sahip (Setup veya OEM kullanıcı tipi) bir kullanıcı oturum açtığında dişli çark sembolü görüntülenir.</div>
	<b>Ayarlar</b> Örneğin kullanıcıların oluşturulması, sensörlerin konfigürasyonu veya aygıt yazılımının güncellenmesi gibi cihaz ayarları <b>Diğer bilgiler:</b> "Ayarlar menüsü", Sayfa 77
	<b>Kapatma</b> İşletim sisteminin kapatılması veya enerji tasarruf modunun aktifleştirilmesi <b>Diğer bilgiler:</b> "Kapama menüsü", Sayfa 78

### 6.8.3 Elle işletim menüsü

#### Çağrı



- ▶ Ana menüde **Elle işletim** üzerine dokunun
- > Elle işletimle ilgili kullanıcı arayüzü gösterilir

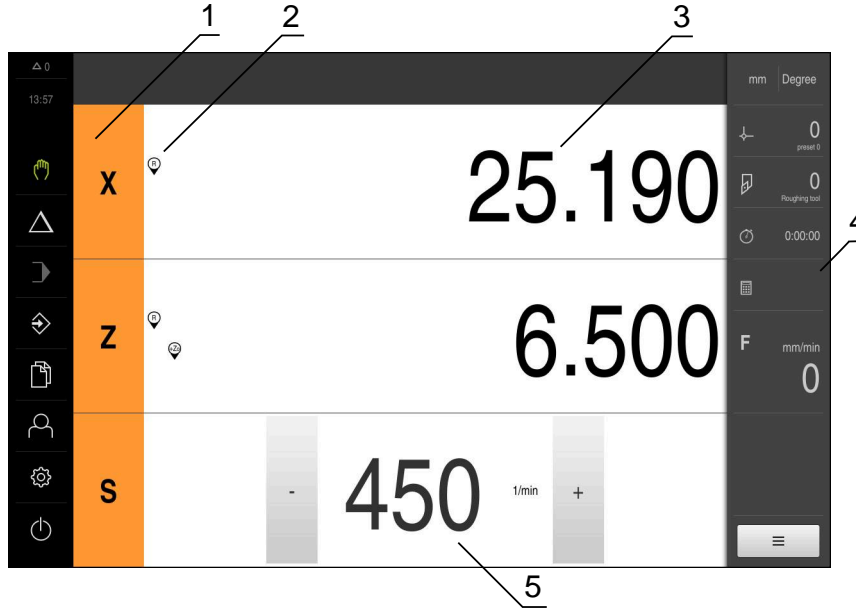

Şekil 14: Elle işletim menüsü

- 1 Eksen tuşu
- 2 Referans
- 3 Pozisyon göstergesi
- 4 Durum çubuğu
- 5 Mil devir sayısı (takım tezgahı)

**Elle işletim** menüsü çalışma alanında makine eksenlerinde ölçülen konum değerlerini gösterir.

Durum çubuğunda ilave fonksiyonlar bulunur.


**Diğer bilgiler:** "Elle işletim", Sayfa 171

## 6.8.4 MDI işletimi menüsü

### Çağrı



- ▶ Ana menüde **MDI işletimi** seçeneğine dokunun
- > MDI işletiminin kullanıcı arayüzü görüntülenir

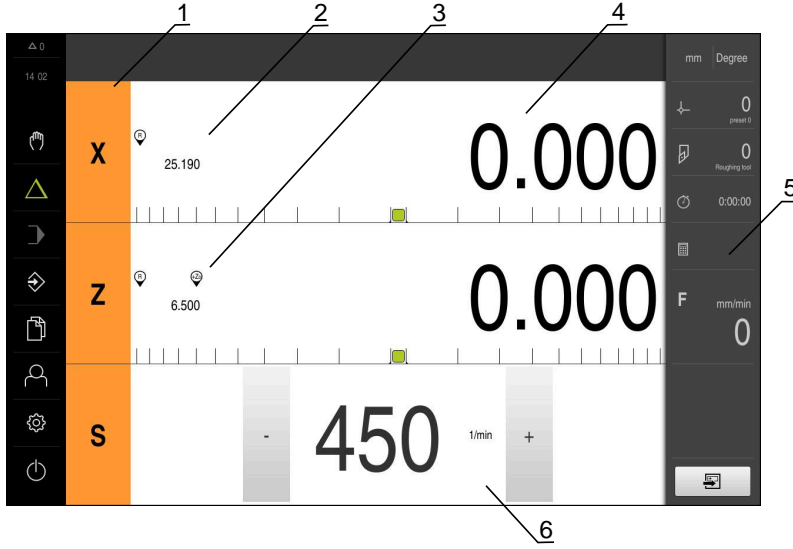

Şekil 15: MDI işletimi menüsü

- 1 Eksen tuşu
- 2 Gerçek pozisyon
- 3 Bağlı eksenler
- 4 Kalan yol
- 5 Durum çubuğu
- 6 Mil devir sayısı (takım tezgahı)

## MDI tümcesi diyalogu




► Ana menüde **MDI işletimi** öğesine dokunun



► Durum çubuğunda **Oluştur** öğesine dokunun

> MDI işletiminin kullanıcı arayüzü görüntülenir

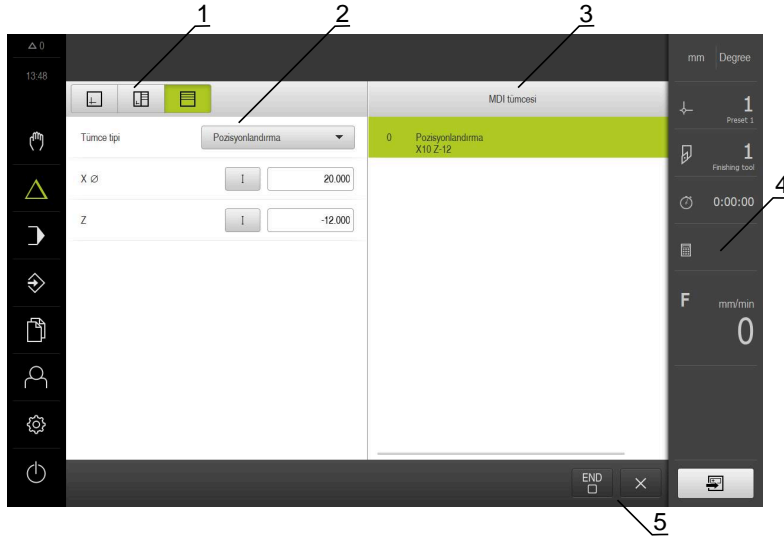

- 1 Görünüm çubuğu
- 2 Takım parametresi
- 3 MDI tümcesi
- 4 Durum çubuğu
- 5 Takım aletleri

**MDI işletimi** menüsü, istenilen eksen hareketlerinin doğrudan bildirilmesini sağlar (Manuel Veri Girişi). Burada hedef noktasına olan mesafe belirtilir, kalan artık yol hesaplanır ve görüntülenir.

Durum çubuğunda ilave ölçüm değerleri ve fonksiyonlar bulunur.


**Diğer bilgiler:** "MDI işletimi", Sayfa 179

## 6.8.5 Program akışı menüsü

### Çağrı



- ▶ Ana menüde **Program akışı** ögesine dokunun
- Program akışının kullanıcı arayüzü gösterilir

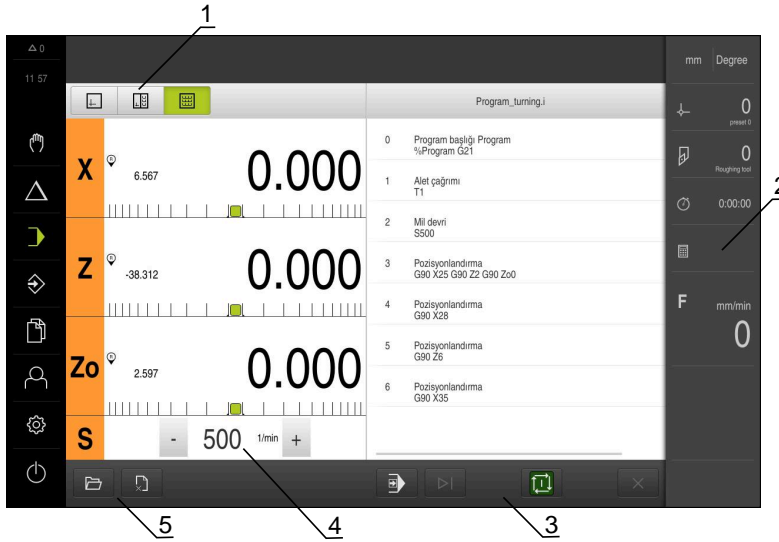

Şekil 16: Program akışı menüsü

- 1 Görünüm çubuğu
- 2 Durum çubuğu
- 3 Program kumandası
- 4 Mil devir sayısı (takım tezgahı)
- 5 Program yönetimi

**Program akışı** menüsü, programlama işletim türünde daha önceden oluşturulan bir programın uygulanmasına olanak sağlar. Uygulama sırasında size, her bir program adımı boyunca asistan yardımıyla yönlendirme sağlanır.

**Program akışı** menüsünde, seçilen tümceyi görselleştiren bir simülasyon penceresi açabilirsiniz.

Durum çubuğunda ilave ölçüm değerleri ve fonksiyonlar bulunur.

**Diğer bilgiler:** "Program akışı ", Sayfa 191



## 6.8.6 Programlama menüsü

### Çağrı



- ▶ Ana menüde **Programlama** seçeneğine dokunun
- > Programlama ile ilgili kullanıcı arayüzü gösterilir


**i** Durum çubuğu ve opsiyonel OEM çubuğu **Programlama** menüsünde bulunmaz.



Şekil 17: Programlama menüsü

- 1 Görünüm çubuğu
- 2 Araç çubuğu
- 3 Program yönetimi

İsteğe bağlı simülasyon penceresinde, seçilen bir tümcenin görselini görebilirsiniz.

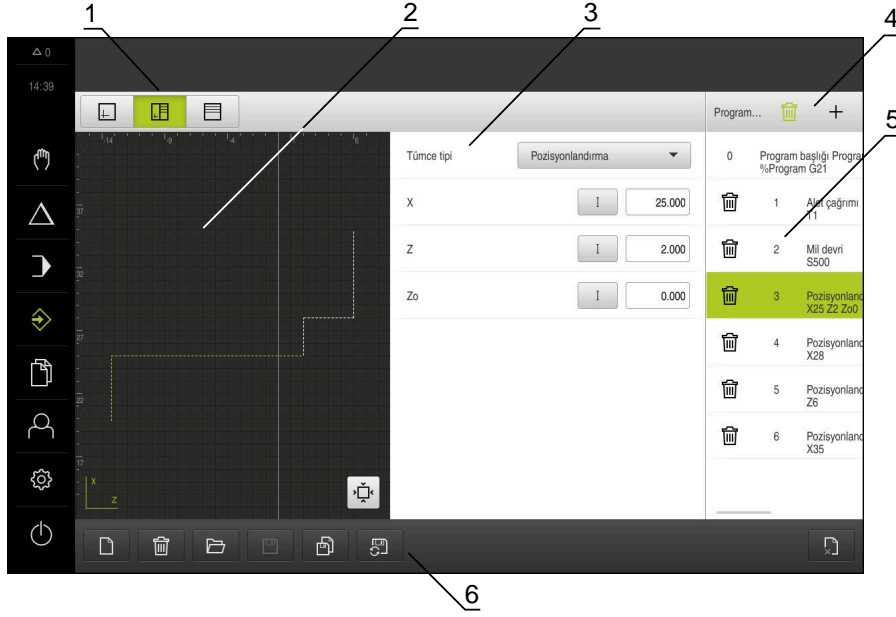

Şekil 18: Açık simülasyon penceresi **Programlama** menüsü

- 1 Görünüm çubuğu
- 2 Simülasyon penceresi (isteğe bağlı)
- 3 Takım parametresi
- 4 Alet çubuğu
- 5 Program tümceleri
- 6 Program yönetimi

**Programlama** menüsü programların oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlar. Bunun için münferit işlem adımlarını veya işlem örneklerini takım halinde tanımlayın. Birden fazla takımın bir dizisi, bir programı oluşturur.

**Diğer bilgiler:** "Programlama ", Sayfa 201


## 6.8.7 Dosya yönetimi menüsü

### Çağrı



- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** ögesine dokunun
- > Dosya yönetimi için kullanıcı arayüzü görüntülenir

### Kısa tanımlama

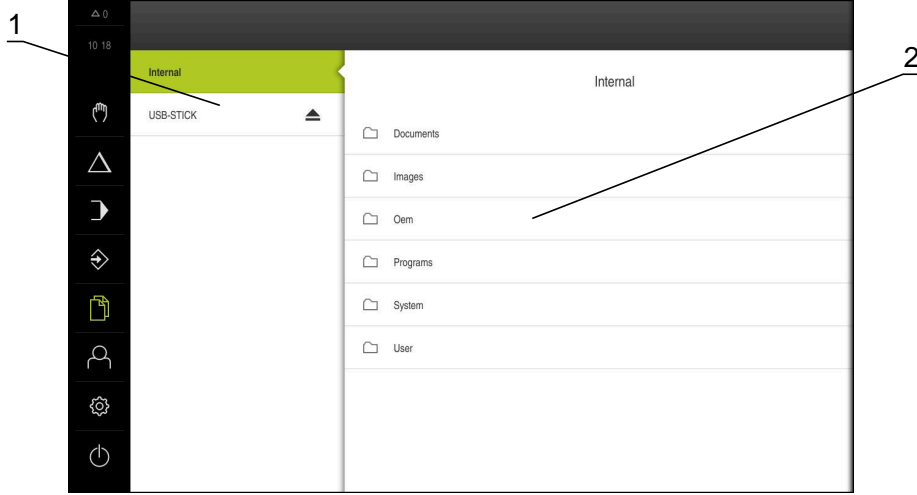

Şekil 19: Dosya yönetimi menüsü

- 1 Mevcut kayıt yerlerinin listesi
- 2 Seçilen kayıt yerindeki klasörlerin listesi

**Dosya yönetimi** menüsünde, cihazının belleğinde saklanan dosyalara genel bir bakış görüntülenir.

Kayıt yerleri listesinde, olası bağlanmış USB yığınsal bellekler (FAT32 formatı) ve mevcut ağ sürücülerini görüntülenir. USB yığınsal bellekler ve ağ sürücülerini, ad veya sürücü tanımlamaları ile birlikte görüntülenir.

**Diğer bilgiler:** "Dosya yönetimi", Sayfa 213


## 6.8.8 Kullanıcı girişi menüsü

### Çağrı



- ▶ Ana menüde **Kullanıcı girişi** seçeneğine dokunun
- Kullanıcı arayüzü, kullanıcının oturum açması ve oturumu kapatması için görüntülenir

### Kısa tanımlama

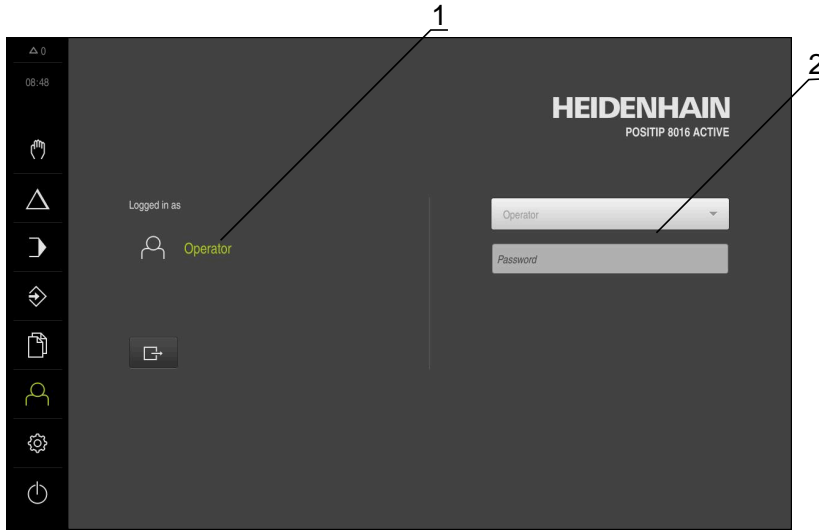

Şekil 20: Kullanıcı girişi menüsü

- 1 Oturum açan kullanıcı göstergesi
- 2 Kullanıcı girişi

**Kullanıcı girişi** menüsü, oturum açan kullanıcıyı soldaki sütunda gösterir. Yeni bir kullanıcının oturum açması, sağdaki sütunda görüntülenir.

Başka bir kullanıcının oturum açabilmesi için önceden oturum açmış olan kullanıcının oturumu kapatması gerekir.

**Diğer bilgiler:** "Kullanıcı girişi ve çıkışı", Sayfa 63


## 6.8.9 Ayarlar menüsü

### Çağrı



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** seçeneğine dokunun
- Cihaz ayarları ile ilgili kullanıcı arayüzü gösterilir

### Kısa tanımlama

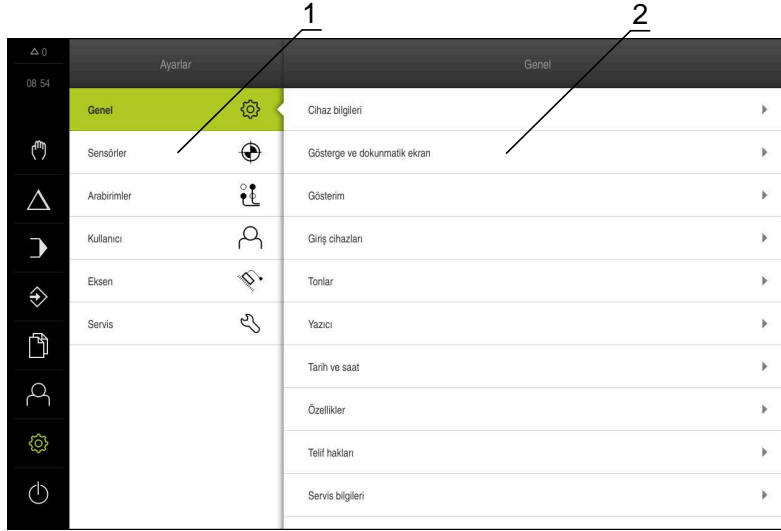

Şekil 21: Ayarlar menüsü

- 1 Ayar seçenekleri listesi
- 2 Ayar parametreleri listesi

**Ayarlar** menüsü, cihazın yapılandırmasıyla ilgili tüm seçenekleri görüntüler. Ayar parametreleriyle cihazınızı kullanım yerinin gerekliliklerine göre uyarlayabilirsiniz.

**Diğer bilgiler:** "Ayarlar", Sayfa 221



Cihaz, kullanıcı tarafından kapsamlı veya sınırlı bir şekilde yönetilmeyi veya kumanda edilmeyi belirleyen erişim seviyeleri üzerinden kullanıma sunulmaktadır.

### 6.8.10 Kapama menüsü

#### Çağrı



- ▶ Ana menüde **Kapama** seçeneğine dokunun
- > İşletim sisteminin kapatılmasını, enerji tasarruf modunun etkinleştirilmesini ve temizlik modunun etkinleştirilmesini sağlayan kumanda elemanları görüntülenir

#### Kısa tanımlama

Kapama menüsü aşağıdaki seçenekleri gösterir:

Kumanda elemanı	Fonksiyon
	<b>Aşağıya hareket ettirin</b> İşletim sistemini kapatır
	<b>Enerji tasarruf modu</b> Ekranı kapatır, işletim sistemini enerji tasarrufu moduna geçirir
	<b>Temizlik modu</b> Ekranı kapatır, işletim sistemi olduğu gibi çalışmaya devam eder

**Diğer bilgiler:** "POSITIP 8000 Açma ve kapama", Sayfa 62

**Diğer bilgiler:** "Ekranı temizleme", Sayfa 284

## 6.9 Pozisyon göstergesi

Pozisyon göstergesinde cihaz tarafından eksen pozisyonları ve varsa yapılandırılan eksenlere yönelik ilave bilgiler gösterilir.

Ayrıca eksenlerin gösterimini birleştirebilir ve mil fonksiyonlarına erişim sağlayabilirsiniz.

### 6.9.1 Pozisyon göstergesi kumanda elemanları

Sembol	Anlamı
	Eksen tuşu <b>Eksen tuşu fonksiyonları:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eksen tuşuna dokunma: Pozisyon değeri için giriş alanını (elle işletim) veya <b>MDI tümcesi</b> diyalogunu (MDI işletimi) açar</li> <li>■ Eksen tuşunu basılı tutma: Güncel konum sıfır noktası olarak belirlenir</li> <li>■ Eksen tuşunu sağa doğru çekme: Eksen için kullanılacak fonksiyonların mevcut olması halinde ilgili menüyü açar</li> </ul>
	Pozisyon göstergesi, radyal X işleme ekseninin çapını gösterir <b>Diğer bilgiler:</b> "Gösterim", Sayfa 224
	Referans işareti araması başarıyla gerçekleştirildi

Sembol	Anlamı
	Referans işareti araması gerçekleştirilemedi veya referans işaretleri tespit edilemedi
	Zo eksenini ile Z eksenini birleştirdi. Pozisyon göstergesi her iki pozisyon değerinin toplamını verir <b>Diğer bilgiler:</b> "Eksenlerin birleştirilmesi", Sayfa 79
	Z eksenini ile Zo eksenini birleştirdi. Pozisyon göstergesi her iki pozisyon değerinin toplamını verir
	Seçilen dişli mili dişli kademesi <b>Diğer bilgiler:</b> "Dişli mili için dişli kademesinin ayarlanması", Sayfa 81
	Seçilen dişli kademesiyle mil devir sayısına ulaşamıyor ► Daha yüksek bir dişli kademesi seçin
	Seçilen dişli kademesiyle mil devir sayısına ulaşamıyor ► Daha düşük bir dişli kademesi seçin
	Mil modu <b>CSS</b> (sabit kesim hızı) etkinleştirildi <b>Diğer bilgiler:</b> "Mil modunun ayarlanması", Sayfa 82 Sembol yanıp sönüyorsa hesaplanan mil devir sayısı tanımlanan devir sayısı alanının dışındadır. İstenilen kesim hızına ulaşamaz. Mil maksimum veya minimum mil devir sayısı- la dönmeye devam eder
	MDI işletiminde ve program akışında eksen üzerine bir ölçü faktörü uygulanır <b>Diğer bilgiler:</b> "Hızlı erişim menüsündeki ayarların ayarlanması", Sayfa 84
	Eksen ayar halinde
1250	Milin gerçek devir sayısı
	Mil devir sayısının kumanda edilmesi için giriş alanı <b>Diğer bilgiler:</b> "Mil devir sayısının ayarlanması", Sayfa 80

## 6.9.2 Pozisyon göstergesi fonksiyonları

### Eksenlerin birleştirilmesi

Z ve Zo ekseninin göstergelerini değişimli olarak birleştirebilirsiniz. Eksenler birleştirildiğinde, pozisyon göstergesi tarafından her iki eksene ait pozisyon değeri toplanarak gösterilir.



Z ve Zo eksenleri bağlandığında Program akışı işletim türü bloke edilir.



Birleştirme işlemi **Z** ve **Zo** eksenleri için aynıdır. Aşağıda yalnızca **Z** ekseninin birleştirilmesi açıklanmıştır.



Diğer tüm eksenleri menüsünde birleştirebilirsiniz.  
**Diğer bilgiler:** "Eksenlerin birleştirilmesi", Sayfa 115

### Eksenlerin birleştirilmesi



- ▶ Çalışma alanında **Z Z** sağa doğru çekin



- ▶ **Birleştir** öğesine dokunun
- ▶ **Zo** eksenleri ile **Z** eksenleri birleştirilir



- ▶ Birleştirilen eksenlere ilişkin sembol **Z** eksen tuşunun yanında gösterilir
- ▶ Birleştirilen eksenlere ait pozisyon değeri toplanarak gösterilir

### Eksenlerin ayrılması



- ▶ Çalışma alanında **Z Z** sağa doğru çekin



- ▶ **Ayır** öğesine dokunun
- ▶ İki eksene ait pozisyon değerleri birbirinden bağımsız olarak gösterilir

### Mil devir sayısının ayarlanması

Bağlı takım tezgahı yapılandırmasına bağlı olarak mil devir sayısını kumanda edebilirsiniz.



- ▶ Gerekirse mil devir sayısı göstergesinden giriş alanına geçiş yapmak için göstergeli sağa çekin
- ▶ **Mil devir sayısı** giriş alanı görüntülenir
- ▶ **+** veya **-** seçeneklerine dokunarak veya bunları basılı tutarak mili istenen devir sayısına ayarlayın

veya

- ▶ **Mil devir sayısı** giriş alanına dokunun
- ▶ İstenilen değeri girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ Girilen mil devir sayısı cihaz tarafından nominal değer olarak alınır ve kumanda edilir
- ▶ Mil devir sayısı göstergesine dönmek için giriş alanını sola çekin



**Mil devir sayısı** giriş alanına üç saniye boyunca herhangi bir giriş yapılmazsa cihaz güncel mil devir sayısı göstergesine geri döner.



## Dişli mili için dişli kademesinin ayarlanması

Takım tezgahınızda bir dişli mili kullanılıyorsa kullanılan dişli kademesini seçebilirsiniz.



Dişli kademelerinin seçimi harici bir sinyal üzerinden de kumanda edilebilir.

**Diğer bilgiler:** "Mil eksen S", Sayfa 264



► Çalışma alanında **S eksen tuşunu** sağa doğru çekin



- **Dişli kademesi** öğesine dokunun
- > **Dişli kademesini ayarla** diyalogu görüntülenir
- İstediğiniz dişli kademesine dokunun



- **Onayla** öğesine dokunun
- > Seçilen dişli kademesi yeni değer olarak devralınır
- **S eksen tuşunu** sola doğru çekin



- > Seçilen dişli kademesine ilişkin sembol **S eksen tuşunun** yanında gösterilir



Seçilen dişli kademesi ile istediğiniz mil devir sayısına ulaşamıyorsa dişli kademesi için yukarı ok sembolü (daha yüksek dişli kademesi) veya aşağı ok sembolü (daha düşük dişli kademesi) görüntülenir.

## Mil modunun ayarlanması

Cihazın mil modu olarak standart devir sayısı modunu mu **CSS** (sabit kesim hızı) modunu mu kullanacağını karar verebilirsiniz.

Cihaz tarafından **CSS** mil modundayken mil devir sayısı, döner alet kesim hızının malzeme geometrisinden bağımsız olarak sabit kalacağı şekilde belirlenir.

### CSS mil modunun etkinleştirilmesi



- ▶ Çalışma alanında **S eksen tuşunu** sağa doğru çekin



- ▶ **CSS modu** öğesine dokunun
- > **CSS'yi etkinleştir** diyalogu görüntülenir
- ▶ **Maksimum mil dev. say.** değerini girin



- ▶ **Onayla** öğesine dokunun
- > **CSS mil modu** etkinleştirilir
- > Mil hızı **m/dk** birimiyle gösterilir
- ▶ **S eksen tuşunu** sola doğru çekin



- > **CSS mil moduna** ilişkin sembol **S eksen tuşunun** yanında gösterilir

### Devir sayısı modunun etkinleştirilmesi



- ▶ Çalışma alanında **S eksen tuşunu** sağa doğru çekin



- ▶ **Devir sayısı modu** öğesine dokunun
- > **Devir sayısı mod. etkinleştir** diyalogu görüntülenir
- ▶ **Maksimum mil dev. say.** değerini girin



- ▶ **Onayla** öğesine dokunun
- > Devir sayısı modu etkinleştirilir
- > Mil hızı **1/dk** birimiyle gösterilir
- ▶ **S eksen tuşunu** sola doğru çekin

## 6.10 Durum çubuğu











Durum çubuğu ve opsiyonel OEM çubuğu **Programlama** menüsünde bulunmaz.

Durum çubuğunda cihaz, besleme ve işlem hızını gösterir. Ayrıca durum çubuğunun kumanda elemanlarıyla referans noktası ve alet tablosuna ve aynı şekilde kronometre ve hesap makinesi yardımcı programlarına doğrudan erişiminiz olur.

### 6.10.1 Durum çubuğunun kumanda elemanları

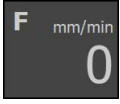Durum çubuğunda aşağıdaki kumanda elemanları kullanıma sunulur:

Kumanda elemanı	Fonksiyon
	<p><b>Hızlı erişim menüsü</b></p> <p>Doğrusal değerler ve açı değerleri için birim ayarı, ölçü faktörü yapılandırması, radyal işleme eksenleri için pozisyon göstergesi yapılandırması; dokunarak hızlı erişim menüsünü açabilirsiniz</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Hızlı erişim menüsündeki ayarların uyarlanması", Sayfa 84</p>
	<p><b>Referans noktası tablosu</b></p> <p>Güncel referans noktasının göstergesi; dokunmak, referans noktası tablosunu açar</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Referans noktası tablosunun oluşturulması", Sayfa 149</p>
	<p><b>Alet tablosu</b></p> <p>Güncel aletin göstergesi; dokunmak, alet tablosunu açar</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Alet tablosunun oluşturulması", Sayfa 147</p>
	<p><b>Kronometre</b></p> <p>Start/stop fonksiyonlu s:dd:ss formatında zaman göstergesi</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Kronometre", Sayfa 85</p>
	<p><b>Hesaplayıcı</b></p> <p>En önemli matematiksel formüllerin yer aldığı hesaplayıcı, devir sayısı hesaplayıcı ve konik hesaplayıcı</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Hesaplayıcı", Sayfa 85</p>
	<p><b>Besleme hızı</b></p> <p>En hızlı doğrusal eksenin güncel besleme hızı göstergesi</p> <p>Tüm doğrusal eksenler duruyorsa en hızlı rotasyon ekseninin besleme hızı gösterilir</p> <p><b>Elle işletim ve MDI işletim türlerinde</b>, besleme değeri belirlenebilir; üzerine dokunulduğunda besleme menüsü açılır</p>
	<p><b>Override</b></p> <p>En hızlı doğrusal eksenin değiştirilmiş hareket hızının gösterimi.</p> <p>Tüm doğrusal eksenler duruyorsa en hızlı rotasyon ekseninin değiştirilmiş hareket hızı gösterilir</p> <p>Değişiklik, NC kontrollü bir takım tezgahındaki harici bir ayarlayıcı vasıtasıyla gerçekleşir</p>
	<p><b>Ek fonksiyonlar</b></p> <p>Elle işletimdeki ek fonksiyonlar</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Elle işletimdeki ek fonksiyonlar", Sayfa 86</p>
	<p><b>MDI tümcesi</b></p> <p>MDI işletiminde işleme tümcelerinin oluşturulması</p>

## 6.10.2 Hızlı erişim menüsündeki ayarların uyarlanması

 
Hızlı erişim menüsüyle aşağıdaki ayarları uyarlayabilirsiniz:



Hızlı erişim menüsündeki ayarların her birinin kullanılabilirliği oturum açmış olan kullanıcıya bağlıdır.

- Doğrusal değerler için birim (**Milimetre** veya **İnç**)
- Açı değerleri için birim (**Radyan**, **Ondalık derece** veya **Derece-dak-sn**)
- **Radyal işleme eksenleri** (**Yarıçap** veya **Çap**) göstergesi
- Bir **MDI tümcesinin** veya **program tümcesinin** işlenmesi sırasında, kaydedilen pozisyon ile çarpılan **Ölçü faktörü**
- **Elle işletim** ve **MDI işletim** türlerinde eksenler için besleme değeri


### Birimlerin ayarlanması



- ▶ Durum çubuğunda **Hızlı erişim menüsü** ögesine dokunun
- ▶ İsteddiğiniz **Lineer değerler birimi**'ni seçin
- ▶ İstediğini **Açı değerleri birimi**'ni seçin
- ▶ Hızlı erişim menüsünü kapatmak için **Kapat** seçeneğine dokunun
- ▶ Seçilen birimler **Hızlı erişim menüsü** seçeneğinde görüntülenir



### Radyal işleme eksenleri göstergesini etkinleştirin

 


- ▶ Durum çubuğunda **Hızlı erişim menüsü** ögesine dokunun
- ▶ İsteddiğiniz seçeneği belirleyin
- ▶ Hızlı erişim menüsünü kapatmak için **Kapat** ögesine dokunun



- ▶ **Çap** seçeneği belirlendiyse pozisyon göstergesinde ilgili sembol görüntülenir

### Ölçü faktörü ögesini etkinleştirin

 **Ölçü faktörü**, bir **MDI tümcesinin** veya **program tümcesinin** işlenmesi sırasında, tümcede kaydedilen pozisyon ile çarpılır. Böylece bir **MDI tümcesi** veya **program tümcesini**, tümceyi değiştirmeye gerek olmadan bir veya daha çok eksenle yansıtabilir veya ölçeklendirebilirsiniz.






- ▶ Durum çubuğunda **Hızlı erişim menüsü** ögesine dokunun
- ▶ İsteddiğiniz ayara gitmek için görünümü sola doğru çekin
- ▶ **Ölçü faktörü** ögesini **ON/OFF** kaydırma tuşuyla etkinleştirin
- ▶ Her bir eksen için istediğiniz **Ölçü faktörü** değerini girin
- ▶ Her bir girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ Hızlı erişim menüsünü kapatmak için **Kapat** ögesine dokunun



- ▶ Ölçü faktörü  $\neq 1$  etkinleştirilmişse pozisyon göstergesinde ilgili sembol görüntülenir

### 6.10.3 Kronometre

 İşlem sürelerinin vb. ölçümü için cihaz, durum çubuğunda bir kronometre sunar. s:dd:ss formatındaki kronometre normal bir kronometre prensibine göre çalışır, geçen süreyi ölçer.

Kumanda elemanı	Fonksiyon
	<b>Başlat</b> Zaman ölçümünü başlatır veya <b>Pause</b> sonrasında devam eder
	<b>Pause</b> Zaman ölçümünü durdurur
	<b>Dur</b> Zaman ölçümünü durdurur ve 0:00:00 olarak geri alır

### 6.10.4 Hesaplayıcı

Cihaz, hesaplamalar için durum çubuğunda çeşitli hesaplayıcılar sunar. Sayı değerlerinin girişi için normal bir hesap makinesinde olduğu gibi sayısal tuşları kullanabilirsiniz.

Hesaplayıcı	Fonksiyon
<b>Standart</b>	En önemli matematiksel fonksiyonları içerir
<b>Devir sayısı hesaplayıcı</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Önceden verilen alanlara <b>Çap</b> (mm) ve <b>Kesme hızı</b> (m/dk) değerlerini girin</li> <li>&gt; Devir sayısı otomatik olarak hesaplanır</li> </ul>
<b>Koni hesaplayıcı</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Önceden verilen alanlara <b>D1</b>, <b>D2</b> ve <b>L</b> girin</li> <li>&gt; Açı otomatik olarak hesaplanır</li> <li>&gt; Koni grafiksel olarak gösterilir</li> </ul>

## 6.10.5 Besleme değerinin belirlenmesi

### Besleme değerinin belirlenmesi

Elle işletim ve MDI işletimi işletim türleri için **Besleme** diyalogunda besleme değerini belirleyebilirsiniz.



- ▶ Durum çubuğunda **Besleme** öğesine dokunun
- > **Besleme** diyalogu açılır
- ▶ Besleme değerini ilgili giriş alanına girin
  - Doğrusal eksenler için **mm/U** ve **mm/dk** giriş alanlarına
  - Rotasyon eksenleri için **°/dk** giriş alanına

**i** Miller dönüyorsa doğrusal eksenler mil devir sayısına bağlı olarak hareket eder. Cihaz, **mm/U** giriş alanındaki değeri kullanır. Miller duruyorsa cihaz, **mm/dk** giriş alanındaki değeri kullanır.



- ▶ Diyalogu kapatmak için **Kapat** öğesine dokunun
- > Eksenler girilen besleme değeri ile hareket ettirilir

## 6.10.6 Elle işletimdeki ek fonksiyonlar



- ▶ Ek fonksiyonları açmak için durum çubuğunda **Ek fonksiyonlar** öğesine dokunun

Aşağıdaki kumanda elemanları mevcuttur:

Kumanda elemanı	Fonksiyon
	<b>Referans işaretleri</b> Referans işareti arama işleminin başlatılması <b>Diğer bilgiler:</b> "Referans işareti aramanın açılması", Sayfa 116
	<b>Referans noktaları</b> Referans noktalarının belirlenmesi <b>Diğer bilgiler:</b> "Referans noktalarının kazınması", Sayfa 150
	<b>Takım verileri</b> Aletlerin ölçülmesi (kazıma) <b>Diğer bilgiler:</b> "Aleti ölçme", Sayfa 148

## 6.11 OEM çubuğu

**i** Durum çubuğu ve opsiyonel OEM çubuğu **Programlama** menüsünde bulunmaz.

İsteğe bağlı OEM çubuğuyla yapılandırmaya bağlı olarak bağlı durumdaki takım tezgahının fonksiyonlarını kumanda edebilir.

### 6.11.1 OEM menüsü kumanda elemanları



OEM çubuğundaki mevcut kumanda elemanları cihaz konfigürasyonuna ve bağlı durumdaki takım tezgahına bağlıdır.

**Diğer bilgiler:** "OEM menüsü yapılandırma", Sayfa 121

OEM menüsü içerisinde tipik olarak aşağıdaki kumanda elemanları kullanıma sunulur:

**Kumanda elemanı**

**Fonksiyon**



**Logo**

Konfigüre edilmiş OEM logosunu gösterir



**Mil devir sayısı**

Mil devir sayısı için bir veya daha fazla varsayılan değer gösterir

**Diğer bilgiler:** "Mil devir sayısı için nominal değerlerin yapılandırılması", Sayfa 122

### 6.11.2 OEM menüsü fonksiyonlarını açma



OEM çubuğundaki mevcut kumanda elemanları cihaz konfigürasyonuna ve bağlı durumdaki takım tezgahına bağlıdır.

**Diğer bilgiler:** "OEM menüsü yapılandırma", Sayfa 121

OEM çubuğundaki kumanda elemanları ile özel fonksiyonları kumanda edebilirsiniz, ör. mile yönelik fonksiyonlar.

**Diğer bilgiler:** "Özel fonksiyonların yapılandırılması", Sayfa 124

**Mil devir sayısının belirlenmesi**



- ▶ OEM çubuğunda istediğiniz **Mil devri** alanına dokunun
- ▶ Cihaz, yüklenmemiş mil durumunda bağlı takım tezgahının seçilen mil devrine eriştiği gerilim değerini belirler

**Mil devir sayısının programlanması**




- ▶ Mili dokunarak veya + veya - seçeneklerini tutarak istenen devir sayısına ayarlayın



- ▶ OEM çubuğunda istenen alanı **Mil devri** tutun
- ▶ Alanın arka plan rengi yeşil olarak gösterilir
- ▶ Güncel mil devir sayısı cihaz tarafından nominal değer olarak alınır ve **Mil devri** alanında gösterilir

## 6.12 Mesajlar ve sesli geri bildirim

### 6.12.1 Mesajlar

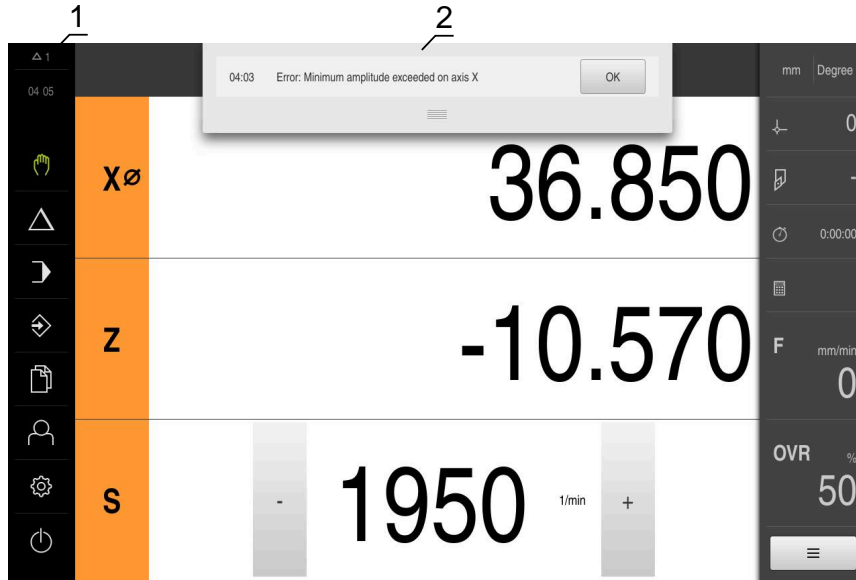


- 1 Mesajların gösterge alanı
- 2 Mesajların listesi

Çalışma alanının üst kenarında bulunan mesajlar örn. kullanım hatası veya tamamlanmamış işlemler sebebiyle tetiklenebilir.

Mesajlar, ortaya çıkma sebepleriyle birlikte veya **Mesajlar** gösterge alanına dokunularak ekran koruyucunun sol üst kenarında gösterilir.

#### Mesajları açma

 

- ▶ **Mesajlar** öğesine dokunun
- > Mesaj listesi açılır

#### Gösterge alanının uyarlanması



- ▶ Mesaj gösterim alanını büyötmek için **tutacağı** aşağıya doğru çekin
- ▶ Mesaj gösterim alanını küçölmek için **tutacağı** yukarıya doğru çekin
- ▶ Gösterge alanını kapatmak için **Tutacak** aracını ekranından dışarıya, yukarı doğru sürükleyin
- > Kapatılmayan mesajların sayısı **Mesajlar** bölümünde görüntölenir



**Mesajları kapatma**

Mesajların içeriğine baęlı olarak mesajları ařaęıdaki kumanda elemanları ile kapatabilirsiniz:




- ▶ Bilgilendirici bir mesajı kapatmak için **Kapat** öęesine dokunun
- > Mesajlar artık görüntülenmeyecektir

veya

- ▶ Uygulamaya etki edebilecek bir mesajı kapatmak için **OK** öęesine dokunun
- > Gerekli olması halinde mesaj uygulama tarafından dikkate alınır
- > Mesaj artık görüntülenmez

## 6.12.2 Asistan

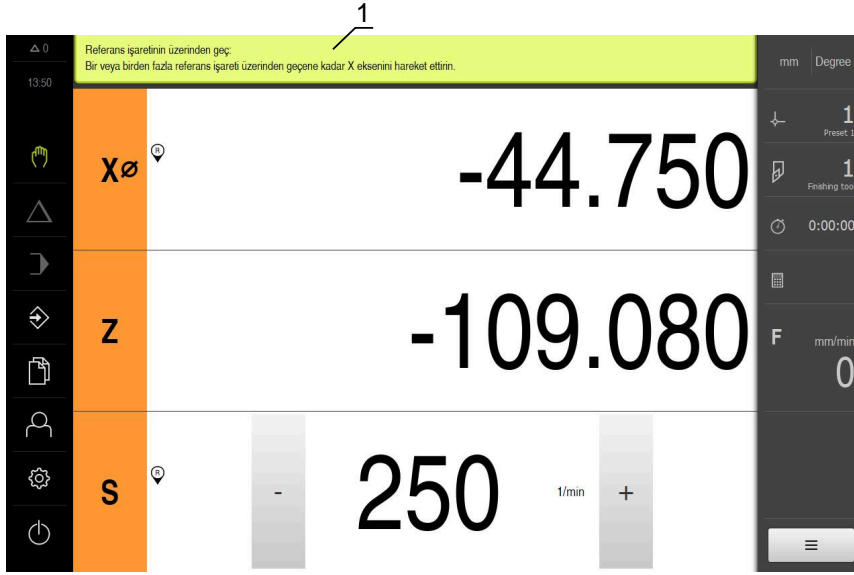

Şekil 22: Uygulama adımları sırasında asistanların desteği

### 1 Asistan (örnek)

Asistan sizi işlem adımlarında ve programlarda veya öğrenme işlemlerinin uygulanması sırasında destekler.

Asistanın aşağıdaki kumanda elemanları işlem adımına veya işleme bağlı olarak görüntülenir.



- ▶ Son çalışma adımına geri dönmek veya işlemi tekrarlamak için **Geri al** seçeneğine dokununuz



- ▶ Görüntülenen çalışma adımlarını onaylamak için **Onayla** seçeneğine dokununuz
- > Asistan bir sonraki adıma geçer veya işlemi sonlandırır



- ▶ Bir sonraki göstergeye geçmek için **Sonraki** seçeneğine dokununuz



- ▶ Bir önceki göstergeye geçmek için **Önceki** seçeneğine dokununuz



- ▶ Asistanı kapatmak için **Kapat** seçeneğine dokununuz

## 6.12.3 Sesli geri bildirim

Kullanım eylemlerini, tamamlanan işlemleri veya arızaları sinyal vermek için cihaz, akustik geri bildirimler verebilir.

Mevcut tonlar konu alanları için bir araya getirilmiştir. Tonlar, bir konu alanının içerisinde birbirlerinden ayırt edilir.

Sesli geri bildirim ayarlarını **Ayarlar** menüsünde belirleyebilirsiniz.

**Diğer bilgiler:** "Tonlar", Sayfa 227

# 7

**İşletime alma**

## 7.1 Genel bakış

Bu bölüm, cihazın işleme alınması ile ilgili tüm bilgileri içerir.

İşleme alma sırasında makine üreticisinin işleme alma görevlisi (**OEM**), cihazı ilgili takım tezgahında kullanılacak şekilde yapılandırır.

Ayarlar tekrar fabrika ayarlarına döndürülebilir.

**Diğer bilgiler:** "Sıfırla", Sayfa 273



Aşağıda açıklanan işlemleri uygulayabilmeniz için öncelikle "Genel kullanım" bölümünü okumuş ve anlamış olmanız gerekir.

**Diğer bilgiler:** "Genel kullanım", Sayfa 57



Aşağıdaki adımlar sadece teknik personel tarafından gerçekleştirilebilir.

**Diğer bilgiler:** "Personelin nitelikleri", Sayfa 29

## 7.2 İşleme almak için oturum açılması

### 7.2.1 Kullanıcının oturum açması

Cihazın işleme alınması için kullanıcı **OEM** oturum açmalıdır.



- ▶ Ana menüde **Kullanıcı girişi** seçeneğine dokununuz
- ▶ Gerekirse oturum açmış olan kullanıcının oturumunu kapatın
- ▶ Kullanıcıyı **OEM** seçin
- ▶ **Şifre** giriş alanına dokununuz
- ▶ Şifreyi "**oem**" olarak girin



Şifre, standart ayarlar ile uyuşmuyorsa kurulumcu (**Setup**) veya makine üreticisiyle (**OEM**) iletişime geçilmelidir.

Şifre bilinmiyorsa HEIDENHAIN servis şubesiyle iletişime geçin.



- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Oturum Aç** ögesine dokununuz
- ▶ Kullanıcının oturumu açılır
- ▶ Cihaz menüsünde **Manuel işletim** türünü açar

## 7.2.2 Başlatma işleminden sonra referans işareti arama işleminin uygulanması



Cihaz **S mil eksen** ile yapılandırıldıysa olası bir düzenleme işleminden önce mil devir sayısına ilişkin bir üst sınır belirlemeniz gerekir.

**Diğer bilgiler:** "Mil devir sayısı için üst sınırı tanımlama", Sayfa 173



Referans işareti arama işlemi cihazın başlatılmasından sonra devreye alınmışsa referans işareti arama işlemi başarıyla tamamlanana kadar cihazın tüm fonksiyonları bloke edilir.

**Diğer bilgiler:** "Referans işaretleri (Ölçme cihazı)", Sayfa 252



EnDat arabirimli seri ölçüm cihazlarında eksenler otomatik olarak referanslandığı için referans işareti arama yoktur.

Cihazda referans işareti araması devreye alınmışsa bir asistan, eksenlerin referans işaretlerinin aşılmasını talep eder.

- ▶ Oturum açma işleminden sonra asistandaki talimatları izleyin
- > Başarılı referans işareti aramasından sonra referans sembolü artık yanıp sönmez

**Diğer bilgiler:** "Pozisyon göstergesi kumanda elemanları", Sayfa 78

**Diğer bilgiler:** "Referans işareti aramanın açılması", Sayfa 116

## 7.2.3 Dil ayarlama

Teslimat durumunda kullanıcı arayüzünün dili İngilizce'dir. Kullanıcı arayüzünü istediğiniz dile çevirebilirsiniz.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** seçeneğine dokunun



- ▶ **Kullanıcı** öğesine dokunun
- > Oturum açan kullanıcı bir onay imiyle işaretlenmiştir
- ▶ Oturum açan kullanıcıyı seçin
- > Kullanıcı için seçilen dil, **Dil** açılır listesinde ilgili bayrakla gösterilir
- ▶ **Dil** açılır listesinde istediğiniz dilin bayrağını seçin
- > Kullanıcı arayüzü seçilen dilde görüntülenir

### 7.2.4 Şifrenin değiştirilmesi

Yapılandırmanın kötüye kullanımını önlemek için şifrenizi değiştirmeniz gerekir. Şifre güvenli olmalıdır ve paylaşılmamalıdır.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** seçeneğine dokununuz



- ▶ **Kullanıcı** öğesine dokununuz
- ▶ Oturum açan kullanıcı bir onay imiyle işaretlenmiştir
- ▶ Oturum açan kullanıcının seçilmesi
- ▶ **Şifre** öğesine dokununuz
- ▶ Güncel şifreyi girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayınız
- ▶ Yeni şifreyi girin ve işlemi tekrarlayınız
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayınız
- ▶ **OK** seçeneğine dokununuz
- ▶ **OK** ile mesajı kapatınız
- ▶ Yeni şifre, bir sonraki oturum açma işleminde kullanılabilir

## 7.3 İşletime alma adımları

**i** İşletime alma ile ilgili aşağıdaki münferit adımlar, birbirlerinin ardı sıra gerçekleştirilir.

- ▶ Cihazı doğru şekilde işletime almak için uygulama adımlarının açıklanan sırayla yürütülmesi gerekir

**Ön koşul:** OEM tipinde kullanıcı ile oturum açtınız (bkz. "İşletime almak için oturum açılması", Sayfa 92).

#### Uygulama seçimi

- Uygulama seçme

#### Temel ayarlar

- Yazılım Seçenekleri öğesini etkinleştirin
- Tarih ve saat ayarının yapılması
- Birimlerin ayarlanması

**Eksenlerin yapılandırılması****EnDat arayüzünde:**

- EnDat arayüzüne sahip ölçüm cihazları için eksenleri yapılandırma
- Hata kompanzasyonunun uygulanması
- Devir başına çizgi sayısının belirlenmesi

**1 V<sub>SS</sub> veya 11 µA<sub>SS</sub> arayüzünde:**

- Referans işareti aramanın açılması
- 1 V<sub>SS</sub> veya 11 µA<sub>SS</sub> arayüzüne sahip ölçüm cihazları için eksenlerin yapılandırılması
- Hata kompanzasyonunun uygulanması
- Devir başına çizgi sayısının belirlenmesi

- Mil ekseninin yapılandırılması
- Eksen + NC yapılandırması
- Eksenlerin birleştirilmesi

**Diş kesmenin yapılandırılması**

- Dişli kesme yapılandırması (NC yazılım seçeneği)

**M fonksiyonlarının yapılandırılması**

- Standart M fonksiyonları
- Üreticiye özel M fonksiyonları

**OEM alanı**

- Dokümantasyon ekleme
- Başlangıç ekranı ekleme
- OEM menüsü yapılandırma
- Göstergenin uyarlanması
- Hata mesajlarının uyarlanması
- OEM'ye özel klasörleri ve dosyaları yedekleyin
- Cihazın ekran kayıtları için yapılandırılması

**Verilerin yedeklenmesi**

- Yapılandırma dosyalarını kaydet
- Kullanıcı dosyalarını yedekle

**BILGI****Yapılandırma verilerinde kayıp veya hasar meydana geldi!**

Cihazın elektrik bağlantısı kesildiğinde cihaz tekrar açılırken yapılandırma verileri kaybolabilir veya hasar görebilir.

- ▶ Yapılandırma verileri yedekleyin ve geri yükleme için saklayın

## 7.4 Uygulama seçme

Cihazın işleme alınması sırasında **Frezeleme** ve **Döndürme** standart uygulamalarından birini seçebilirsiniz.

Cihazın teslimat durumunda **Frezeleme** uygulaması seçilidir.



Cihazın uygulama modunu değiştirdiğinizde tüm eksen ayarları sıfırlanır.



▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



▶ **Servis** ögesine dokunun

▶ Sırayla şu seçenekleri açın:

■ **OEM alanı**

■ **Ayarlar**

▶ **Uygulama** açılır listesinden **Döndürme** uygulamasını seçin

## 7.5 Temel ayarlar

### 7.5.1 Yazılım Seçenekleri ögesini etkinleştirin

Ek Yazılım Seçenekleri cihazda bir **Lisans anahtarı** üzerinden etkinleştirilir.



Etkinleştirilen **Yazılım Seçeneklerini** genel bakış sayfasından kontrol edebilirsiniz.

**Diğer bilgiler:** "Yazılım Seçenekleri kontrol edilmesi", Sayfa 98

### Lisans anahtarının talep edilmesi

Aşağıdaki yöntemlerle bir lisans anahtarı temin edebilirsiniz:

- Lisans anahtarı talebi için cihaz bilgilerinin okunması
- Lisans anahtarı talebinin oluşturulması

#### Lisans anahtarı talebi için cihaz bilgilerinin okunması



▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



▶ **Genel** ögesine dokunun

▶ **Cihaz bilgileri** seçeneğine dokunun

> Cihaz bilgilerine ilişkin bir genel görünüm açılır

> Ürün tanımı, tanım numarası, seri numarası ve aygıt yazılımı sürümü görüntülenir

▶ HEIDENHAIN servis şubesiyle iletişime geçin ve görüntülenen cihaz bilgilerini vererek cihaz için bir lisans anahtarı talep edin

> Lisans anahtarı ve lisans dosyası oluşturulur ve e-posta ile iletilir



### Lisans anahtarı talebinin oluşturulması



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Servis** öğesine dokunun
- ▶ **Yazılım Seçenekleri** öğesine dokunun
- ▶ Ücretli bir yazılım seçeneği talep etmek için **Lisans anahtarı talep et** seçeneğine dokunun
- ▶ Ücretsiz bir test seçeneği talep etmek için **Test seçeneklerini talep et** öğesine dokunun
- ▶ İsteddiğiniz yazılım seçeneklerini seçmek için ilgili onay işaretine dokunun



- ▶ Girişi geri almak için ilgili yazılım seçeneğinin onay işaretine dokunun

- ▶ **Talep oluştur** seçeneğine dokunun
- ▶ Lisans anahtarının kaydedilmesini istediğiniz kayıt yerini diyalogda seçin
- ▶ Uygun bir dosya adının girilmesi
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Farklı kaydet** öğesine dokunun
- > Lisans talebi oluşturulur ve seçilen klasöre kaydedilir
- ▶ Lisans talebi cihazda mevcutsa dosyayı bağlı bir USB yığınsal belleğe (FAT32 formatı) veya ağ sürücüsüne aktarın  
**Diğer bilgiler:** "Dosyanın taşınması", Sayfa 216
- ▶ HEIDENHAIN servis şubesiyle iletişime geçin, lisans talebinizi iletin ve cihaz için bir lisans anahtarı talep edin
- > Lisans anahtarı ve lisans dosyası oluşturulur ve e-posta ile iletilir

### Lisans anahtarını etkinleştirme

Lisans anahtarı aşağıdaki seçenekler üzerinden etkinleştirilebilir:

- Cihazda aktarılan lisans dosyasından lisans anahtarını okutun
- Cihazda lisans anahtarını manuel olarak girin

### Lisans anahtarını lisans dosyasından okuma



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Servis** seçeneğine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - **Yazılım Seçenekleri**
  - **Lisans anahtarı gir**
- ▶ **Lisans dosyasının okutulması** seçeneğine dokunun
- ▶ Dosya sistemi, USB yığınsal bellek veya ağ sürücüsündeki lisans dosyasını seçin
- ▶ Tercihi **Seçim** ile onaylayın
- ▶ **OK** ögesine dokunun
- > Lisans anahtarı etkinleştirilir
- ▶ **OK** ögesine dokunun
- > Yazılım seçeneğine bağlı olarak yeniden başlatma gerekebilir
- ▶ Yeniden başlatmayı **OK** ögesiyle onaylayın
- > Etkinleştirilen yazılım seçeneği kullanılabilir

### Lisans anahtarını manuel girme



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Servis** seçeneğine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - **Yazılım Seçenekleri**
  - **Lisans anahtarı gir**
- ▶ **Lisans anahtarı giriş alanına** lisans anahtarını girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **OK** ögesine dokunun
- > Lisans anahtarı etkinleştirilir
- ▶ **OK** ögesine dokunun
- > Yazılım seçeneğine bağlı olarak yeniden başlatma gerekebilir
- ▶ Yeniden başlatmayı **OK** ögesiyle onaylayın
- > Etkinleştirilen yazılım seçeneği kullanılabilir

### Yazılım Seçenekleri kontrol edilmesi

Genel bakış sayfasında cihaz için hangi **Yazılım Seçenekleri** etkinleştirilmiş olduğunu kontrol edebilirsiniz.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Servis** seçeneğine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - **Yazılım Seçenekleri**
  - **Genel bakış**
- > Etkinleştirilmiş **Yazılım Seçenekleri** listesi görüntülenir

## 7.5.2 Tarih ve saat ayarının yapılması



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Genel** ögesine dokunun
- ▶ **Tarih ve saat** seçeneğine dokunun
- ▶ Ayarlanan değerler yıl, ay, gün, saat, dakika biçiminde görüntülenir
- ▶ Orta satırda tarihi ve saati ayarlamak için sütunları yukarı veya aşağı çekin
- ▶ Onaylamak için **ayarlar** seçeneğine dokunun
- ▶ İstenen **Tarih formatı** seçeneğini listeden belirleyin:
  - AA-GG-YYYY: Ay, gün, yıl olarak görüntüleme
  - GG-AA-YYYY: Gün, ay, yıl olarak görüntüleme
  - YYYY-AA-GG: Yıl, ay, gün olarak görüntüleme

**Diğer bilgiler:** "Tarih ve saat", Sayfa 227

## 7.5.3 Birimlerin ayarlanması

Birimler, yuvarlama yöntemi ve ondalık basamak için çeşitli parametreler ayarlayabilirsiniz.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Genel** ögesine dokunun
- ▶ **Özellikler** seçeneğine dokunun
- ▶ Birimi ayarlamak için ilgili açılır listeye dokunun ve birimi seçin
- ▶ Yuvarlama yöntemini ayarlamak için ilgili açılır listeye dokunun ve yuvarlama yöntemini seçin
- ▶ Gösterilecek ondalık basamak sayısını ayarlamak için - veya + ögelerine dokunun

**Diğer bilgiler:** "Özellikler", Sayfa 228

## 7.6 Eksenleri yapılandırma

Prosedür bağlı durumdaki ölçüm cihazının arayüz tipine ve eksen tipine göre değişir:

- EnDat tipi arayüze sahip ölçüm cihazları:  
Parametreler ölçüm cihazı tarafından otomatik olarak devralınır  
**Diğer bilgiler:** "EnDat arayüzüne sahip ölçüm cihazları için eksenleri yapılandırma", Sayfa 102
- 1 V<sub>SS</sub> veya 11 µA<sub>SS</sub> tipinde arayüze sahip ölçüm cihazları:  
Parametrelerin manuel olarak yapılandırılması gerekir
- **Mil, Dişli mili ve Hizalamalı mil** eksen tipleri  
Girişlerin, çıkışların ve ilave parametrelerin manuel olarak yapılandırılması gerekir  
**Diğer bilgiler:** "Mil eksen S", Sayfa 264
- **Eksen eksen tipi + NCElektronik el çarkı** (yazılım seçeneği): Girişlerin, çıkışların ve ilave parametrelerin manuel olarak yapılandırılması gerekir  
**Diğer bilgiler:** "<Eksen adı> (eksen ayarları)", Sayfa 246

Standart olarak cihaza bağlanan HEIDENHAIN ölçüm cihazlarına yönelik parametreleri, tipik ölçüm cihazlarına genel bakış altında bulabilirsiniz.

**Diğer bilgiler:** "Tipik ölçüm cihazlarına genel bakış", Sayfa 101

### 7.6.1 Tipik ölçüm cihazlarına genel bakış

Aşağıdaki genel bakışta standart olarak cihaza bağlanan HEIDENHAIN ölçüm cihazlarına ait parametreler gösterilmiştir.



Farklı ölçüm cihazları bağlanmışsa gerekli parametreleri ilgili cihaz dokümantasyonundan alın.

#### Uzunluk ölçüm cihazları

##### Standart olarak kullanılan artımlı ölçüm cihazları için örnekler

Ölçüm cihazları-yapı serisi	Arayüz	Sinyal periyodu	Referans işareti	Maksimum hareket mesafesi
LS 388C/688C	1 V <sub>SS</sub>	20 µm	Kodlu	20 mm
LS 187/487C	1 V <sub>SS</sub>	20 µm	Kodlu	20 mm
LB 382C	1 V <sub>SS</sub>	40 µm	Kodlu	80 mm

##### Standart olarak kullanılan mutlak ölçüm cihazları için örnekler

Ölçüm cihazları-yapı serisi	Arayüz	Ölçüm adımı
LC 415	EnDat 2.2	5 nm

#### Açılı ölçüm cihazları ve döner sensör

Ölçüm cihazları-yapı serisi	Arayüz	Çizgi sayısı/ devir başına çıkış sinyali	Referans işareti	Temel mesafe
RON 285C	1 V <sub>SS</sub>	18000	Kodlu	20°
ROD 280C	1 V <sub>SS</sub>	18000	Kodlu	20°
ROD 480	1 V <sub>SS</sub>	1000 ... 5000	Bir	-
ERN 180	1 V <sub>SS</sub>	1000 ... 5000	Bir	-
ERN 480	1 V <sub>SS</sub>	1000 ... 5000	Bir	-



Aşağıdaki formüllerin yardımıyla açılı ölçüm cihazlarında mesafe kodlu referans işaretlerinin temel mesafesini hesaplayabilirsiniz:

Temel mesafe =  $360^\circ \div \text{Referans işareti sayısı} \times 2$

Temel mesafe ( $360^\circ \times \text{Sinyal periyotları olarak temel mesafe}$ )  $\div$  Çizgi sayısı

##### Standart olarak kullanılan mutlak ölçüm cihazları için örnekler

Ölçüm cihazları-yapı serisi	Arayüz	Ölçüm adımı
ROC 425	EnDat 2.2	25 Bit
RCN 5310	EnDat 2.2	26 Bit

## 7.6.2 EnDat arayüzüne sahip ölçüm cihazları için eksenleri yapılandırma

İlgili ölçüm cihazı girişine daha önceden bir eksen ataması yapılmışsa yeniden başlatma durumunda EnDat arayüzüne sahip olan bağlı durumdaki ölçüm cihazı otomatik olarak algılanır ve ayarlar buna göre uyarlanır. Alternatif olarak ölçüm cihazı girişini, ölçüm cihazını bağladıktan sonra da atayabilirsiniz.

**Önkoşul:** Cihaza EnDat arayüzüne sahip bir ölçüm cihazının bağlanmış olması gerekir.



Ayarlama yöntemi tüm eksenler için aynıdır. Aşağıda bir eksen için işlem örneği amacıyla açıklanmıştır.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Eksen** ögesine dokunun
  - ▶ Eksen adına veya varsa **tanımlanmamış** ögesine dokunun
  - ▶ Gerekirse **Eksen adı** açılır listesinden eksen adını seçin
  - ▶ **Ölçme cihazı** ögesine dokunun
  - ▶ **Ölçüm cihazı girişi** açılır listesinde ilgili ölçüm cihazı bağlantısını belirleyin:
    - X1
    - X2
    - X3
    - X4
    - X5
    - X6
  - > Mevcut ölçüm cihazı bilgileri cihaza aktarılır
  - > Ayarlar güncellenir
  - ▶ **Ölçüm cihazı tipi** açılır listesinden ölçüm cihazı tipini seçin:
    - **Uzunluk ölçüm cihazı**
    - **Açık ölçüm cihazı**
    - **Açı ölçüm aleti olarak uzunluk ölçüm aleti**
  - ▶ **Açı ölçüm aleti olarak uzunluk ölçüm aleti** ögesini seçerseniz **Mekanik çeviri** ögesini girin
  - ▶ **Açık ölçüm cihazı** seçimi için **Gösterge modu** seçin
  - ▶ **Referans noktaları arasındaki mesafe** ögesine dokunun
  - ▶ **Referans noktaları arasındaki mesafe** (referans işareti ile makine sıfır noktası arasındaki ofset hesaplaması) seçeneğini **ON/OFF** kaydırma tuşu ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın
  - ▶ Bu seçenek etkinse, **Referans noktaları arasındaki mesafe** için ofset değerini girin
  - ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- veya
- ▶ Güncel pozisyonu ofset değeri olarak devralmak için **Referans noktası kaydırması için güncel pozisyon** bölümündeki **Devral** ögesine dokunun



- ▶ Bir önceki göstereye geçmek için **Geri** öğesine dokunun
- > Ölçüm cihazının elektronik tip levhasını görüntülemek için **Tip levhası** öğesine dokunun
- > Ölçüm cihazı teşhisinin sonuçlarını görüntülemek için **Arıza tespiti** öğesine dokunun

**Diğer bilgiler:** "<Eksen adı> (eksen ayarları)", Sayfa 246

### 7.6.3 1 V<sub>SS</sub> veya 11 µA<sub>SS</sub> arayüzüne sahip ölçüm cihazları için eksenlerinyapılandırılması



Ayarlama yöntemi tüm eksenler için aynıdır. Aşağıda bir eksen için işlem örneği amacıyla açıklanmıştır.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Eksen** ögesine dokunun
- ▶ Eksen adına veya varsa **tanımlanmamış** ögesine dokunun
- ▶ Gerekirse **Eksen adı** açılır listesinden eksen adını seçin
- ▶ **Eksen tipi** ögesine dokunun
- ▶ **Eksen tipi Eksen** ögesini seçin



- ▶ Bir önceki göstergeye geçmek için **Geri** ögesine dokunun
- ▶ **Ölçme cihazı** ögesine dokunun
- ▶ **Ölçüm cihazı girişi** açılır listesinde ilgili ölçüm cihazı bağlantısını belirleyin:
  - X1
  - X2
  - X3
  - X4
  - X5
  - X6
- ▶ **Artan sinyal** açılır listesinden artan sinyal tipini seçin:
  - 1 V<sub>SS</sub>: sinüzoidal gerilim sinyali
  - 11 µA: sinüzoidal akım sinyali
- ▶ **Ölçüm cihazı tipi** açılır listesinde ölçüm cihazı tipini seçin:
  - **Uzunluk ölçüm cihazı**: doğrusal eksen
  - **Açık ölçüm cihazı**: rotasyonlu eksen
  - **Açı ölçüm aleti olarak uzunluk ölçüm aleti**: Rotasyonlu eksen, doğrusal eksen olarak görüntülenir
- ▶ Seçime bağlı olarak diğer parametreleri girin:
  - **Uzunluk ölçüm cihazı** için **Sinyal periyodu** girin (bkz. " Uzunluk ölçüm cihazları", Sayfa 101)
  - **Açık ölçüm cihazı** için **Çizgi sayısı** değerini girin (bkz. "Açılı ölçüm cihazları ve döner sensör", Sayfa 101) veya öğrenme işleminde belirleyin (bkz. "Devir başına çizgi sayısının belirlenmesi", Sayfa 106)
  - **Açı ölçüm aleti olarak uzunluk ölçüm aleti** için **Çizgi sayısı** ve **Mekanik çeviri** öğelerini girin
- ▶ Her girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Açık ölçüm cihazı** için gerekirse **Gösterge modu** seçin
- ▶ **Referans işaretleri** ögesine dokunun
- ▶ **Referans işareti** açılır listesinde referans işaretini seçin:
  - **Yok**: Referans işareti yok
  - **Bir**: Ölçüm cihazının bir referans işareti mevcut
  - **Kodlu**: Ölçüm cihazında, mesafe kodlaması yapılmış referans işaretleri mevcut





- ▶ Uzunluk ölçüm cihazı kodlanmış referans işaretlerine sahipse **Maksimum travers mesafesi** girin (bkz. " Uzunluk ölçüm cihazları", Sayfa 101)
- ▶ Açık ölçüm cihazı kodlanmış referans işaretlerine sahipse **Temel mesafe** girin (bkz. "Açık ölçüm cihazları ve döner sensör", Sayfa 101)
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Referans işaretleri sinyalini terse çevirme** öğesini **ON/OFF** kaydırma tuşu ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın
- ▶ **Referans noktaları arasındaki mesafe** öğesine dokunun
- ▶ **Referans noktaları arasındaki mesafe** (referans işareti ile makine sıfır noktası arasındaki ofset hesaplaması) seçeneğini **ON/OFF** kaydırma tuşu ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın
- ▶ Bu seçenek etkinse, **Referans noktaları arasındaki mesafe** için ofset değerini girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ Güncel pozisyonu ofset değeri olarak devralmak için **Referans noktası kaydırması için güncel pozisyon** bölümündeki **Devral** öğesine dokunun
- ▶ Bir önceki göstergeye geçmek için **Geri** öğesine iki kez dokunun
- ▶ **Analog filtre frekansı** açılır listesinde yüksek frekanslı karıştırıcı sinyalleri bastırmak için alçak geçiren filtrenin frekanslarını girin:
  - **33 kHz:** 33 kHz üzeri karıştırıcı frekanslar
  - **400 kHz:** 400 kHz üzeri karıştırıcı frekanslar
- ▶ **Sonlandırma direnci** seçeneğini **ON/OFF** kaydırma tuşu ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın



Akım sinyali (11  $\mu A_{SS}$ ) tipinde artan sinyaller için sonlandırma direnci otomatik olarak devre dışı bırakılır.

- ▶ **Hata denetimi** açılır listesinde hata denetimi tipini seçin:
  - **Kapalı:** Hata denetimi etkin değil
  - **Kirlenme:** Sinyal genlikleri hata denetimi
  - **Frekans:** Sinyal frekansı hata denetimi
  - **Frekans & Kirlenme:** Sinyal genliği ve sinyal frekansı hata denetimi
- ▶ **Sayaç yönü** açılır listesinde istediğiniz sayım yönünü seçin:
  - **Pozitif:** Hareket yönü cihazın sayım yönüne doğru
  - **Negatif:** Hareket yönü cihazın sayım yönünün tersine doğru

**Diğer bilgiler:** "<Eksen adı> (eksen ayarları)", Sayfa 246

## Devir başına çizgi sayısının belirlenmesi

1 V<sub>SS</sub> veya 11 µA<sub>SS</sub> tipinde arayüzleri olan açılı ölçüm cihazları için, bir öğrenme işleminde devir başına kesin çizgi sayısını net olarak belirleyebilirsiniz.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Eksen** ögesine dokunun
- ▶ Eksen tanımına veya varsa **tanımlanmamış** ögesine dokunun
- ▶ Gerekirse **Eksen adı** açılır listesinde eksen tanımını seçin
- ▶ **Ölçme cihazı** ögesine dokunun
- ▶ **Ölçüm cihazı tipi** açılır listesinden **Açık ölçüm cihazı** tipini seçin
- ▶ **Gösterge modu** için - ∞ ... ∞ seçeneğini belirleyin
- ▶ **Referans işaretleri** ögesine dokunun
- ▶ **Referans işareti** açılır listesinden aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
  - **Yok**: Referans işareti yok
  - **Bir**: Ölçüm cihazının bir referans işareti mevcut



- ▶ Bir önceki göstergeye geçmek için **Geri** ögesine dokunun
- ▶ Öğrenme işlemini başlatmak için **Başlat** ögesine dokunun
- > Öğrenme işlemi başlatılır ve asistan gösterilir
- ▶ Asistandaki talimatları izleyin
- > Öğrenme işleminde belirlenen çizgi sayısı **Çizgi sayısı** alanına devralınır



Öğrenme işleminden sonra başka bir gösterge modu seçerseniz belirlenen çizgi sayısı kaydedilmiş olarak kalır.

**Diğer bilgiler:** "1 V<sub>SS</sub> ve 11 A<sub>SS</sub> tipinde arayüze sahip ölçüm cihazları için ayarlar", Sayfa 250

#### 7.6.4 Hata kompanzasyonunun uygulanması

Örneğin kılavuz hataları, son pozisyonlarda devrilme, oturma yüzeyinin toleransları veya uygun olmayan montaj (Abbe hatası) ölçüm hatalarına neden olabilir. Hata kompanzasyonu sayesinde cihaz, sistematik ölçüm hatalarını henüz malzemelerin işlenmesi sırasında otomatik olarak dengeleyebilir. Nominal ve gerçek değerler karşılaştırılarak bir veya daha çok kompanzasyon faktörü tanımlanabilir.

Burada iki farklı yöntem mevcuttur:

- Çizgisel hata kompanzasyonu (LEC): Kompanzasyon faktörü, ölçüm normali için öngörülen uzunluk (nominal uzunluk) ve gerçek hareket yolu (gerçek uzunluk) değerlerinden hesaplanır. Kompanzasyon faktörü tüm ölçüm alanının boyunca çizgisel olarak uygulanır.
- Bölümlenmeli çizgisel hata kompanzasyonu (SLEC): Eksen maks. 200 destek noktasının yardımıyla birden çok bölüme ayrılır. Her bölüme özgü kompanzasyon faktörü tanımlanır ve uygulanır.

### BILGI

#### Ölçüm cihazı ayarlarında sonradan yapılan değişiklikler ölçüm hatalarına neden olabilir

Ölçüm cihazı girişi, ölçüm cihazı tipi, sinyal periyodu veya referans işaretleri gibi ölçüm cihazı ayarları değiştirildiğinde daha önce belirlenen kompanzasyon faktörleri artık geçersiz olabilir.

- ▶ Ölçüm cihazı ayarlarını değiştirdiğinizde ardından hata kompanzasyonunu da yeniden yapılandırın

**i** Tüm yöntemler için gerçek hata seyrinin tam olarak ölçülmesi gerekir, ör. bir karşılaştırma ölçüm cihazı veya kalibrasyon standardı yardımıyla.

**i** Çizgisel hata kompanzasyonu ve bölümlenmeli çizgisel hata kompanzasyonu birbirleriyle kombine edilemez.

**i** Referans noktası kaydırmasını etkinleştirdiğinizde ardından hata kompanzasyonunu da yeniden yapılandırmanız gerekir. Böylece ölçüm hatalarını engellemiş olursunuz.

## Çizgisel hata kompanzasyonunun (LEC) yapılandırılması

Çizgisel hata kompanzasyonunda (LEC) cihaz, öngörülen ölçüm normali uzunluğu veya açısı (nominal uzunluk veya nominal açı) ve gerçek hareket yolu (gerçek uzunluk veya gerçek açı) değerlerinden hesaplanan bir kompanzasyon faktörü uygular. Kompanzasyon faktörü ölçüm alanının tamamına uygulanır.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokununuz



- ▶ **Eksen** ögesine dokununuz
- ▶ Eksen seçin
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - **Hata kompanzasyonu**
  - **Doğrusal hata kompanzasyonu (LEC)**
- ▶ Ölçüm normali uzunluğu veya açısı girin (nominal uzunluk veya nominal açı)
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ Ölçüm ile belirlenen gerçek hareket yolu uzunluğunu veya açısını girin (gerçek uzunluk veya gerçek açı)
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Karşılık** seçeneğini **ON/OFF** kaydırma tuşu ile etkinleştirin



**Doğrusal hata kompanzasyonu (LEC)** özelliğini rotasyon açısının 360°'den az olan açılı ölçüm cihazlarında da kullanabilirsiniz.

**Diğer bilgiler:** "Doğrusal hata kompanzasyonu (LEC)", Sayfa 256

## Bölümlmeli çizgisel hata kompanzasyonunun (EC) yapılandırılması

Bölümlmeli çizgisel hata kompanzasyonu (SLEC) için eksen maks. 200 destek noktası yardımıyla yol bölümlerine ayrılır. Gerçek hareket yolunun ilgili yol bölümündeki mesafe uzunluğu ile arasındaki sapmalar, eksendeki mekanik etkileri dengeleyecek kompanzasyon değerlerini verir.



Açı ölçüm cihazı için - ∞ ... ∞ gösterge modu seçilirse açı ölçüm cihazlarının hata kompanzasyonu, destek noktası tablosundaki negatif değerleri etkilemez.



▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



▶ **Eksen** ögesine dokunun

▶ Eksen seçin

▶ Sırayla şu seçenekleri açın:

■ **Hata kompanzasyonu**

■ **Kademeli çizgisel hata kompanzasyonu (SLEC)**

▶ **Karşılık** seçeneğini kaydırma tuşu **ON/OFF** ile devre dışı bırakın

▶ **Destek noktası tablosunun oluşturulması** ögesine dokunun

▶ + veya - öğelerine dokunarak istediğiniz **Düzeltilme noktası sayısı** ayarını yapın (maks. 200)

▶ İsteddiğiniz **Düzeltilme noktaları mesafesi** değerini girin

▶ Girişi **RET** ile onaylayın

▶ **Başlangıç noktası** değerini girin

▶ Girişi **RET** ile onaylayın

▶ Destek noktası tablosunu oluşturmak için **Oluştur** seçeneğine dokunun

> Destek noktası tablosu oluşturulur

> Destek noktası tablosunda ilgili yol bölümünün **destek noktası konumları (P)** ve **kompanzasyon değerleri (D)** görüntülenir

▶ Destek noktası **0** için **"0,0"** kompanzasyon değerini (D) girin

▶ Girişi **RET** ile onaylayın

▶ Ölçüm ile belirlenen kompanzasyon değerlerini oluşturulan destek noktaları için **Kompanzasyon değeri (D)** altında girin

▶ Girişi **RET** ile onaylayın

▶ Bir önceki göstergeye geçmek için **Geri** ögesine iki kez dokunun

▶ **Karşılık** seçeneğini **ON/OFF** kaydırma tuşu ile etkinleştirin

> Eksen için hata kompanzasyonu uygulanır



**Diğer bilgiler:** "Kademeli çizgisel hata kompanzasyonu (SLEC)", Sayfa 256

### Mevcut destek noktası tablosunun uyarlanması

Bölümlenmeli çizgisel hata kompanzasyonu için bir destek noktası tablosu oluşturulduktan sonra, gerekirse bu destek noktası tablosu uyarlanabilir.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Eksen** öğesine dokunun
- ▶ Eksen seçin
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - **Hata kompanzasyonu**
  - **Kademeli çizgisel hata kompanzasyonu (SLEC)**
- ▶ **Karşılık** seçeneğini kaydırma tuşu **ON/OFF** ile devre dışı bırakın
- ▶ **Düzeltilme noktası tablosu** öğesine dokunun
- ▶ Destek noktası tablosunda ilgili yol bölümünün **destek noktası konumları (P)** ve **kompanzasyon değerleri (D)** görüntülenir
- ▶ Destek noktaları için **kompanzasyon değerini (D)** uyarlayın
- ▶ Girişleri **RET** ile onaylayın
- ▶ Bir önceki göstergeye geçmek için **Geri** öğesine dokunun
- ▶ **Karşılık** seçeneğini **ON/OFF** kaydırma tuşu ile etkinleştirin
- ▶ Eksen için uyarlanmış hata kompanzasyonu uygulanır



**Diğer bilgiler:** "Kademeli çizgisel hata kompanzasyonu (SLEC)", Sayfa 256

### 7.6.5 Mil ekseninin yapılandırılması

Bağlı takım tezgahının yapılandırılmasına bağlı olarak, işleme alma öncesinde girişleri, çıkışları ve diğer mil eksen parametrelerini yapılandırmanız gerekir. Takım tezgahınızda bir **Dişli mili** kullanılıyorsa ilgili dişli kademelerini de yapılandırabilirsiniz.

Ayrıca bir **Hizalamalı mil** yapılandırabilirsiniz. **Hizalamalı mil** öğesini **Dişli kesme** için kullanabilirsiniz.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Eksen** öğesine dokunun
- ▶ **S** veya varsa **tanımlanmamış** öğesine dokunun
- ▶ **Eksen tipi** öğesine dokunun
- ▶ **Eksen tipi** öğesini seçin:
  - **Mil**
  - **Dişli mili**
  - **Hizalamalı mil**



- ▶ Bir önceki göstergeye geçmek için **Geri** öğesine dokunun
- ▶ Gerekirse **Eksen adı** açılır listesinde eksen için **S** eksen tanımını seçin

## Mil eksenini için temel yapılandırma

Mili kullanmak için temel parametreleri yapılandırmanız gerekir. Aşağıda bir milim temel yapılandırmasına ilişkin bir genel bakış yer almaktadır.



Yapılandırma için diğer olanaklara dair açıklamayı Ayarlar bölümünde bulabilirsiniz.

**Diğer bilgiler:** "Eksen", Sayfa 238

Bir mil eksenini **M fonksiyonları** M3/M4 üzerinden veya manuel olarak başlatılır ya da durdurulur.

**M fonksiyonları** M3/M4 mevcut değilse mil yalnızca elle kullanılır. Bunun için **Mili başlatma** ve **Mil durdur** dijital girişlerinin parametrelerini yapılandırın.

Mil ekseninin kumanda edilmesi	Analog çıkış	Girişler	
		Mili başlatma	Mil durdur
Manuel	atandı	atandı	atandı
<b>M fonksiyonları</b> M3/M4	atandı	bağlı değil	bağlı değil

### Çıkışlar

Mili işleme almak için mil eksenine en az bir analog çıkış atayın.

Yol: **Ayarlar ► Eksen ► S ► Çıkışlar**

- **Motor tipi**
- **Analog çıkış veya Adım motoru çıkışı**
- **Minimum adım frekansı:** Motor tipi adım motoru ise
- **Minimum adım frekansı:** Motor tipi adım motoru ise
- **Açık durum düzenleyici devresi:** Etkinleştirilmemiş (durum düzenleyici devresi kapalı); sadece **Hizalomalı mil** eksen tipinde
- **Smax**
- **Umax:** Motor tipi tek kutuplu servo motoru veya iki kutuplu servo motoru ise
- **Sağa dönüş onayı:** Motor tipi tek kutuplu servo motor ise giriş atayın
- **Sola dönüş onayı:** Motor tipi tek kutuplu servo motor ise giriş atayın

**Diğer bilgiler:** "Çıkışlar (S)", Sayfa 266

### Girişler

Yol: **Ayarlar ► Eksen ► S ► Girişler**

- **Dijital girişten hareket komutları:** Ör. mil başlatma ve durdurma için yavaş hareket (jog) tuşları
- **Dijital girişleri etkinleştirme**
- **Analog giriş üzerinden devir sayısı göstergesi:** Gerçek devir sayısı gösterilecekse giriş atayın; 5 V giriş geriliminde devir sayısının belirtilmesi

**Diğer bilgiler:** "Dijital girişten hareket komutları (S)", Sayfa 268

**Diğer bilgiler:** "OEM çubuğu girişi Özel fonksiyonlar", Sayfa 278

**Mil eksen tipi için parametre**

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Mil eksen S

- Üst mil devir sayısı alanı için çalışmaya başlama süresi
- Alt mil devir sayısı alanı için çalışmaya başlama süresi
- Çalışmaya başlama süresinin bükülme noktası krkt. eğrileri
- Minimum mil devir sayısı

Diğer bilgiler: "Mil eksen S", Sayfa 264

**Hizalamalı mil eksen tipi için parametre**

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Mil eksen S

- Üst mil devir sayısı alanı için çalışmaya başlama süresi
- Alt mil devir sayısı alanı için çalışmaya başlama süresi
- Çalışmaya başlama süresinin bükülme noktası krkt. eğrileri
- Minimum mil devir sayısı
- Kv faktörü P
- Kv faktörü L

Diğer bilgiler: "Mil eksen S", Sayfa 264

**Dişli mili eksen tipi için parametre**

Yol: Ayarlar ► Eksen ► S ► Dişli kademeleri

- İsim
- Smax
- Üst mil devir sayısı alanı için çalışmaya başlama süresi
- Alt mil devir sayısı alanı için çalışmaya başlama süresi
- Çalışmaya başlama süresinin bükülme noktası krkt. eğrileri
- Minimum mil devir sayısı

Diğer bilgiler: "Dişli kademeleri öğesinin eklenmesi", Sayfa 269

Diğer bilgiler: "Dişli kademeleri", Sayfa 270

**7.6.6 Eksen + NC yapılandırması**

Bağlanmış olan takım tezgahınızın yapılandırmasına bağlı olarak NC kontrollü eksenleriniz için çeşitli parametreleri yapılandırabilirsiniz.



- Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- **Eksen** öğesine dokunun
- <Eksen adı> veya gerekirse **tanımlanmamış** öğesine dokunun
- **Eksen tipi** öğesine dokunun



- **Eksen + NC** seçimi yapın (yazılım seçeneği)
- Bir önceki göstergeye geçmek için **Geri** öğesine dokunun
- Gerekirse **Eksen adı** açılır listesinde eksen için istenilen eksen tanımını seçin



## Eksen + NC için temel yapılandırma

Ekseni NC kontrollü şekilde hareket ettirmek için temel parametreleri yapılandırmanız gerekir. NC kontrollü eksenler için aşağıdaki temel yapılandırma gereklidir:



Yapılandırma için diğer olanaklara dair açıklamayı Ayarlar bölümünde bulabilirsiniz.

**Diğer bilgiler:** "Eksen", Sayfa 238

### Çıkışlar

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Eksen adı ► Çıkışlar

- **Motor tipi**
- **Analog çıkış veya Adım motoru çıkışı**
- **Minimum adım frekansı:** Motor tipi adım motoru ise
- **Minimum adım frekansı:** Motor tipi adım motoru ise
- **Açık durum düzenleyici devresi:** Etkinleştirilmemiş (durum düzenleyici devresi kapalı)
- **Fmax**
- **Umax:** Motor tipi tek kutuplu servo motoru veya iki kutuplu servo motoru ise
- **Sağa dönüş onayı:** Motor tipi tek kutuplu servo motor ise giriş atayın
- **Sola dönüş onayı:** Motor tipi tek kutuplu servo motor ise giriş atayın

**Diğer bilgiler:** "Çıkışlar", Sayfa 258

### Girişler

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Eksen adı ► Girişler

- **Dijital girişten hareket komutları** (ör. yavaş hareket (jog) tuşları) veya **Analog girişten dijital hareket komutları** (ör. Joystick) öğelerini seçin
- **Analog girişten dijital hareket komutları** seçimi yapılmışsa başka parametreler de girilmelidir

**Diğer bilgiler:** "Girişler", Sayfa 259

### Parametre

Yol: **Ayarlar ► Eksen ► Eksen adı**

- Hızlanma süresi
- Kv faktörü P
- Kv faktörü L

**Diğer bilgiler:** "<Eksen adı> (eksen ayarları)", Sayfa 246

Yol: **Ayarlar ► Eksen ► Genel ayarlar ► Kumanda fonksiyonları ► Girişler**

- **Kumanda gerilimi açık:** Giriş atayın (ör. makinedeki tuş)
- **Hızlı hareket:** Giriş atayın (ör. makinedeki tuş)
- **Otomatik besleme:** Giriş atayın (ör. NC başlat)

**Diğer bilgiler:** "Girişler (Kumanda fonksiyonları)", Sayfa 240

Yol: **Ayarlar ► Eksen ► Genel ayarlar ► Bindirmeler**

- **Besleme bindirmesi için giriş:** Giriş atayın (ör. besleme potansiyometresi)
- **Umax**

**Diğer bilgiler:** "Bindirmeler", Sayfa 242

## 7.6.7 Elektronik el çarkı öğesinin yapılandırılması

Bağlanmış olan takım tezgahınızın yapılandırmasına bağlı olarak elektronik el çarkınız için çeşitli parametreleri yapılandırabilirsiniz.

Aşağıdaki işlemleri yapın:

- **Elektronik el çarkı** eksen tipini seçin
- Kullanılan el çarkının ayarlarını yapın
- El çarkını istenen eksene atayın



- Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- **Eksen** öğesine dokunun
- <Eksen adı> veya gerekirse **tanımlanmamış** öğesine dokunun
- **Eksen tipi** öğesine dokunun
- **Elektronik el çarkı** seçimi yapın (yazılım seçeneği)



- Bir önceki göstergeye geçmek için **Geri** öğesine dokunun
- Ad otomatik olarak atanır

### Bir elektronik el çarkı için temel yapılandırma

Ekseni bir elektronik el çarkıyla hareket ettirmek için temel parametreleri yapılandırmanız gerekir. Aşağıda bir elektronik el çarkının temel yapılandırmasına ilişkin bir genel bakış yer almaktadır.

**Ölçme cihazı**

Yol: **Ayarlar ► Eksen ► El çarkı adı ► Ölçme cihazı**

Öncelikle elektronik el çarkı için kullanılan ölçüm cihazının parametresini girin.

► Eksenlerin yapılandırılması

**Diğer bilgiler:** "1 V<sub>SS</sub> veya 11 µA<sub>SS</sub> arayüzüne sahip ölçüm cihazları için eksenlerin yapılandırılması", Sayfa 104

**Diğer bilgiler:** "EnDat arayüzüne sahip ölçüm cihazları için eksenleri yapılandırma", Sayfa 102

**Girişler**

El çarkını istenen eksene atayın ve el çarkının ayarlarını yapın.

Yol: **Ayarlar ► Eksen ► Eksen adı ► Girişler ► Elektronik el çarkı hareket komutları**

- **Elektronik el çarkı hareket komutlarının etkinleştirilmesi:** ON (Açık) konumuna getirin
- **Elektronik el çarkı seçimi:** Eksen için istenen el çarkını seçin
- **Elektronik el çarkı hareket komutları için onay tuşu:** Giriş atayın (ör. makinedeki tuş)

Diğer parametrelerin tümü standart değerlerle doldurulur. Bu parametreleri makinenizin özelliklerine uyarlayın

**Diğer bilgiler:** "Elektronik el çarkı hareket komutları", Sayfa 262

**7.6.8 Eksenlerin birleştirilmesi**

Eksenleri birleştirdiğinizde cihaz, seçilen hesaplama türüne uygun olarak her iki eksenin pozisyon değerlerini hesaplar. Pozisyon göstergesinde yalnızca hesaplanan pozisyon değeriyle birlikte ana eksen görüntülenir. Birleştirme eksenleri pozisyon göstergelerinde görüntülenmez.



- Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokununuz



- **Eksen** ögesine dokununuz
- Ana eksenle birleştirmek istediğiniz eksende <eksen adı> veya gerekirse **tanımlanmamış** ögelerine dokununuz
- **Eksen tipi** ögesine dokununuz

- **Bağlı eksen** eksen türünü seçin



- Bir önceki göstergeye geçmek için **Geri** ögesine dokununuz
- **Bağlı ana eksen** açılır listesinde istediğiniz ana eksenini seçin
- **Ana eksenle hesaplama** açılır listesinde istediğiniz hesaplama türünü seçin:
  - +: Ana eksen + birleştirme eksenini
  - -: Ana eksen - birleştirme eksenini
- Her iki eksenin pozisyon değerleri seçilen hesaplama türüne göre hesaplanır

**Diğer bilgiler:** "<Eksen adı> (eksen ayarları)", Sayfa 246

### 7.6.9 Referans işaretleri aramanın açılması

Referans işaretlerinin yardımıyla cihaz makine tezgahı için makineyi referans alabilir. Referans işareti araması etkin durumdayken cihaz başlatıldıktan sonra referans işareti araması için eksenlerin hareket ettirilmesini talep eden bir asistan görüntülenir.

**Koşul:** Monte edilen ölçüm cihazları, eksen parametrelerinde yapılandırılmış referans işaretlerine sahip olmalıdır.



EnDat arabirimli seri ölçüm cihazlarında eksenler otomatik olarak referanslandığı için referans işareti arama yoktur.



Yapılandırmaya bağlı olarak cihaz çalıştırdıktan sonra otomatik referans işareti aramasının iptal edilmesi de mümkündür.

**Diğer bilgiler:** "Referans işaretleri (Ölçme cihazı)", Sayfa 252



▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



▶ **Eksen** öğesine dokunun

▶ Sırayla şu seçenekleri açın:

■ **Genel ayarlar**

■ **Referans işaretleri**

▶ **Cihaz başlatıldıktan sonra referans işareti arama** seçeneğini **ON/OFF** kaydırma tuşu ile etkinleştirin

> Cihaz her başlatıldığında referans işaretlerinin üzerinden geçilmelidir

> Cihazın fonksiyonları referans işareti aramasından sonra kullanılabilir

> Başarılı referans işareti aramasından sonra referans sembolü artık yanıp sönmez

**Diğer bilgiler:** "Pozisyon göstergesi kumanda elemanları", Sayfa 78

## 7.7 Dişli kesme yapılandırması (NC yazılım seçeneği)

Torna tezgahınızda NC kontrollü olarak dişli döndürme seçeneğiniz bulunmaktadır. Dişli kesme için rotasyon eksenini olarak S oryantasyonlu mil veya NC eksenini olarak yapılandırılmış C eksenini kullanabilirsiniz.

Ön koşullar:

- Z eksenini NC eksenini olarak yapılandırılmış
- X eksenini NC eksenini olarak yapılandırılmış
- C eksenini NC eksenini olarak veya oryantasyonlu mil olarak yapılandırılmış



**Eksene yönelik ölçüm cihazı ayarları C ögesinde Gösterge modu** ögesinin  $0^\circ \dots 360^\circ$  veya  $-180^\circ \dots 180^\circ$  ile yapılandırılmış olmasına dikkat edin. **Gösterge modu** -  $\infty \dots \infty$  desteklenmez.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokununuz



- ▶ **Eksen** ögesine dokununuz
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açınız:
  - Genel ayarlar
  - Dişli kesme
- ▶ Açılır listeden yapılandırılmış **Döndürme eksenini S** veya **C** için ilgili eksen tanımını seçiniz
- ▶ **ekseninin ön konumlandırması için kesim hızı alanına** ilgili değeri giriniz

**Diğer bilgiler:** "Dişli kesme", Sayfa 246

## 7.8 M fonksiyonlarının yapılandırılması

Düzenlemeleri gerçekleştirmek için takım tezgahının yapılandırmasına bağlı olarak M fonksiyonlarını (makine fonksiyonları) da kullanabilirsiniz. M fonksiyonları ile aşağıdaki faktörleri etkileyebilirsiniz:

- Mil devrinin ve soğutma sıvısının açılması veya kapatılması gibi takım tezgahı fonksiyonları
- program akışı

Tüm M fonksiyonlarını programlamada ve program akışında tümce tipi olarak kullanabilirsiniz.

**Diğer bilgiler:** "Makine fonksiyonları", Sayfa 204

M fonksiyonlarını program akışında çağırarak için isteğe bağlı olarak bir grafik de görüntüleyebilirsiniz.

**Diğer bilgiler:** "M fonksiyonlarının yapılandırılması", Sayfa 280

Cihazda standart M fonksiyonları ve üreticiye özel M fonksiyonları mevcuttur.

### 7.8.1 Standart M fonksiyonları

Cihaz aşağıdaki standart M fonksiyonlarını destekler (DIN 66025/ISO 6983 uyarınca):

Kod	Açıklama
M2	Program DURDURMA, mil DURDURMA, soğutucu madde KAPALI
M3	Mil devri saat yönünde
M4	Mil devri saat yönünün tersi yönde
M5	Mil DURDURMA
M8	Soğutucu madde AÇIK
M9	Soğutucu madde KAPALI
M30	Program DURDURMA, mil DURDURMA, soğutucu madde KAPALI

Bu M fonksiyonları makineden bağımsızdır; ancak bazı M fonksiyonları takım tezgahının yapılandırmasına bağlıdır (ör. mil fonksiyonları).

### 7.8.2 Üreticiye özel M fonksiyonları



M100 ile M120 arasındaki üreticiye özel M fonksiyonları sadece bağlı çıkış daha önce yapılandırılmışsa kullanılabilir.

**Diğer bilgiler:** "M fonksiyonlarının yapılandırılması", Sayfa 243

Cihaz ayrıca aşağıdaki özelliklere sahip üreticiye özel M fonksiyonlarını da destekler:

- M100 ile M120 arasında tanımlanabilir numara aralığı
- Makine üreticisinden bağımsız fonksiyon
- OEM çubuğu butonunda kullanım

**Diğer bilgiler:** "OEM menüsü yapılandırma", Sayfa 121

### 7.9 OEM alanı

OEM alanı ile işletime alma görevlisi cihazda özel uyarlamalar yapma olanağına sahip olur:

- **Dokümantasyon:** OEM dokümantasyonu, örneğin Servis uyarılarının eklenmesi
- **Başlangıç ekranı:** Firma logolu başlangıç ekranının tanımlanması
- **OEM menüsü:** Özel fonksiyonların olduğu OEM çubuğunun yapılandırılması
- **Ayarlar:** Uygulamanın seçilmesi, gösterge elemanlarının uyarlanması ve mesajların uyarlanması
- **Ekran kayıtları:** Cihazın ScreenshotClient programı ile ekran kayıtları için yapılandırılması

### 7.9.1 Dokümantasyon ekleme

Cihaz dokümantasyonunu cihazın üzerine koyup doğrudan cihaz üzerinde gözatabilirsiniz.



Sadece \*.pdf dosya formatındaki belgeleri dokümantasyon olarak ekleyebilirsiniz. Cihaz, başka bir dosya formatındaki belgeleri görüntüleyemez.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Servis** öğesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - **OEM alanı**
  - **Dokümantasyon**
  - **Dokümantasyon seçimi**
- ▶ Gerekirse USB yığınsal belleği (FAT32 formatı) cihazdaki bir USB arabirimine takın
- ▶ İstenen dosyaya ulaşmak için ilgili kayıt yerine dokunun



Klasör seçiminde yanıldıysanız başlangıç klasörüne geri dönebilirsiniz.

- ▶ Listenin üzerindeki dosya adına dokunun

- ▶ Dosyanın bulunduğu klasöre gidin
- ▶ Dosya adına dokunun
- ▶ **Seçim** öğesine dokunun
- ▶ Dosya, cihazın **Servis bilgileri** alanına kopyalanır  
**Diğer bilgiler:** "Servis bilgileri", Sayfa 229
- ▶ Aktarım başarılı bir şekilde tamamlandığında **OK** ile onaylayın

**Diğer bilgiler:** "Dokümantasyon", Sayfa 282

#### USB yığınsal belleğin güvenli bir şekilde kaldırılması



- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokunun
- ▶ Kayıt yerleri listesine yönlendirin
- ▶ **Güvenli bir şekilde kaldır** seçeneğine dokunun
- ▶ **Veri taşıyıcısı şimdi kaldırılabilir.** mesajı görüntülenir
- ▶ USB yığınsal belleği çıkarın



## 7.9.2 Başlangıç ekranı ekleme

Cihazın açılması sırasında OEM'ye özel bir başlangıç ekranı görüntüleyebilirsiniz, ör. firma adı veya firma logosu. Bunun aşağıdaki özelliklere sahip bir resim dosyasını eklemeniz gerekir:

- Dosya tipi: PNG veya JPG
- Çözünürlük: 96 ppi
- Resim formatı: 16:10 (farklı formatlar oransal olarak boyutlandırılır)
- Resim büyüklüğü maks. 1280 x 800 piksel

### Başlangıç ekranının eklenmesi



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Servis** ögesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - **OEM alanı**
  - **Başlangıç ekranı**
  - **Başlangıç ekranı seçimi**
- ▶ Gerekirse USB yığınsal belleği (FAT32 formatı) cihazdaki bir USB arabirimine takın
- ▶ İstenen dosyaya ulaşmak için ilgili kayıt yerine dokunun



Klasör seçiminde yanlışsanız başlangıç klasörüne geri dönebilirsiniz.

- ▶ Listenin üzerindeki dosya adına dokunun

- ▶ Dosyanın bulunduğu klasöre gidin
- ▶ Dosya adına dokunun
- ▶ **Seçim** ögesine dokunun
- ▶ Resim dosyası cihaza kopyalanır ve cihaz tekrar açıldığında başlangıç ekranı olarak görüntülenir
- ▶ Aktarım başarılı bir şekilde tamamlandığında **OK** ile onaylayın

### USB yığınsal belleğin güvenli bir şekilde kaldırılması



- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokunun
- ▶ Kayıt yerleri listesine yönlendirin



- ▶ **Güvenli bir şekilde kaldır** seçeneğine dokunun
- ▶ **Veri taşıyıcısı şimdi kaldırılabilir.** mesajı görüntülenir
- ▶ USB yığınsal belleği çıkarın



Kullanıcı dosyalarını yedeklediğinizde OEM'ye özel başlangıç ekranı da yedeklenir ve yeniden oluşturulabilir.

**Diğer bilgiler:** "Kullanıcı dosyalarını yedekle", Sayfa 133



### 7.9.3 OEM menüsü yapılandırma

OEM çubuğunun görünümünü ve menü girişlerini yapılandırabilirsiniz.



**OEM menüsü** içinde görüntülenebilecek olandan fazla sayıda menü girişi yapılandırırsanız **OEM menüsü** dikey yönde kaydırabilirsiniz.

#### OEM menüsü gösterilmesi veya gizlenmesi



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Servis** öğesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - **OEM alanı**
  - **OEM menüsü**
- ▶ **Menüyü görüntüleme** seçeneğini **ON/OFF** kaydırma tuşu ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın

#### OEM logosunun yapılandırılması

OEM çubuğunda OEM'ye özel firma logosunu görebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak OEM logosuna dokunarak OEM dokümantasyonunun yer aldığı bir PDF dosyasını açabilirsiniz.

#### OEM logosunun yapılandırılması



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Servis** öğesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - **OEM alanı**
  - **OEM menüsü**
  - **Menü girişleri**



- ▶ **Ekle** öğesine dokunun
- ▶ **Tanım giriş alanına** dokunun
- ▶ Menü girişi için açıklama girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Tip** açılır listesinde **Logo** öğesine dokunun
- ▶ Önceden kaydedilmiş olan bir resim dosyasını **Logoyu seçme** ile seçin
- ▶ Gerekirse **Görüntü dosyasını yükleme** ile yeni görüntü dosyası seçin  
**Diğer bilgiler:** "OEM çubuğu girişi Logo", Sayfa 276
- ▶ Resim dosyasının yer aldığı klasöre gidin ve dosyayı seçin
- ▶ **Seçim** öğesine dokunun
- ▶ **Dokümantasyon bağlantısı** açılır listesinde istediğiniz seçeneği belirleyin

## Mil devir sayısı için nominal değerlerin yapılandırılması

OEM çubuğunda, takım tezgahı yapılandırmasına bağlı olarak mil devir sayılarını kumanda eden menü öğelerini tanımlayabilirsiniz.



**Mil devri** alanını tutarak, mil eksenini için ayarlanmış olan güncel değer ile yapılandırılan mil devir sayılarının üzerine yazabilirsiniz.

**Diğer bilgiler:** "OEM menüsü fonksiyonlarını açma", Sayfa 87

### Mil devir sayısı için nominal değerlerin yapılandırılması



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokununuz



- ▶ **Servis** öğesine dokununuz
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açınız:
  - **OEM alanı**
  - **OEM menüsü**
  - **Menü girişleri**



- ▶ **Ekle** öğesine dokununuz
- ▶ **Tanım** giriş alanına dokununuz
- ▶ Menü girişi için açıklama giriniz
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayınız
- ▶ **Tip** açılır listesinde **Mil devir sayısı** öğesine dokununuz
- ▶ **Mil** açılır listesinde mil tanımının üzerine dokununuz
- ▶ **Mil devri** giriş alanına istediğiniz nominal değeri giriniz

## M fonksiyonlarının yapılandırılması

OEM çubuğunda, takım tezgahı yapılandırmasına bağlı olarak M fonksiyonlarının kullanımını kumanda eden menü öğelerini tanımlayabilirsiniz.



M100 ila M120 arasındaki üreticiye özel M fonksiyonları sadece bağlı çıkış daha önce yapılandırılmışsa kullanılabilir.

**Diğer bilgiler:** "M fonksiyonlarının yapılandırılması", Sayfa 243

### M fonksiyonlarının yapılandırılması



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Servis** öğesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - **OEM alanı**
  - **OEM menüsü**
  - **Menü girişleri**



- ▶ **Ekle** öğesine dokunun
- ▶ **Tanım giriş alanına** dokunun
- ▶ Menü girişi için açıklama girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Tip** açılır listesinde **M fonksiyonu** öğesine dokunun
- ▶ **M fonksiyonunun numarası** giriş alanına numara girin:
  - **100.T ... 120.T (TOGGLE)** üzerine basıldığında farklı durumlar arasında geçiş yapılır
  - **100.P ... 120.P (PULSE)** üzerine basıldığında kısa süreli bir darbe verilir, **Darbe süresi** ayarlanarak uzatılabilir
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ Her bir M fonksiyonu için ek olarak **Etkin fonksiyonun görüntüsünü seçin** ve **Etkin olmayan fonksiyon için görüntü seçin** ile durum göstergesine ilişkin uygun görüntüler tanımlayabilirsiniz

**Diğer bilgiler:** "OEM çubuğu girişi M Fonksiyonu", Sayfa 277

## Özel fonksiyonların yapılandırılması

OEM çubuğunda, bağlı durumdaki takım tezgahının özel fonksiyonlarını kumanda eden menü öğeleri tanımlayabilirsiniz.



Mevcut fonksiyonlar cihaz yapılandırmasına ve bağlı takım tezgahına bağlıdır.

### Özel fonksiyonların yapılandırılması



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Servis** öğesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - **OEM alanı**
  - **OEM menüsü**
  - **Menü girişleri**



- ▶ **Ekle** öğesine dokunun
- ▶ **Tanım giriş alanına** dokunun
- ▶ Menü girişi için açıklama girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Tip** açılır listesinde **Özel fonksiyonlar** öğesine dokunun
- ▶ **Fonksiyon** açılır listesinde istediğiniz özel fonksiyona dokunun
  - **Dişli kesme**
  - **Mil yönü**
  - **Soğutucu**
  - **Mil işletiminde soğtma maddesi**
  - **Eksenleri sıkıştırma**
  - **Alet eksenini sıfırla**
- ▶ Her bir özel fonksiyon için ek olarak **Etkin fonksiyonun görüntüsünü seçin** ve **Etkin olmayan fonksiyon için görüntü seçin** ile durum göstergesine ilişkin uygun görüntüler tanımlayabilirsiniz  
**Diğer bilgiler:** "OEM çubuğu girişi Özel fonksiyonlar", Sayfa 278

## Belgelerin yapılandırılması

OEM çubuğunda, ilave belgelerin görüntülediği menü öğelerini tanımlayabilirsiniz. Bunun için cihazda ilgili bir dosyayı PDF dosya formatında kaydetmeniz gerekir.

### Belgelerin yapılandırılması



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Servis** öğesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - **OEM alanı**
  - **OEM menüsü**
  - **Menü girişleri**



- ▶ **Ekle** öğesine dokunun
- ▶ **Tanım** giriş alanına dokunun
- ▶ Menü girişi için açıklama girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Tip** açılır listesinde **Belge** öğesine dokunun
- ▶ Kaydedilmiş belgeyi **Belge seçin** fonksiyonuyla seçin
- ▶ Görüntülenecek görüntü dosyasını **Gösterge için ekranı seçin** fonksiyonuyla seçin
- ▶ Resim dosyasının yer aldığı klasöre gidin ve dosyayı seçin
- ▶ **Seçim** öğesine dokunun

## Menü girişlerinin silinmesi

OEM çubuğunun mevcut menü girişlerini teker teker silebilirsiniz.

### Menü girişlerinin silinmesi



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Servis** öğesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - **OEM alanı**
  - **OEM menüsü**
  - **Menü girişleri**
- ▶ İstedığınız menü öğesine dokunun
- ▶ **Menü girişini silme** öğesine dokunun
- ▶ Silme işlemi onaylamak için **OK** öğesine dokunun
- ▶ Menü girişi OEM çubuğundan silinir

## 7.9.4 Göstergenin uyarlanması

Override göstergesini **Elle işletim** ve **MDI işletimi** menülerinde uyarlayabilirsiniz. Ayrıca ekran klavyesi için klavye tasarımını da tanımlayabilirsiniz.

### Override göstergesi uyarlanması



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokununuz



- ▶ **Servis** ögesine dokununuz
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açınız:
  - **OEM alanı**
  - **Ayarlar**
- ▶ **Override göstergesi** açılır listesinde istediğiniz birimi seçiniz:
  - **Yüzde:** Hareket hızının yüzdesel farkı
  - **Değer:** Hareket hızının mutlak değeri

### Klavye tasarımının tanımlanması



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokununuz



- ▶ **Servis** ögesine dokununuz
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açınız:
  - **OEM alanı**
  - **Ayarlar**
- ▶ **Klavye tasarımı** açılır listesinde ekran klavyesi için istediğiniz düzeni seçiniz

## 7.9.5 Hata mesajlarının uyarlanması

OEM olarak, standart hata mesajlarının üzerine yazılacak veya tanımlanmış giriş sinyalleri ile birlikte ilave mesajlar olarak gösterilecek özel hata mesajları tanımlayabilirsiniz. Bunun için size özel hata mesajlarının yer alacağı bir metin veritabanı oluşturabilirsiniz.

## Metin veritabanı oluşturulması

OEM'ye özel hata mesajlarının yer aldığı bir metin veritabanı için bilgisayarınızda "\*.xml" tipinde bir dosya oluşturun ve istediğiniz her bir mesaj metnini bu dosya içine kaydedin.

XML dosyası UTF-8 dosya kodlamasına sahip olmalıdır. Aşağıdaki resimde doğru olan bir XML dosyası yapısı gösterilmiştir:

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <source version="1">
3    <entry id="ID_OEM_EMERGENCY_STOP">
4      <text lang="de">Der Not-Aus ist aktiv.</text>
5      <text lang="cs">Nouzové zastavení je aktivní.</text>
6      <text lang="en">The emergency stop is active.</text>
7      <text lang="fr">L&apost;arr&eacute;t d&apost;urgence est actif.</text>
8      <text lang="it">L&apost;arresto d&apost;emergenza &eacute; attivo.</text>
9      <text lang="es">La parada de emergencia est&eacute; activa.</text>
10     <text lang="ja">緊急停止がアクティブです。</text>
11     <text lang="pl">Wyłączenie awaryjne jest aktywne.</text>
12     <text lang="pt">O desligamento de emergência est&eacute; ativo.</text>
13     <text lang="ru">Активен аварийный останов.</text>
14     <text lang="zh">急停激活。</text>
15     <text lang="zh-tw">緊急停止啟動。</text>
16     <text lang="ko">비상 정지가 작동 중입니다.</text>
17     <text lang="tr">Acil kapatma etkin.</text>
18     <text lang="nl">De noodstop is actief.</text>
19   </entry>
20   <entry id="ID_OEM_CONTROL_VOLTAGE">
21     <text lang="de">Es liegt keine Steuerspannung an.</text>
22     <text lang="cs">Není použito žádné řídící napětí.</text>
23     <text lang="en">No machine control voltage is being applied.</text>
24     <text lang="fr">Aucune tension de commande n&apost;est appliqu&eacute;e.</text>
25     <text lang="it">Non &eacute; applicata alcuna tensione di comando.</text>
26     <text lang="es">No est&eacute; aplicada la tensi&eacute;n de control.</text>
27     <text lang="ja">御電圧は適用されていません。</text>
28     <text lang="pl">Brak zasilania sterowania.</text>
29     <text lang="pt">N&eacute;o existe tens&eacute;o de comando.</text>
30     <text lang="ru">Управляющее напряжение отсутствует.</text>
31     <text lang="zh">无控制电压。</text>
32     <text lang="zh-tw">並無供應控制電壓。</text>
33     <text lang="ko">공급된 제어 전압이 없습니다.</text>
34     <text lang="tr">Kumanda gerilimi mevcut de&gilde;il.</text>
35     <text lang="nl">Er is geen sprake van stuurspanning.</text>
36   </entry>
37 </source>

```

Şekil 23: Veritabanı için –XML dosyası örneği

Bu XML dosyasını daha sonra USB bellek (FAT32 formatı) aracılığıyla cihaza aktarın ve örneğin **Internal/Oem** kayıt yerine kopyalayın.

### Metin veritabanı içe aktarılması



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Servis** öğesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - **OEM alanı**
  - 
  - **Metin veritabanı**
- ▶ İstenen dosyaya ulaşmak için ilgili kayıt yerine dokunun



Klasör seçiminde yanıldıysanız başlangıç klasörüne geri dönebilirsiniz.

- ▶ Listenin üzerindeki dosya adına dokunun

- ▶ XML dosyasını içeren klasöre gidin
- ▶ Dosya adına dokunun
- ▶ **Seçim** öğesine dokunun
- ▶ Aktarım başarılı bir şekilde tamamlandığında **OK** ile onaylayın
- ▶ **Metin veritabanı** öğesini başarıyla içe aktardınız

**Diğer bilgiler:** "Metin veritabanı", Sayfa 280



## Hata mesajlarının konfigürasyonu

OEM'ye özel hata mesajları, ilave mesajlar olarak girişler ile ilişkilendirilebilir. Bu durumda hata mesajları, giriş etkin hale gelir gelmez görüntülenmeye başlar. Bunun için hata mesajlarını istediğiniz giriş sinyallerine atamanız gerekir.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Servis** öğesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - **OEM alanı**
  - **Ayarlar**
  - **Mesajlar**



- ▶ **Ekle** öğesine dokunun
- ▶ **İsim** giriş alanına dokunun
- ▶ Benzersiz bir ad girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Metin kimliği veya metin** giriş alanına dokunun
- ▶ Yeni mesaj metnini girin

veya

- ▶ Metin veritabanındaki bir mesaj metnine ait metin kimliğini girin
- ▶ **Mesaj türü** açılır listesinden istediğiniz mesaj tipini seçin:
  - **Standart:** Giriş etkin olduğu sürece mesaj görüntülenir
  - **Kullanıcı tarafından onay:** Kullanıcı mesajı onaylayana kadar mesaj görüntülenir
- ▶ **Giriş** öğesine dokunun
- ▶ İsteddiğiniz dijital girişi seçin
- ▶ Bir önceki göstergeye geçmek için **Geri** öğesine dokunun



**Diğer bilgiler:** "Mesajlar", Sayfa 281

## Hata mesajlarının silinmesi

Mevcut hata mesajlarını teker teker silebilirsiniz.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Servis** öğesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - **OEM alanı**
  - **Ayarlar**
  - **Mesajlar**
- ▶ İsteddiğiniz mesaj kaydına dokunun
- ▶ **Girdiyi kaldır** öğesine dokunun
- ▶ Silme işlemi onaylamak için **OK** öğesine dokunun
- ▶ Hata mesajı silinir

## 7.9.6 OEM ayarlarının yedeklenmesi ve geri yüklenmesi

OEM alanındaki tüm ayarlar bir dosya olarak yedeklenebilir, bu sayede fabrika ayarlarına geri dönüş işleminden sonra veya birden fazla cihazda kurulum gerçekleştirmek amacıyla kullanılabilir.

### OEM'ye özel klasörleri ve dosyaları yedekleyin

OEM alanının ayarları, ZIP dosyası olarak bir USB belleğe veya bağlı durumdaki bir ağ sürücüsüne yedeklenebilir.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Servis** ögesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - **OEM alanı**
  - **Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin**
  - **OEM'ye özel klasörleri ve dosyaları yedekleyin**
  - **ZIP olarak kaydet**
- ▶ Gerekirse USB belleği (FAT32 formatı) cihazdaki bir USB bağlantı noktasına takın
- ▶ Verilerin kopyalanacağı klasörü seçin
- ▶ İstediğiniz veri adını girin, ör. "<yyyy-mm-dd>\_OEM\_config"
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Farklı kaydet** seçeneğine dokunun
- ▶ Başarıyla gerçekleştirilen veri yedeklemesini **OK** ile onaylayın
- > Veriler yedeklendi

### OEM'ye özel klasörleri ve dosyaları tekrar oluşturun



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Servis** ögesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - **OEM alanı**
  - **Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin**
  - **OEM'ye özel klasörleri ve dosyaları tekrar oluşturun**
  - **ZIP olarak yükle**
- ▶ Gerekirse USB yığınsal belleği (FAT32 formatı) cihazdaki bir USB arabirimine takın
- ▶ Yedekleme dosyasını içeren klasöre gidin
- ▶ Yedekleme dosyasının seçilmesi
- ▶ **Seçim** ögesine dokunun
- ▶ Aktarım başarılı bir şekilde tamamlandığında **OK** ile onaylayın

### USB yığınsal belleğin güvenli bir şekilde kaldırılması



- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokunun
- ▶ Kayıt yerleri listesine yönlendirin




- ▶ **Güvenli bir şekilde kaldır** seçeneğine dokunun
- > **Veri taşıyıcısı şimdi kaldırılabilir.** mesajı görüntülenir
- ▶ USB yığınsal belleği çıkarın

## 7.9.7 Cihazın ekran kayıtları için yapılandırılması

### ScreenshotClient

ScreenshotClient bilgisayar yazılımı ile bir bilgisayar kullanarak cihazın aktif monitörüne ait ekran kayıtları oluşturabilirsiniz.

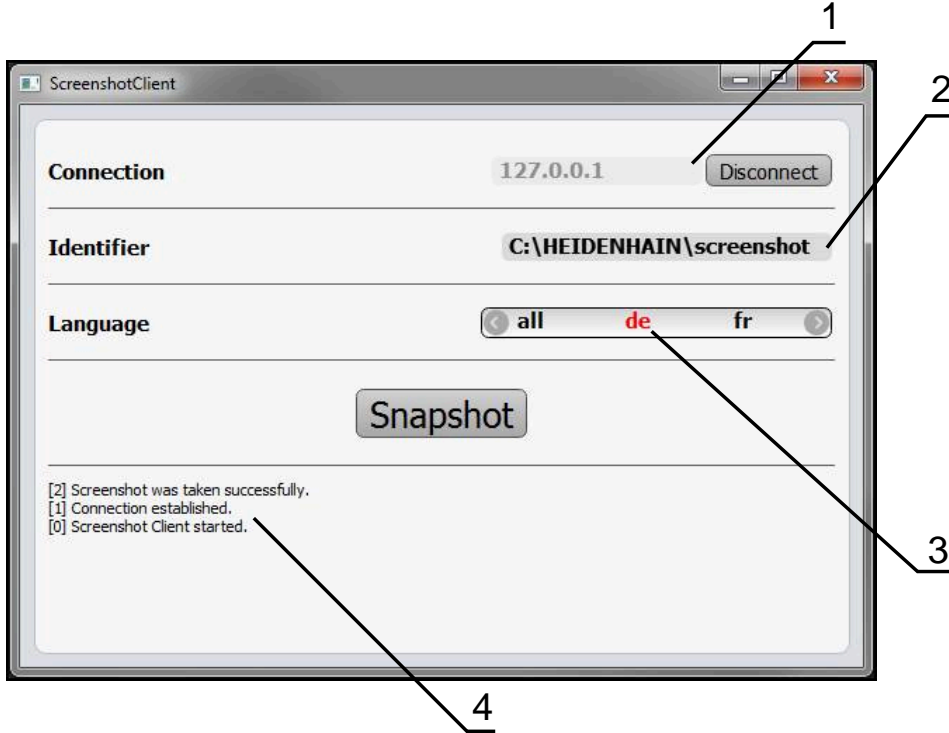

Şekil 24: ScreenshotClient kullanıcı arayüzü

- 1 Bağlantı durumu
- 2 Dosya yolu ve dosya adı
- 3 Dil seçimi
- 4 Durum mesajları

**i** ScreenshotClient özelliği, **POSITIP 8000 deneme yazılımının** standart kurulumunda mevcuttur.

**📖** Ayrıntılı bir açıklamayı **POSITIP 8000 Deneme yazılımı kullanıcı el kitabı** içinde bulabilirsiniz. Kullanıcı el kitabı ürün web sayfasındaki "Dokümantasyon" klasöründe yer alır.

**Diğer bilgiler:** "Ürünün deneme yazılımı", Sayfa 18

## Ekran fotoğraflarına uzaktan erişimin etkinleştirilmesi

Bilgisayardaki ScreenshotClient seçeneğini cihaz ile bağlayabilmek için cihazda Ekran fotoğraflarına uzaktan erişim seçeneğini etkinleştirmeniz gerekir.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Servis** ögesine dokunun
- ▶ **OEM alanı** üzerine dokunun
- ▶ **Ekran fotoğraflarına uzaktan erişim** seçeneğini **ON/OFF** kaydırma tuşu ile etkinleştirin

**Diğer bilgiler:** "OEM alanı", Sayfa 274

## 7.10 Verilerin yedeklenmesi

### 7.10.1 Yapılandırma dosyalarını kaydet

Cihazın ayarları dosya olarak yedeklenebilir, bu sayede fabrika ayarlarına geri dönüş işleminden sonra veya birden fazla cihazda kurulum gerçekleştirmek amacıyla kullanılabilir.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Servis** ögesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - **Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin**
  - **Yapılandırma dosyalarını kaydet**

#### Tam yedekleme işleminin uygulanması

Yapılandırmanın tam yedeklenmesi sırasında cihazın tüm ayarları yedeklenir.

- ▶ **Tam yedekleme** ögesine dokunun
- ▶ Gerekirse USB yığınsal belleği (FAT32 formatı) cihazdaki bir USB arayüzüne takın
- ▶ Yapılandırma dosyasının kopyalanacağı klasörü seçin
- ▶ Yapılandırma verileri için istediğiniz adı girin, ör. "<yyyy-mm-dd>\_config"
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Farklı kaydet** ögesine dokunun
- ▶ Yapılandırma başarılı bir şekilde yedeklendiğinde **OK** ile onaylayın
- ▶ Yapılandırma dosyası yedeklendi

**Diğer bilgiler:** "Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin", Sayfa 272

#### USB yığınsal belleğin güvenli bir şekilde kaldırılması



- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokunun

- ▶ Kayıt yerleri listesine yönlendirin



- ▶ **Güvenli bir şekilde kaldır** seçeneğine dokunun

- ▶ **Veri taşıyıcısı şimdi kaldırılabilir.** mesajı görüntülenir

- ▶ USB yığınsal belleği çıkarın

## 7.10.2 Kullanıcı dosyalarını yedekle

Cihazın kullanıcı dosyaları dosya olarak yedeklenebilir, bu sayede teslimat durumuna geri alma işleminden sonra dosyalar mevcut olmaya devam eder. Ayarların yedeklenmesi ile bağlantılı olarak cihaza ait tüm konfigürasyonun yedeklenmesi de mümkündür.

**Diğer bilgiler:** "Yapılandırma dosyalarını kaydet", Sayfa 132



Kullanıcı dosyaları olarak, ilgili klasörlere kaydedilmiş olan tüm kullanıcı gruplarına ait tüm dosyalar yedeklenir ve geri yüklenebilir.  
**System** klasöründeki dosyalar ger yüklenmez.

### Yedeklemenin gerçekleştirilmesi

Kullanıcı dosyaları bir USB yığınsal belleğe veya bağlı durumdaki bir ağ sürücüsüne ZIP dosyası olarak yedeklenebilir.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Servis** ögesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - **Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin**
  - **Kullanıcı dosyalarını yedekle**
- ▶ **ZIP olarak kaydet** ögesine dokunun
- ▶ Gerekirse USB yığınsal belleği (FAT32 formatı) cihazdaki bir USB arayüzüne takın
- ▶ ZIP dosyasının kopyalanacağı klasörü seçin
- ▶ ZIP dosyası için istediğiniz adı girin, ör. "<yyyy-mm-dd>\_config"
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Farklı kaydet** ögesine dokunun
- ▶ Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen kullanıcı dosyaları yedeklemesini **OK** ile onaylayın
- > Kullanıcı dosyaları yedeklendi

**Diğer bilgiler:** "Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin", Sayfa 272

### USB yığınsal belleğin güvenli bir şekilde kaldırılması



- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokunun
- ▶ Kayıt yerleri listesine yönlendirin



- ▶ **Güvenli bir şekilde kaldır** seçeneğine dokunun
- > **Veri taşıyıcısı şimdi kaldırılabilir.** mesajı görüntülenir
- ▶ USB yığınsal belleği çıkarın



# 8

**Ayarlama**

## 8.1 Genel bakış

Bu bölüm, cihaz kurulumu ile ilgili tüm bilgileri içerir.

Kurulum sırasında kurulumu yapan kişi (**Setup**), cihazı takım tezgahında ilgili uygulamalarda kullanılacak şekilde yapılandırır. Buna ör. kullanıcıların ve referans noktası tablosunun ile alet tablosunun oluşturulması dahildir.



Aşağıda açıklanan işlemleri uygulayabilmeniz için öncelikle "Genel kullanım" bölümünü okumuş ve anlamış olmanız gerekir.

**Diğer bilgiler:** "Genel kullanım", Sayfa 57



Aşağıdaki adımlar sadece teknik personel tarafından gerçekleştirilebilir.

**Diğer bilgiler:** "Personelin nitelikleri", Sayfa 29

## 8.2 Ayarlama için oturum açma

### 8.2.1 Kullanıcının oturum açması

Cihazın ayarlanması için **Setup** kullanıcı olarak oturum açılmalıdır.



- ▶ Ana menüde **Kullanıcı girişi** seçeneğine dokunun
- ▶ Gerekirse oturum açmış olan kullanıcının oturumunu kapatın
- ▶ **Setup** kullanıcılarını seçin
- ▶ **Şifre** giriş alanına dokunun
- ▶ "**setup**" şifresini girin



Şifre, standart ayarlar ile uyuşmuyorsa kurulumcu (**Setup**) veya makine üreticisiyle (**OEM**) iletişime geçilmelidir.

Şifre bilinmiyorsa HEIDENHAIN servis şubesiyle iletişime geçin.

- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Oturum Aç** ögesine dokunun





## 8.2.2 Başlatma işleminden sonra referans işareti arama işleminin uygulanması



Cihaz **S mil eksen** ile yapılandırıldıysa olası bir düzenleme işleminden önce mil devir sayısına ilişkin bir üst sınır belirlemeniz gerekir.

**Diğer bilgiler:** "Mil devir sayısı için üst sınırı tanımlama", Sayfa 173



Referans işareti arama işlemi cihazın başlatılmasından sonra devreye alınmışsa referans işareti arama işlemi başarıyla tamamlanana kadar cihazın tüm fonksiyonları bloke edilir.

**Diğer bilgiler:** "Referans işaretleri (Ölçme cihazı)", Sayfa 252



EnDat arabirimli seri ölçüm cihazlarında eksenler otomatik olarak referanslandığı için referans işareti arama yoktur.

Cihazda referans işareti araması devreye alınmışsa bir asistan, eksenlerin referans işaretlerinin aşılmasını talep eder.

- ▶ Oturum açma işleminden sonra asistandaki talimatları izleyin
- > Başarılı referans işareti aramasından sonra referans sembolü artık yanıp sönmez

**Diğer bilgiler:** "Pozisyon göstergesi kumanda elemanları", Sayfa 78

**Diğer bilgiler:** "Referans işareti aramanın açılması", Sayfa 116

## 8.2.3 Dil ayarlama

Teslimat durumunda kullanıcı arayüzünün dili İngilizce'dir. Kullanıcı arayüzünü istediğiniz dile çevirebilirsiniz.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** seçeneğine dokunun



- ▶ **Kullanıcı** ögesine dokunun
- > Oturum açan kullanıcı bir onay imiyle işaretlenmiştir
- ▶ Oturum açan kullanıcıyı seçin
- > Kullanıcı için seçilen dil, **Dil** açılır listesinde ilgili bayrakla gösterilir
- ▶ **Dil** açılır listesinde istediğiniz dilin bayrağını seçin
- > Kullanıcı arayüzü seçilen dilde görüntülenir

## 8.2.4 Şifrenin değiştirilmesi

Yapılandırmanın kötüye kullanımını önlemek için şifrenizi değiştirmeniz gerekir. Şifre güvenli olmalıdır ve paylaşılmamalıdır.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** seçeneğine dokunun



- ▶ **Kullanıcı** öğesine dokunun
- > Oturum açan kullanıcı bir onay imiyle işaretlenmiştir
- > Oturum açan kullanıcının seçilmesi
- ▶ **Şifre** öğesine dokunun
- > Güncel şifreyi girin
- > Girişi **RET** ile onaylayın
- > Yeni şifreyi girin ve işlemi tekrarlayın
- > Girişi **RET** ile onaylayın
- > **OK** seçeneğine dokunun
- > **OK** ile mesajı kapatın
- > Yeni şifre, bir sonraki oturum açma işleminde kullanılabilir

## 8.3 Múnferit kurulum adımları



Kurulum ile ilgili aşağıdaki múnferit adımlar birbirlerinin ardı sıra gerçekleştirilir.

- ▶ Cihazı doğru şekilde kurmak için uygulama adımlarının açıklanan sırayla yürütülmesi gerekir

**Ön koşul:** Setup tipinde kullanıcı ile oturum açtınız (bkz. "Ayarlama için oturum açma", Sayfa 136).

### Temel ayarlar

- Tarih ve saat ayarının yapılması
- Birimlerin ayarlanması
- Kullanıcının ayarlanması ve yapılandırılması
- İşletim kılavuzunun eklenmesi
- Ağın yapılandırılması
- Ağ sürücüsü yapılandırılması
- Fare veya dokunmatik ekran ile kullanımın konfigürasyonu
- USB klavyenin konfigürasyonu

### Düzenleme işlemlerini hazırlama

- Alet tablosunun oluşturulması
- Referans noktası tablosunun oluşturulması

### Verilerin yedeklenmesi

- Yapılandırma dosyalarını kaydet
- Kullanıcı dosyalarını yedekle

### BILGI

#### Yapılandırma verilerinde kayıp veya hasar meydana geldi!

Cihazın elektrik bağlantısı kesildiğinde cihaz tekrar açılırken yapılandırma verileri kaybolabilir veya hasar görebilir.

- ▶ Yapılandırma verileri yedekleyin ve geri yükleme için saklayın

### 8.3.1 Temel ayarlar



İşletime alma sorumlusu (OEM) bazı temel ayarları daha önceden yapmış olabilir.

## Tarih ve saat ayarının yapılması



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Genel** ögesine dokunun
- ▶ **Tarih ve saat** seçeneğine dokunun
- ▶ Ayarlanan değerler yıl, ay, gün, saat, dakika biçiminde görüntülenir
- ▶ Orta satırda tarihi ve saati ayarlamak için sütunları yukarı veya aşağı çekin
- ▶ Onaylamak için **ayarlar** seçeneğine dokunun
- ▶ İstenen **Tarih formatı** seçeneğini listeden belirleyin:
  - AA-GG-YYYY: Ay, gün, yıl olarak görüntüleme
  - GG-AA-YYYY: Gün, ay, yıl olarak görüntüleme
  - YYYY-AA-GG: Yıl, ay, gün olarak görüntüleme

**Diğer bilgiler:** "Tarih ve saat", Sayfa 227

## Birimlerin ayarlanması

Birimler, yuvarlama yöntemi ve ondalık basamak için çeşitli parametreler ayarlayabilirsiniz.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Genel** ögesine dokunun
- ▶ **Özellikler** seçeneğine dokunun
- ▶ Birimi ayarlamak için ilgili açılır listeye dokunun ve birimi seçin
- ▶ Yuvarlama yöntemini ayarlamak için ilgili açılır listeye dokunun ve yuvarlama yöntemini seçin
- ▶ Gösterilecek ondalık basamak sayısını ayarlamak için - veya + öğelerine dokunun

**Diğer bilgiler:** "Özellikler", Sayfa 228

## Kullanıcının ayarlanması ve yapılandırılması

Cihazın teslim edildiği halinde, farklı yetkilere sahip olan aşağıdaki kullanıcı tipleri tanımlanmıştır:

- **OEM**
- **Setup**
- **Operator**

### Kullanıcının ve şifrenin oluşturulması

**Operator** tipinde yeni bir kullanıcı oluşturabilirsiniz. Kullanıcı kimliği ve şifre için tüm karakterlerin kullanılmasına izin verilir. Büyük ve küçük harf ayrımı söz konusudur.

**Önkoşul:**OEM veya **Setup** tipinde kullanıcı ile oturum açılması.



OEM veya **Setup** tipinde yeni bir kullanıcı oluşturulamaz.



▶ Ana menüde **Ayarlar** seçeneğine dokunun



▶ **Kullanıcı** öğesine dokunun



▶ **Ekle** seçeneğine dokunun

▶ **Kullanıcı kimliği** giriş alanına dokunun



**Kullanıcı kimliği**ör. kullanıcı girişinde kullanıcı seçimi için görüntülenir.

**Kullanıcı kimliği** sonradan değiştirilemez.

- ▶ Kullanıcı kimliğini girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **İsim** giriş alanına dokunun
- ▶ Yeni kullanıcının adını girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Şifre** giriş alanına dokunun
- ▶ Yeni şifreyi girin ve işlemi tekrarlayın
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın



Şifre alanındaki içerikleri düz metin olarak görüntüleyebilir ve tekrar gizleyebilirsiniz.

- ▶ **ON/OFF** kaydırma tuşu ile görüntüleyin veya gizleyin

- ▶ **OK** seçeneğine dokunun
- > Bir mesaj görüntülenir
- ▶ **OK** ile mesajı kapatın
- > Kullanıcı, temel veriler ile oluşturulur. Diğer uyarlamaları kullanıcı daha sonra kendisi gerçekleştirebilir

### Kullanıcının yapılandırılması

**Operator** tipinde yeni bir kullanıcı oluşturduğunuzda kullanıcı için aşağıdaki bilgileri ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz:

- Ad
- Ön ad
- Bölüm
- Şifre
- Dil
- Otomatik olarak oturum açma



Bir veya birkaç kullanıcı için otomatik kullanıcı oturumu açma özelliği etkinleştirilmişse çalıştırma sırasında cihazda en son oturum açan kullanıcının oturumu otomatik olarak açılır. Bu durumda kullanıcı kimliğinin veya şifrenin girilmesi gerekmez.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** seçeneğine dokunun



- ▶ **Kullanıcı** öğesine dokunun
- ▶ Kullanıcı seçin
- ▶ İçeriğini düzenlenecek giriş alanının üzerine dokunun: **İsim, Ön ad, Bölüm**
- ▶ İçerikleri düzenleyin ve **RET** ile onaylayın
- ▶ Şifreyi değiştirmek için **Şifre** öğesine dokunun
- > **Şifre değiştir** diyalogu görüntülenir
- ▶ Oturum açmış kullanıcının şifresi değiştirilmişse güncel şifreyi girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ Yeni şifreyi girin ve işlemi tekrarlayın
- ▶ Girişleri **RET** ile onaylayın
- ▶ **OK** seçeneğine dokunun
- > Bir mesaj görüntülenir
- ▶ **OK** ile mesajı kapatın
- ▶ Dili değiştirmek için **Dil** açılır listesinde istediğiniz dile ait bayrağı seçin
- ▶ **Otomatik Oturum Aç** seçeneğini **ON/OFF** kaydırma tuşu ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın

### Kullanıcının silinmesi

Artık ihtiyaç duyulmayan **Operator** tipindeki kullanıcılar silinebilir.



**OEM** ve **Setup** tipindeki kullanıcılar silinemez.

**Önkoşul:** OEM veya **Setup** tipinde kullanıcı ile oturum açılması.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** seçeneğine dokunun



- ▶ **Kullanıcı** ögesine dokunun
- ▶ Silinecek kullanıcıya dokunun
- ▶ **Kullanıcı hesabını kaldır** ögesine dokunun
- ▶ Yetkili kullanıcının (**OEM** veya **Setup**) şifresini girin
- ▶ **OK** ögesine dokunun
- ▶ Kullanıcı silinir

### İşletim kılavuzunun eklenmesi

Cihaz, ilgili işletim kılavuzunu istediğiniz dilde yükleme imkanını sunar. İşletim kılavuzunu, cihaz ile birlikte teslim edilen USB yığınsal bellekten cihaza kopyalayabilirsiniz.

İşletim kılavuzunun en güncel sürümünü [www.heidenhain.de](http://www.heidenhain.de) altında bulabilirsiniz.

**Önkoşul:** İşletim kılavuzu PDF dosyası olarak mevcuttur.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Servis** ögesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - **Dokümantasyon**
  - **İşletim kılavuzu ekleyin**
- ▶ Gerekirse USB yığınsal belleği (FAT32 formatı) cihazdaki bir USB arabirimine takın
- ▶ Yeni işletim kılavuzunu içeren klasöre gidin



Klasör seçiminde yanıldıysanız başlangıç klasörüne geri dönebilirsiniz.

- ▶ Listenin üzerindeki dosya adına dokunun

- ▶ Dosyayı seçin
- ▶ **Seçim** ögesine dokunun
- ▶ İşletim kılavuzu cihaza kopyalanır
- ▶ Gerekirse mevcut bir işletim kılavuzunun üzerine yazılır
- ▶ Aktarım başarılı bir şekilde tamamlandığında **OK** ile onaylayın
- ▶ İşletim kılavuzu cihazda açılabilir ve görüntülenebilir

## Ağın yapılandırılması

### Ağ ayarları yapılandırılması



Cihazın yapılandırmasıyla ilgili doğru ağ ayarlarını öğrenmek için ağ yöneticinizle iletişime geçin.

**Önkoşul:** Cihaza bir ağ bağlanması.

**Diğer bilgiler:** "Ağ çevre biriminin bağlanması", Sayfa 54



▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokununuz



- ▶ **Arabirimler** ögesine dokununuz
- ▶ **Ağ** ögesine dokununuz
- ▶ İstedığınız arayüze dokununuz (**X116** veya **X117**)
- > MAC adresi otomatik olarak tanınır
- ▶ Ağ ortamına bağlı olarak **DHCP** ögesini **ON/OFF** kaydırma tuşuyla etkinleştirin veya devre dışı bırakın
- > DHCP ögesinin etkin olması durumunda, IP adresi atandığında ağ ayarı otomatik olarak yapılır
- ▶ DHCP etkin değilse **IPv4 adresi**, **IPv4 alt ağ maskesi** ve **IPv4 varsayılan ağ geçidi** bilgilerini girin
- ▶ Girişleri **RET** ile onaylayın
- ▶ Ağ ortamına bağlı olarak **IPv6-SLAAC** ögesini **ON/OFF** kaydırma tuşu ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın
- > IPv6-SLAAC ögesinin etkin olması durumunda, IP adresi atandığında ağ ayarı otomatik olarak yapılır
- ▶ IPv6-SLAAC etkin değilse **IPv6 adresi**, **IPv6 alt ağ önek uzunluğu** ve **IPv6 varsayılan ağ geçidi** bilgilerini girin
- ▶ Girişleri **RET** ile onaylayın
- ▶ **Tercih edilen DNS sunucusu** ve gerekirse **Alternatif DNS sunucusu** bilgilerini girin
- ▶ Girişleri **RET** ile onaylayın
- > Ağ bağlantısının yapılandırılması kabul edilir

**Diğer bilgiler:** "Ağ", Sayfa 231



## Ağ sürücüsü yapılandırılması

Ağ sürücüsünün yapılandırılması için aşağıdaki bilgilere ihtiyacınız vardır:

- İsim
- Sunucu IP adresi veya Host adı
- İzin verilen klasör
- Kullanıcı adı
- Şifre
- Ağ sürücüsü seçenekleri



Cihazın yapılandırmasıyla ilgili doğru ağ ayarlarını öğrenmek için ağ yöneticinizle iletişime geçin.

**Önkoşul:** Cihaza bir ağın bağlanması ve bir ağ sürücüsünün mevcut olması.

**Diğer bilgiler:** "Ağ çevre biriminin bağlanması", Sayfa 54



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Arabirimler** ögesine dokunun
- ▶ **Ağ sürücüsü** ögesine dokunun
- ▶ Ağ sürücüsü bilgilerini girin
- ▶ Girişleri **RET** ile onaylayın
- ▶ **Parolayı göster** seçeneğini **ON/OFF** kaydırma tuşu ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın
- ▶ Gerekirse **Ağ sürücüsü seçenekleri** ögesini seçin
  - Ağda parola şifrelemesi için **Kimlik doğrulaması** ögesini seçin
  - **Bağlantı seçenekleri** ögesinin yapılandırılması
  - **OK** ögesine dokunun
- ▶ **Bağlan** ögesine dokunun
- ▶ Ağ sürücüsü bağlantısı oluşturulur

**Diğer bilgiler:** "Ağ sürücüsü", Sayfa 232

## Fare veya dokunmatik ekran ile kullanımın konfigürasyonu

Cihaz dokunmatik ekran veya bağlı bir fare (USB) üzerinden kumanda edilebilir. Cihaz teslimat halindeki durumdaysa dokunmatik ekrana dokunmak fareyi devre dışı bırakır. Alternatif olarak cihazın sadece fare veya sadece dokunmatik ekran üzerinden kumanda edilebilmesini de belirleyebilirsiniz.

**Önkoşul:** Cihaza bir USB farenin bağlanmış olması.

**Diğer bilgiler:** "Giriş cihazlarının bağlanması", Sayfa 54

Özel koşullar altında kullanımı mümkün kılmak için dokunmatik ekranın dokunma duyarlılığını ayarlayabilirsiniz (ör. eldiven ile kullanım).



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Genel** ögesine dokunun
- ▶ **Giriş cihazları** ögesine dokunun
- ▶ **Dokunmatik ekran hassasiyeti** açılır listesinde istediğiniz seçeneği belirleyin
- ▶ **Çok dokunuşlu hareketlerin fare yedeği** açılır listesinde istediğiniz seçeneği belirleyin

**Diğer bilgiler:** "Giriş cihazları", Sayfa 226

## USB klavyenin konfigürasyonu

Teslimat durumunda klavye düzeninin varsayılan dili İngilizcedir. Klavye düzenini istediğiniz dile çevirebilirsiniz.

**Önkoşul:** Cihaza bir USB klavyesinin bağlanmış olması.

**Diğer bilgiler:** "Giriş cihazlarının bağlanması", Sayfa 54



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Genel** ögesine dokunun
- ▶ **Giriş cihazları** ögesine dokunun
- ▶ **USB klavye yerleşimi** açılır listesinde istediğiniz dilin bayrağını seçin
- ▶ Klavye düzeni seçtiğiniz dile uygun şekilde ayarlanır

**Diğer bilgiler:** "Giriş cihazları", Sayfa 226

### 8.3.2 Düzenleme işlemlerini hazırlama

Kurulumu yapan kişi (**Setup**), kullanım amacına bağlı olarak alet tabloları ve referans noktası tabloları oluşturarak cihazı özel bir düzenleme işlemi için hazırlayabilir.



Aşağıdaki faaliyetler **Operator** tipindeki kullanıcı tarafından da yürütülebilir.

#### Alet tablosunun oluşturulması

Koordinatları genellikle çizimdeki malzeme ölçülerine göre girersiniz.

Kullanılan döner aletin **X** ve **Z** alet koordinatını girmeniz gerekir. **Alet verilerini ayarlama** fonksiyonuyla aletleri doğrudan torna tezgahında ölçebilirsiniz.

Kullanılan her bir alete ait bu özel parametreleri içeren bir alet tablosuna durum çubuğundan erişebilirsiniz. Cihaz, alet tablosuna maks. 99 alet kaydeder.

Aletler		X	Z	
0	Roughing tool	51.100	30.200	
1	Finishing tool	49.500	30.850	
2	Recessing tool	49.900	29.800	
3	Turning chisel	50.200	29.400	
4	Thread cutting tool p = 1.5 mm	50.450	28.600	

4	
1	Alet tipi
2	Alet çapı
3	Alet uzunluğu
4	Alet tablosunun düzenlenmesi

- 1 Alet tipi
- 2 Alet çapı
- 3 Alet uzunluğu
- 4 Alet tablosunun düzenlenmesi

#### Alet parametreleri

Aşağıdaki parametreleri tanımlayabilirsiniz:

Tanımlama	Parametre
<b>Alet tipi</b>	Alet koordinatı <b>X</b>
Aletin benzersiz olarak tanımlanmasını sağlayan tanım	Alet koordinatı <b>Z</b>
	X eksenindeki alet bıçağı ucu
	Z eksenindeki alet bıçağı ucu

### Aletlerin oluşturulması



- ▶ Durum çubuğunda **Aletler** ögesine dokunun
- > **Aletler** diyalogu görüntülenir



- ▶ **Tabloyu açın** ögesine dokunun
- > **Alet tablosu** diyalogu görüntülenir



- ▶ **Ekle** ögesine dokunun
- ▶ **Alet tipi** giriş alanına bir ad girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ Giriş alanlarına art arda dokununuz ve ilgili değerleri girin
- ▶ Gerekirse seçim menüsünden ölçüm birimini değiştirin
- > Girilen değerler dönüştürülür
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- > Tanımlanan alet, alet tablosuna eklenir



- ▶ Bir alet kaydını yanlışlıkla değiştirilmeye veya silmeye karşı kilitlemek için alet girişinin arkasındaki **Kilitle** ögesine dokununuz



- > Sembol değişir ve giriş korunur



- ▶ **Kapat** ögesine dokununuz
- > **Alet tablosu** diyalogu kapatılır

### Aleti ölçme



- ▶ Ana menüde **Elle işletim** üzerine dokununuz
- > Elle işletimle ilgili kullanıcı arayüzü gösterilir
- ▶ Durum çubuğunda **Ek fonksiyonlar** ögesine dokununuz



- ▶ Diyalogda **Takım verileri** ögesine dokununuz
- > **Alet verilerini ayarlama** diyalogu açılır
- ▶ Aletle istediğiniz pozisyona hareket edin



- ▶ **Pozisyonu kaydet** ögesine dokununuz
- > Aletin güncel pozisyonu kaydedilir
- ▶ Aleti güvenli bir pozisyona hareket ettirin
- ▶ Giriş alanlarına istediğiniz pozisyon verilerini girin



- ▶ Asistanda **Onayla** ögesine dokununuz
- > **Alet seçin** diyalogu açılır



- ▶ **Seçilen alet** giriş alanında istediğiniz aleti seçin:
  - ▶ Mevcut bir aletin üzerine yazmak için alet tablosundan bir giriş seçin
  - ▶ Yeni bir alet oluşturmak için alet tablosunda henüz atanmamış bir numara girin ve **RET** ile onaylayın



- ▶ Asistanda **Onayla** ögesine dokununuz
- > Taranan koordinatlar alete devralınır

### Aletlerin silinmesi



- ▶ Durum çubuğunda **Aletler** öğesine dokunun
- > **Aletler** diyalogu görüntülenir



- ▶ **Tabloyu açın** öğesine dokunun
- > **Alet tablosu** diyalogu görüntülenir
- ▶ Bir veya birkaç aleti seçmek için ilgili satırların kutucuklarına dokunun
- > Etkinleştirilmiş kutucuğun arka plan rengi yeşil olarak gösterilir



Alet girişi yanlışlıkla yapılacak değişiklik ve silme işlemlerine karşı kilitlemiş olabilir.

- ▶ Girişin arkasındaki **Kilidi aç** öğesine dokunun
- > Sembol değişir ve giriş serbest bırakılır



- ▶ **Sil** öğesine dokunun
- > Bir mesaj görüntülenir
- ▶ **OK** ile mesajı kapatın
- > Seçilen alet, alet tablosundan silinir



- ▶ **Kapat** öğesine dokunun
- > **Alet tablosu** diyalogu kapatılır

### Referans noktası tablosunun oluşturulması

Referans noktası tablosuna durum çubuğundan erişebilirsiniz. Referans noktası tablosunda, referans işaret ile bağlantılı olarak referans noktalarının mutlak konumları yer alır. Cihaz, referans nokta tablosunda maks. 99 referans noktası kaydeder.

Referans noktaları			
0		0.000	0.000
1	Preset 1	-54.250	78.230
2	Preset 2	183.998	-69.251

3

- 1 Tanımlama
- 2 Koordinatlar
- 3 Referans noktası tablosunun düzenlenmesi

### Referans noktanın oluşturulması

Referans noktası tablosunu aşağıdaki yöntemlerle tanımlayabilirsiniz:

Tanımlama	Tanımlama
Kazıma	Malzemenin alet ile taranması. İlgili alet pozisyonunu referans noktası olarak elle tanımlamanız gerekir
Nümerik giriş	Referans noktalarının sayısal değerlerini referans noktası tablosuna elle girmeniz gerekir



Referans noktalarının tanımlanması uygulamaya bağlı olarak **Operator** tipindeki kullanıcılar tarafından da gerçekleştirilebilir.

### Referans noktalarının kazanması



- ▶ Ana menüde **Elle işletim** üzerine dokunun
- Elle işletimle ilgili kullanıcı arayüzü gösterilir
- ▶ Durum çubuğunda **Ek fonksiyonlar** ögesine dokunun



- ▶ Diyalogda **Referans noktaları** ögesine dokunun
- **Referans noktası verilerini ayarlama** diyalogu açılır
- ▶ Alet ile istediğiniz pozisyona hareket edin



- ▶ **Pozisyonu kaydet** ögesine dokunun
- Aletin güncel pozisyonu kaydedilir
- ▶ Aleti güvenli bir pozisyona hareket ettirin
- ▶ Giriş alanlarına istediğiniz pozisyon verilerini girin



- ▶ Asistanda **Onayla** ögesine dokunun
- Referans noktasını seçme diyalogu açılır
- ▶ **Seçilen referans noktası** giriş alanında istediğiniz referans noktasını seçin:
  - ▶ Mevcut bir referans noktasının üzerine yazmak için referans noktası tablosundan bir giriş seçin
  - ▶ Yeni bir referans noktası oluşturmak için referans noktası tablosunda henüz mevcut olmayan bir numara girin ve **RET** ile onaylayın



- ▶ Asistanda **Onayla** ögesine dokunun
- Taranan koordinatlar referans noktası olarak devralınır

## 8.4 Yapılandırma dosyalarını kaydet

Cihazın ayarları dosya olarak yedeklenebilir, bu sayede fabrika ayarlarına geri dönüş işleminden sonra veya birden fazla cihazda kurulum gerçekleştirmek amacıyla kullanılabilir.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Servis** ögesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - **Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin**
  - **Yapılandırma dosyalarını kaydet**

### Tam yedekleme işleminin uygulanması

Yapılandırmanın tam yedeklenmesi sırasında cihazın tüm ayarları yedeklenir.

- ▶ **Tam yedekleme** ögesine dokunun
- ▶ Gerekirse USB yığınsal belleği (FAT32 formatı) cihazındaki bir USB arayüzüne takın
- ▶ Yapılandırma dosyasının kopyalanacağı klasörü seçin
- ▶ Yapılandırma verileri için istediğiniz adı girin, ör. "<yyyy-mm-dd>\_config"
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Farklı kaydet** ögesine dokunun
- ▶ Yapılandırma başarılı bir şekilde yedeklendiğinde **OK** ile onaylayın
- > Yapılandırma dosyası yedeklendi

**Diğer bilgiler:** "Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin", Sayfa 272

### USB yığınsal belleğin güvenli bir şekilde kaldırılması



- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokunun
- ▶ Kayıt yerleri listesine yönlendirin



- ▶ **Güvenli bir şekilde kaldır** seçeneğine dokunun
- > **Veri taşıyıcısı şimdi kaldırılabilir.** mesajı görüntülenir
- ▶ USB yığınsal belleği çıkarın

## 8.5 Kullanıcı dosyalarını yedekle

Cihazın kullanıcı dosyaları dosya olarak yedeklenebilir, bu sayede teslimat durumuna geri alma işleminden sonra dosyalar mevcut olmaya devam eder. Ayarların yedeklenmesi ile bağlantılı olarak cihaza ait tüm konfigürasyonun yedeklenmesi de mümkündür.

**Diğer bilgiler:** "Yapılandırma dosyalarını kaydet", Sayfa 132



Kullanıcı dosyaları olarak, ilgili klasörlere kaydedilmiş olan tüm kullanıcı gruplarına ait tüm dosyalar yedeklenir ve geri yüklenebilir.

**System** klasöründeki dosyalar ger yüklenmez.

### Yedeklemenin gerçekleştirilmesi

Kullanıcı dosyaları bir USB yığınsal belleğe veya bağlı durumdaki bir ağ sürücüsüne ZIP dosyası olarak yedeklenebilir.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokununuz



- ▶ **Servis** ögesine dokununuz
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - **Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin**
  - **Kullanıcı dosyalarını yedekle**
- ▶ **ZIP olarak kaydet** ögesine dokununuz
- ▶ Gerekirse USB yığınsal belleği (FAT32 formatı) cihazdaki bir USB arayüzüne takın
- ▶ ZIP dosyasının kopyalanacağı klasörü seçin
- ▶ ZIP dosyası için istediğiniz adı girin, ör. "<yyyy-mm-dd>\_config"
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Farklı kaydet** ögesine dokununuz
- ▶ Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen kullanıcı dosyaları yedeklemesini **OK** ile onaylayın
- > Kullanıcı dosyaları yedeklendi

**Diğer bilgiler:** "Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin", Sayfa 272

### USB yığınsal belleğin güvenli bir şekilde kaldırılması



- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokununuz
- ▶ Kayıt yerleri listesine yönlendirin



- ▶ **Güvenli bir şekilde kaldır** seçeneğine dokununuz
- > **Veri taşıyıcısı şimdi kaldırılabilir.** mesajı görüntülenir
- ▶ USB yığınsal belleği çıkarın



# 9

**Hızlı başlatma**


## 9.1 Genel bakış

Bu bölümde örnek bir malzemenin üretimi açıklanmaktadır. Örnek malzemeyi oluştururken bu bölüm size, cihazın çeşitli işleme seçenekleriyle ilgili olarak adım adım rehberlik edecektir. Dişli cıvatanın başarıyla oluşturulması için aşağıdaki işleme adımlarını uygulamanız gerekir:

İşleme adımı	İşletim türü
Torna tezgahının ayarlanması	Elle işletim
Dış konturun kumlanması	Elle işletim
Oyukların döndürülmesi	Elle işletim
Pahın döndürülmesi	Elle işletim
Dış konturun perdahlanması	Elle işletim
Dişlinin döndürülmesi	MDI işletimi

### Ön koşul:

- NC eksenini olarak X eksenini
- NC eksenini olarak Z eksenini
- NC eksenini olarak rotasyon eksenini veya oryantasyonlu mil

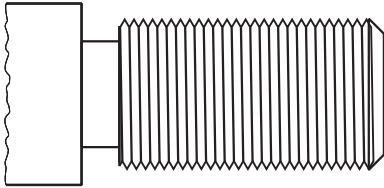

Şekil 25: Örnek malzeme



Aşağıda açıklanan işlemleri uygulayabilmeniz için öncelikle "Genel kullanım" bölümünü okumuş ve anlamış olmanız gerekir.

**Diğer bilgiler:** "Genel kullanım", Sayfa 57

## 9.2 Hızlı başlatma için oturum açın

### Kullanıcının oturum açması

Hızlı başlatma için **Operator** kullanıcısı oturum açmalıdır.



- ▶ Ana menüde **Kullanıcı girişi** öğesine dokunun
- ▶ Gerekirse oturum açmış olan kullanıcının oturumunu kapatın
- ▶ **Operator** kullanıcısını seçin
- ▶ **Şifre** giriş alanına dokunun
- ▶ Şifreyi "operator" olarak girin




Şifre, standart ayarlar ile uyuşmuyorsa kurulumcu (**Setup**) veya makine üreticisiyle (**OEM**) iletişime geçilmelidir.  
Şifre bilinmiyorsa HEIDENHAIN servis şubesiyle iletişime geçin.



- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Oturum Aç** seçeneğine dokunun

## 9.3 Koşullar

Dişli civatanın oluşturmak için elle çalıştırılan bir torna tezgahıyla çalışın. Dişli civatanın için aşağıdaki ölçülü teknik çizim mevcuttur:

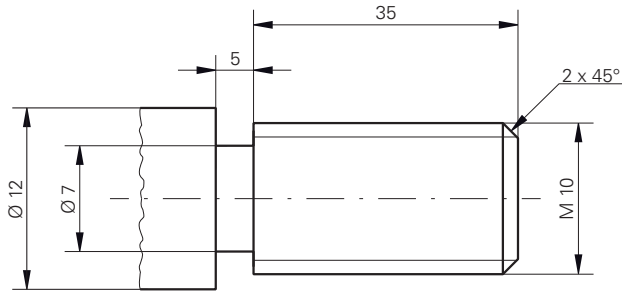

Şekil 26: Örnek malzeme – Teknik çizim

### Torna tezgahı

- Torna tezgahı açık durumdadır
- Torna tezgahına Ø 12 mm olan bir işlenmemiş malzeme gerdirilmiştir

### Cihaz

- Eksenler referanslandı
- Diğer bilgiler:** "Referans işareti araması uygulama", Sayfa 174

**Aletler**

Aşağıdaki aletler mevcuttur:

Alet	Gösterim
Kumlama keskisi	
Perdah keskisi	
Delici 3 mm	
Torna keskisi 45°	
Dişli döner tablası P = 1,5 mm	

**Alet tablosu**

Örnekte, işleme için kullanılacak aletlerin henüz tanımlanmamış olduğu varsayılmıştır.

İşlem öncesinde, kullanılan tüm aletleri alet tablosunda oluşturmanız gerekir.

**Diğer bilgiler:** "Alet tablosunun oluşturulması", Sayfa 147



- ▶ Durum çubuğunda **Aletler** ögesine dokunun
- > **Aletler** diyalogu görüntülenir



- ▶ **Tabloyu açın** ögesine dokunun
- > **Alet tablosu** diyalogu görüntülenir




- ▶ **Ekle** ögesine dokunun
- ▶ **Alet tipi** giriş alanına **Perdah keskisi** adını girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **X** giriş alanına **0** değerini girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Z** giriş alanına **0** değerini girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- > Tanımlanan perdah keskisi alet tablosuna eklenir
- ▶ İşlemi diğer aletler için tekrarlayın
- ▶ **Kapat** ögesine dokunun
- > **Alet tablosu** diyalogu kapatılır




## 9.4 Torna tezgahının ayarlanması

Birinci işleme adımında torna tezgahını hizalayın. Cihaz, ilgili koordinat sistemine ilişkin hesaplama için her bir aletin parametrelerine ihtiyaç duyar. Bir malzemeyi üretmek için sizin tarafınızdan belirlenen bir referans noktasına ihtiyaç vardır.

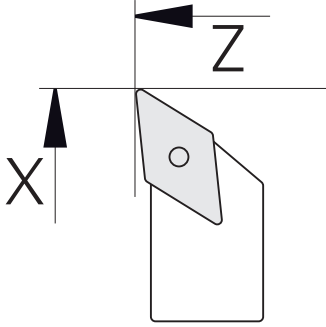

Şekil 27: Perdah keski parametreleri

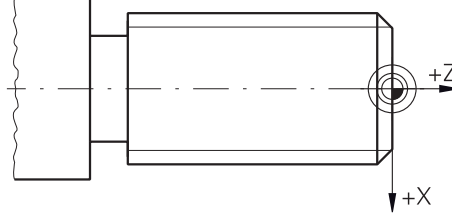

Şekil 28: Referans noktası

### Çağrı



- ▶ Ana menüde **Elle işletim** üzerine dokunun
- > Elle işletimle ilgili kullanıcı arayüzü gösterilir

### Eksenlerin birleştirilmesi



Z yatak kızağı ve Zo üst kızağı olan bir torna tezgahında Z ve Zo eksenlerini birleştirmeniz mümkündür.



- ▶ Çalışma alanında Z Z sağa doğru çekin



- ▶ **Birleştir** öğesine dokunun
- > Zo eksenini ile Z eksenini birleştirilir



- > Birleştirilen eksenlere ilişkin sembol Z eksen tuşunun yanında gösterilir
- > Birleştirilen eksenlere ait pozisyon değeri toplanarak gösterilir

### 9.4.1 Başlangıç aletini ölçme

Kullanılan her bir alet için makine koordinat sistemiyle veya malzemenin referans noktasıyla bağlantılı olarak kesim kenarlarının (X ve/veya Z için) pozisyonunu belirleyin. Bunun için öncelikle diğer aletlerin parametrelerini hesaplamak için kullanılacak olan aleti belirleyin. Örnekte başlangıç aleti olarak perdah keskisi belirlenmiştir.



- ▶ Perdah keskisini alet tutucusuna yerleştirin
- ▶ Durum çubuğunda **Aletler** ögesine dokunun
- > **Aletler** diyalogu görüntülenir
- ▶ **Perdah keskisi** ögesine dokunun
- ▶ **Onayla** ögesine dokunun
- > **Perdah keskisi** durum çubuğunda görüntülenir
- ▶ Mil devir sayısını 1500 1/dk olarak ayarlayın
- ▶ Durum çubuğunda **Ek fonksiyonlar** ögesine dokunun



- ▶ **Takım verileri** ögesine dokunun
- > **Alet verilerini ayarlama** diyalogu açılır
- ▶ Perdah keskisini işlenmemiş malzemeye doğru getirin ve malzemeyi kazıyın



- ▶ Uygun Z değerine ulaşıldığında **Pozisyonu kaydet** ögesine dokunun
- ▶ Perdah keskisi ile düz tornalama yapın
- ▶ Aleti güvenli bir pozisyona hareket ettirin
- ▶ **Z** giriş alanına **0** değerini girin
- ▶ Perdah keskisini işlenmemiş malzemeye doğru getirin
- ▶ Uygun X değerine ulaşıldığında **Pozisyonu kaydet** ögesine dokunun



- ▶ İşlenmemiş malzemenin dış çapında perdah keskisi ile tornalama yaparak bir kademe oluşturun
- ▶ Aleti güvenli bir pozisyona hareket ettirin
- ▶ Milin kapatılması
- ▶ Tornalanan dış çapı uygun bir ölçme aletiyle ölçün



- ▶ **X** giriş alanına ölçülen değeri girin
- ▶ Asistanda **Onayla** ögesine dokunun
- > **Alet seçin** diyalogu görüntülenir
- ▶ Perdah keskisi ögesine dokunun



- ▶ Asistanda **Onayla** ögesine dokunun
- > Parametreler alet tablosuna devralınır

### 9.4.2 Aletlerin ölçülmesi

Perdah kesgisini zaten başlangıç aleti olarak belirlediniz. Kullanılan her bir ilave alet için başlangıç aletine göre olan kaymayı belirlemeniz gerekir. Ölçülen aletlerin parametreleri ölçüm sırasında başlangıç aletinin parametreleri kullanılarak otomatik olarak hesaplanır. Belirlenen parametreler alete özgüdür ve başlangıç aletini sildiğinizde de korunur. Örnekte kumlama keskisi alet olarak eklenmiştir.



- ▶ Kumlama kesgisini alet tutucusuna yerleştirin
- ▶ Durum çubuğunda **Aletler** ögesine dokunun
- > **Aletler** diyalogu görüntülenir
- ▶ **Kumlama keskisi** ögesine dokunun



- ▶ **Onayla** ögesine dokunun
- > **Kumlama keskisi** durum çubuğunda görüntülenir
- ▶ Mil devir sayısını 1500 1/dk olarak ayarlayın
- ▶ Durum çubuğunda **Ek fonksiyonlar** ögesine dokunun



- ▶ **Takım verileri** ögesine dokunun
- > **Alet verilerini ayarlama** diyalogu açılır
- ▶ Aleti, ufak talaşlar oluşana kadar düz yüzeye doğru hareket edin



- ▶ Uygun Z değerine ulaşıldığında **Pozisyonu kaydet** ögesine dokunun
- ▶ Aleti güvenli bir pozisyona hareket ettirin
- ▶ **Z giriş alanına 0** değerini girin
- ▶ Kumlama kesgisini işlenmemiş malzemeye doğru hareket ettirin



- ▶ Uygun X değerine ulaşıldığında **Pozisyonu kaydet** ögesine dokunun
- ▶ İşlenmemiş malzemenin dış çapında kumlama keskisi ile tornalama yaparak bir kademe oluşturun
- ▶ Aleti güvenli bir pozisyona hareket ettirin
- ▶ Milin kapatılması
- ▶ Tornalanan dış çapı uygun bir ölçme aletiyle ölçün
- ▶ **X giriş alanına** ölçülen değeri girin



- ▶ Asistanda **Onayla** ögesine dokunun
- > **Alet seçin** diyalogu görüntülenir
- ▶ **Kumlama keskisi** ögesine dokunun




- ▶ Asistanda **Onayla** ögesine dokunun
- > Parametreler alet tablosuna devralınır
- ▶ İşlemi diğer aletler için tekrarlayın



### 9.4.3 Referans noktasını belirleme

Dışli civatanın oluşturmak için referans noktasını belirlemeniz gerekir. Çizime göre ölçüler için Dışlinin başlangıcı. Cihaz, referans noktasından yola çıkarak ilgili koordinat sistemi için tüm değerleri hesaplar.

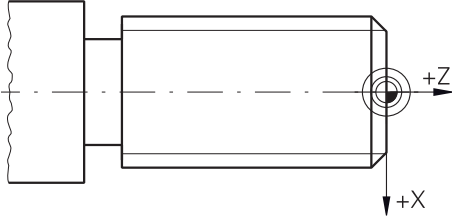

Şekil 29: Örnek malzeme – Referans noktasının belirlenmesi



- ▶ Perdah keskisini alet tutucusuna yerleştirin
- ▶ Durum çubuğunda **Aletler** ögesine dokunun



- > **Aletler** diyalogu görüntülenir
- ▶ **Perdah keskisi** ögesine dokunun



- ▶ **Onayla** ögesine dokunun
- > **Perdah keskisi** durum çubuğunda görüntülenir



- ▶ Durum çubuğunda **Ek fonksiyonlar** ögesine dokunun

- ▶ Diyalogda **Referans noktaları** ögesine dokunun
- > **Referans noktası verilerini ayarlama** diyalogu açılır
- ▶ Perdah keskisi ile negatif hareket yönünde, önceden döndürülmüş düz yüzeyin arkasına yakl. 1 mm hareket ettirin



- ▶ **Pozisyonu kaydet** ögesine dokunun

- > Aletin güncel pozisyonu kaydedilir
- ▶ Aleti güvenli bir pozisyona hareket ettirin



- ▶ **Z** giriş alanına **0** değerini girin

- ▶ Asistanda **Onayla** ögesine dokunun
- > **Referans noktasını seçin** diyalogu görüntülenir

- ▶ **Seçilen referans noktası** giriş alanında **0** referans noktasını seçin




- ▶ Asistanda **Onayla** ögesine dokunun

- > Taranan koordinatlar referans noktası olarak devralınır

## 9.5 Dış konturu kumlama


İkinci işleme adımında dış konturun kumlama işlemi gerçekleştirilir. Konturun tamamı için ek ölçü ile tornalama yapın.

## Düz kumlama

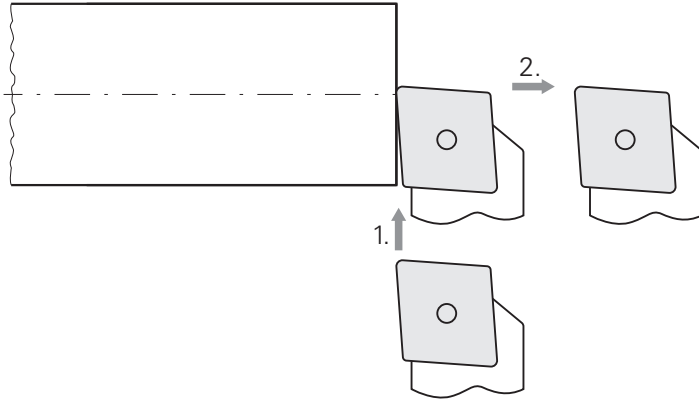

- ▶ Kumlama keskisini alet tutucusuna yerleştirin
- ▶ Durum çubuğunda **Aletler** ögesine dokunun
- > **Aletler** diyalogu görüntülenir
- ▶ **Kumlama keskisi** ögesine dokunun
- ▶ **Onayla** ögesine dokunun
- > İlgili alet parametreleri cihaz tarafından otomatik olarak devralınır
- > **Aletler** diyalogu kapatılır
- ▶ Mil devir sayısını 1500 1/dk olarak ayarlayın
- ▶ Aleti pozisyona hareket ettirin:
  - X: Ø 14,0 mm
  - Z: 0,2 mm
- ▶ Aleti pozisyona hareket ettirin:
  - X: Ø -0,4 mm (1.)
- ▶ Aleti güvenli bir pozisyona hareket ettirin (2.)


## Uzunlamasına kumlama

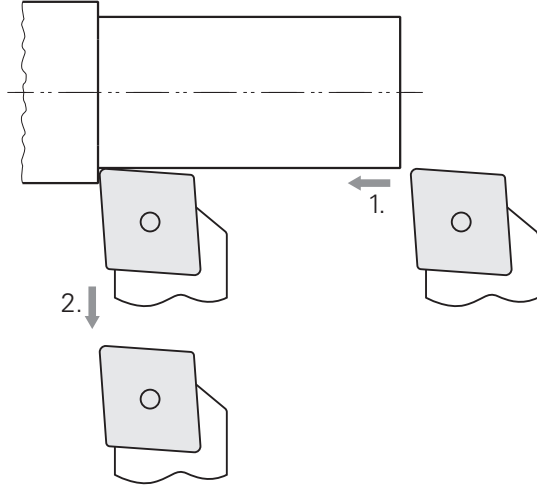

- ▶ Aleti pozisyona hareket ettirin:
  - X: Ø 10,4 mm
  - Z: 2,0 mm
- ▶ Aleti pozisyona hareket ettirin:
  - Z: -39,5 mm (1.)
- ▶ Aleti pozisyona hareket ettirin:
  - X: Ø 14,0 mm (2.)
- ▶ Aleti güvenli bir pozisyona hareket ettirin
- ▶ Milin kapatılması
- ▶ Dış konturu başarıyla ön kumladınız

## 9.6 Oyuuk döndürme


Üçüncü işleme adımında alt kesim görevini üstlenen oyuğu oluşturursunuz.

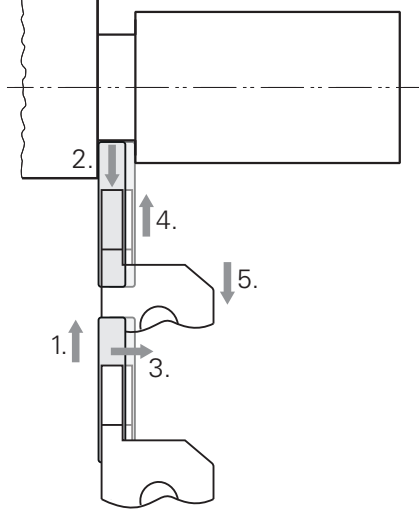

- ▶ Oyuuk açma keskisini alet tutucusuna yerleştirin
- ▶ Durum çubuğunda **Aletler** öğesine dokunun
- > **Aletler** diyaloğu görüntülenir
- ▶ **Oyuuk açma keskisi 3 mm** öğesine dokunun
- ▶ **Onayla** öğesine dokunun
- > İlgili alet parametreleri cihaz tarafından otomatik olarak devralınır
- > **Aletler** diyaloğu kapatılır
- ▶ Mil devir sayısını 400 1/dk olarak ayarlayın
- ▶ Aleti pozisyona hareket ettirin:
  - X: Ø 13,0 mm
  - Z: -40,0 mm
- ▶ Aleti pozisyona hareket ettirin:
  - X: Ø 7,0 mm (1.)
- ▶ Aleti pozisyona hareket ettirin:
  - X: Ø 13,0 mm (2.)
- ▶ Aleti pozisyona hareket ettirin:
  - Z: -38,0 mm (3.)
- ▶ Aleti pozisyona hareket ettirin:
  - X: Ø 7,0 mm (4.)
- ▶ Aleti pozisyona hareket ettirin:
  - X: Ø 13,0 mm (5.)
- ▶ Aleti güvenli bir pozisyona hareket ettirin
- ▶ Milin kapatılması
- > Oyuğu başarıyla oluşturduunuz

## 9.7 Pahın döndürülmesi

Dördüncü işleme adımında pahı oluşturursunuz. Pah, vidalama işleminde dişli civatanın daha iyi bir şekilde oturması için gereklidir.

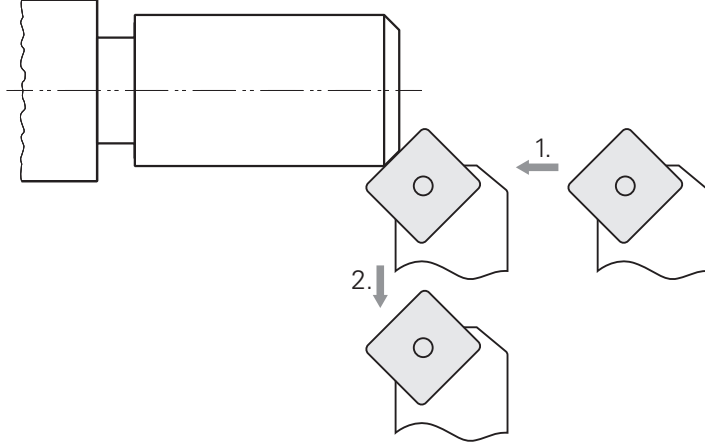


- ▶ Torna keskisini alet tutucusuna 45° olarak yerleştirin
- ▶ Durum çubuğunda **Aletler** ögesine dokunun
- > **Aletler** diyalogu görüntülenir
- ▶ **Torna keskisi 45°** ögesine dokunun
- ▶ **Onayla** ögesine dokunun
- > İlgili alet parametreleri cihaz tarafından otomatik olarak devralınır
- > **Aletler** diyalogu kapatılır
- ▶ Mil devir sayısını 1500 1/dk olarak ayarlayın
- ▶ Aleti pozisyona hareket ettirin:
  - X: Ø 7,0 mm
  - Z: 2,0 mm
- ▶ Ufak talaşlar oluşana kadar aleti malzeme kenarına sürün
- ▶ Z eksenindeki değeri not edin
- ▶ Z eksenindeki malzemeyi 2,2 mm (0,2 mm ek ölçü + pahın 2 mm'si) sevk edin (1.)
- ▶ Aleti güvenli bir pozisyona hareket ettirin (2.)
- ▶ Milin kapatılması
- > Pahı başarılı bir şekilde döndürdünüz

## 9.8 Dış konturun perdahlanması


Dördüncü işleme adımında perdah keskisi ile dış kontur üzerinde çalışırsınız.

## Düz perdahlama

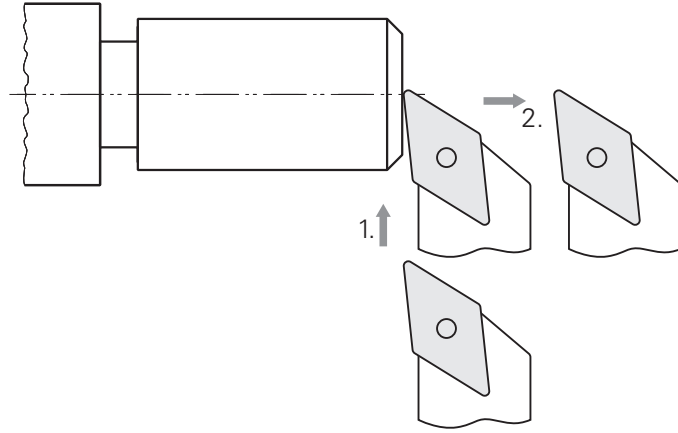

- ▶ Perdah keskisini alet tutucusuna yerleştirin
- ▶ Durum çubuğunda **Aletler** ögesine dokunun
- > **Aletler** diyalogu görüntülenir
- ▶ **Perdah keskisi** ögesine dokunun
- ▶ **Onayla** ögesine dokunun
- > İlgili alet parametreleri cihaz tarafından otomatik olarak devralınır
- > **Aletler** diyalogu kapatılır
- ▶ Mil devir sayısını 2000 1/dk olarak ayarlayın
- ▶ Aleti pozisyona hareket ettirin:
  - X: Ø 14,0 mm
  - Z: 0,0 mm
- ▶ Aleti pozisyona hareket ettirin:
  - X: Ø -0,4 mm (1.)
- ▶ Aleti güvenli bir pozisyona hareket ettirin (2.)

## Uzunlamasına perdahlama

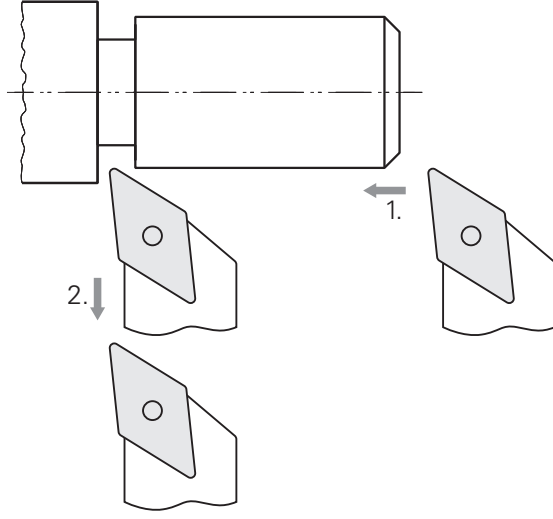

- ▶ Aleti pozisyona hareket ettirin:
  - X:  $\text{Ø } 10,0 \text{ mm}$
  - Z: 2,0 mm
- ▶ Aleti pozisyona hareket ettirin:
  - Z: -38,0 mm (1.)
- ▶ Aleti güvenli bir pozisyona hareket ettirin (2.)
- ▶ Milin kapatılması
- ▶ Dış konturu başarıyla perdahladınız

## 9.9 Dişlinin oluşturulması


Dişliyi MDI işletiminde oluşturabilirsiniz. Dişlinin giriş parametrelerini ör. metal tablo kitapçığında bulabilirsiniz.

### Ön koşul:

- NC eksenini olarak X eksenini
- NC eksenini olarak Z eksenini
- NC eksenini olarak rotasyon eksenini veya oryantasyonlu mil



Torna tezgahınız koşulu yerine getirmiyorsa dişliyi ör. bir dişli paftasıyla oluşturabilirsiniz. Alternatif olarak 1,5 mm eğim için ilgili tekerlekleri değiştirebilir ve kontra somun yardımıyla dişliyi döndürebilirsiniz.

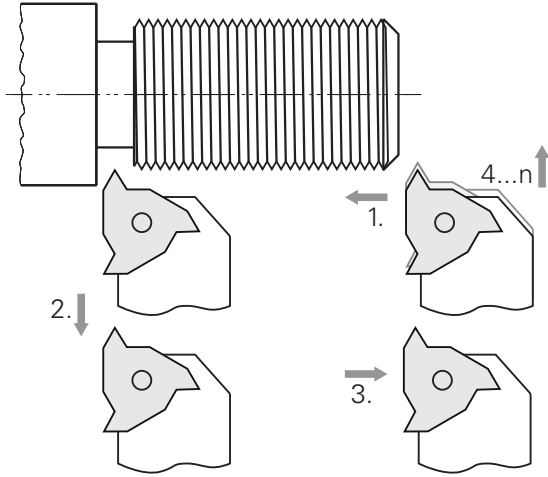

Şekil 30: Örnek malzeme – Dişlinin oluşturulması

### Çağrı



- Ana menüde **MDI işletimi** seçeneğine dokununuz
- > MDI işletiminin kullanıcı arayüzü görüntülenir



### 9.9.1 Dişlinin tanımlanması



- ▶ Durum çubuğunda **Aletler** öğesine dokunun
- > **Aletler** diyalogu görüntülenir
- ▶ **Dişli döner tablası P = 1,5** öğesine dokunun



- ▶ **Onayla** öğesine dokunun
- > İlgili alet parametreleri cihaz tarafından otomatik olarak devralınır
- > **Aletler** diyalogu kapatılır



- ▶ Durum çubuğunda **Oluştur** öğesine dokunun
- > Yeni bir tümce görüntülenir
- ▶ **Tümce tipi** açılır listesinden **Dişli kesme (gelişmiş)** tümce tipini seçin

- ▶ Metal tablo kitapçığındaki parametrelere uygun girin:

- **Dişli konumu:** Dış dişli
- **Dönüş yönü:** Saat yönünde
- **Güvenlik mesafesi:** 5
- **Dişli çapı:** 10
- **Dişli derinliği:** 0,92
- **Kesme derinliği:** 0,1
- **Perdahlama ölçüsü:** 0,0
- **Hatve:** 1.5
- **Kontur başlangıcı Z:** 0
- **Kontur sonu Z:** -37
- **Taşma:** 3
- **Başlangıç açısı:** 0
- **Döndürme hızı:** 500
- **X beslemesi:** 50
- **Boş kesimler:** 3

- ▶ Girişleri her seferinde **RET** ile onaylayın
- ▶ Tümceyi düzenlemek için **END** öğesine dokunun
- > Konumlandırma yardımı görüntülenir
- > Simülasyon penceresi etkinleştirildiğinde dişli görselleştirilir



### 9.9.2 Dişlinin döndürülmesi



- ▶ Dişli döner tablasını P = 1,5 mm alet tutucuya yerleştirin
- ▶ **NC BAŞLAT** tuşuna dokununuz



- ▶ Mil devir sayısını 500 1/dk olarak ayarlayınız
- ▶ Asistandaki talimatları izleyiniz
- ▶ Birinci kesimden sonra 10 dişli geçişini ölçünüz ve mesafeyi kontrol ediniz (15 mm)
- ▶ Asistandaki talimatları izleyiniz
- ▶ **Kapat** ögesine dokununuz
- > İşleme sonlandırılır
- > Asistan kapanır
- > Dişliyi ör. karşıt parça veya dişli halka mastarı ile test ediniz
- > Dişliyi başarıyla oluşturduunuz

# 10

**Elle işletim**

## 10.1 Genel bakış

Bu bölümde Elle işletim türünün özellikleri ve bu işletim türünü kullanarak malzemeyi nasıl kolayca işleyebileceğiniz açıklanmaktadır.

**i** Aşağıda açıklanan işlemleri uygulayabilmeniz için öncelikle "Genel kullanım" bölümünü okumuş ve anlamış olmanız gerekir.  
**Diğer bilgiler:** "Genel kullanım", Sayfa 57

### Kısa tanım

Ölçüm cihazlarının ölçekleri üzerindeki referans işaretlerinin aşılması mutlak konumun belirlenmesine olanak sağlar. Elle işletimde, referans işaretleri aramasından sonra malzemede çizime uygun işlemin gerçekleştirilmesi için temel teşkil edecek referans noktalarını belirlersiniz.

**i** Cihazın MDI işletimi modunda kullanılabilmesi için elle işletimde referans noktalarının belirlenmesi şarttır.


**i** EnDat arabirimli seri ölçüm cihazlarında eksenler otomatik olarak referanslandığı için referans işareti arama yoktur.

Elle işletim adımlarının kolayca uygulanması için pozisyon ölçümü ve alet seçimi açıklanır.

### Çağrı



- ▶ Ana menüde **Elle işletim** üzerine dokunun
- ▶ Elle işletimle ilgili kullanıcı arayüzü gösterilir

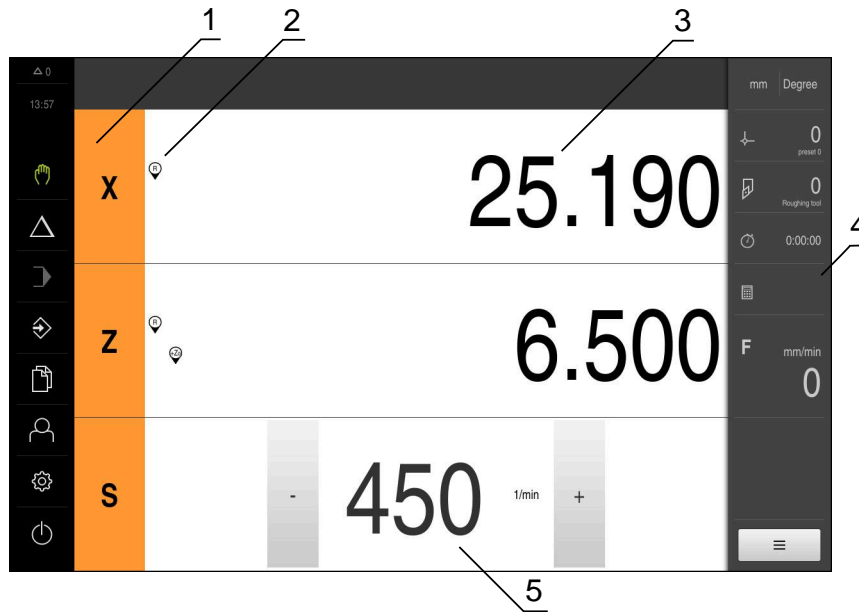


Şekil 31: Elle işletim menüsü

- 1 Eksen tuşu
- 2 Referans
- 3 Pozisyon göstergesi
- 4 Durum çubuğu
- 5 Mil devir sayısı (takım tezgahı)

## 10.2 Mil devir sayısı için üst sınırı tanımlama

Cihaz S mil eksenine yapılandırıldıysa olası bir düzenleme işleminden önce mil devir sayısına ilişkin bir üst sınır belirlemeniz gerekir.

Bunun için cihaz her açıldığında **Mil dev. sayısı için üst sınır** diyalogu gösterilir.

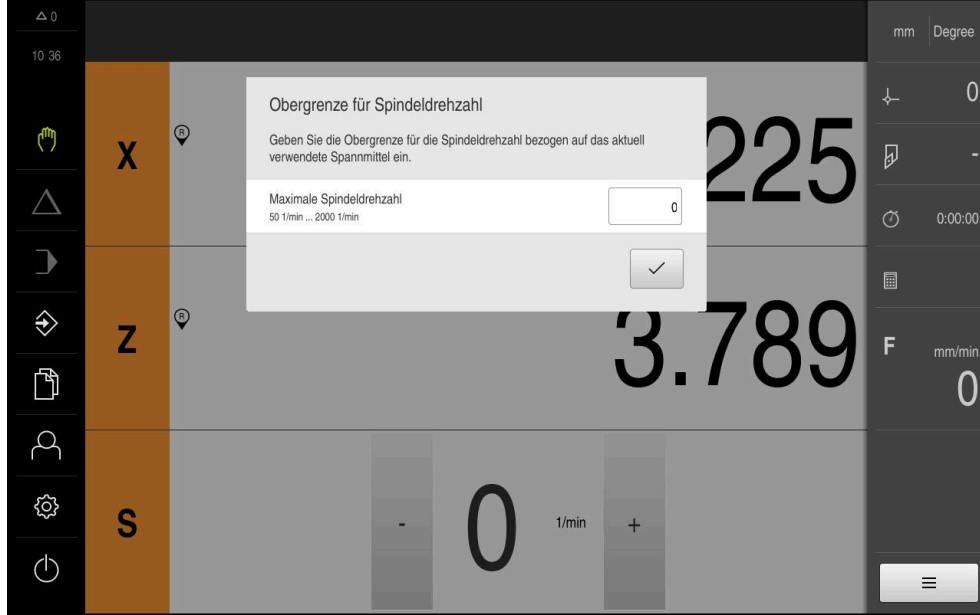

Şekil 32: Mil dev. sayısı için üst sınır diyalogu

- ▶ **Maksimum mil dev. say.** giriş alanına dokunun
- ▶ Güncel olarak kullanılan gergi maddesiyle bağlantılı olarak mil devir sayısı üst sınırını girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Onayla** ögesine dokunun
- ▶ Üst sınır cihaz tarafından devralınır
- ▶ **Mil dev. sayısı için üst sınır** diyalogu kapatılır



### 10.3 Referans işareti araması uygulama

Referans işaretlerinin yardımıyla cihaz, ölçüm cihazındaki eksen pozisyonlarını makine ile eşleştirebilir.

Tanımlı bir koordinat sistemi tarafından ölçüm cihazı için referans işaretleri sunulmuyorsa ölçüm başlamadan önce bir referans işareti araması yapmalısınız.



Cihaz **S mil eksen** ile yapılandırıldıysa olası bir düzenleme işleminden önce mil devir sayısına ilişkin bir üst sınır belirlemeniz gerekir.

**Diğer bilgiler:** "Mil devir sayısı için üst sınırı tanımlama", Sayfa 173



Referans işareti arama işlemi cihazın başlatılmasından sonra devreye alınmışsa referans işareti arama işlemi başarıyla tamamlanana kadar cihazın tüm fonksiyonları bloke edilir.

**Diğer bilgiler:** "Referans işaretleri (Ölçme cihazı)", Sayfa 252



EnDat arabirimli seri ölçüm cihazlarında eksenler otomatik olarak referanslandığı için referans işareti arama yoktur.

Cihazda referans işareti araması devreye alınmışsa bir asistan, eksenlerin referans işaretlerinin açılmasını talep eder.

- ▶ Oturum açma işleminden sonra asistandaki talimatları izleyin
- > Başarılı referans işareti aramasından sonra referans sembolü artık yanıp sönmez

**Diğer bilgiler:** "Pozisyon göstergesi kumanda elemanları", Sayfa 78

**Diğer bilgiler:** "Referans işareti aramanın açılması", Sayfa 116

#### Referans işareti aramasının manuel olarak başlatılması

Başlatma işleminden sonra referans işareti araması gerçekleştirilmezse referans işareti aramasını sonradan manuel olarak başlatabilirsiniz.



- ▶ Ana menüde **Elle işletim** ögesine dokununuz
- > Elle işletim için kullanıcı arayüzü gösterilir



- ▶ Durum çubuğunda **Ek fonksiyonlar** ögesine dokununuz





- ▶ **Referans işaretleri** ögesine dokununuz
- > Mevcut referans işaretleri silinir
- > Referans sembolü yanıp söner
- ▶ Asistandaki talimatları izleyin
- > Başarılı referans işareti aramasından sonra referans sembolü artık yanıp sönmez

## 10.4 Referans noktalarının tanımlanması

Elle işletimde bir malzemeye ilişkin referans noktalarını aşağıdaki yöntemler ile tanımlayabilirsiniz:

- Malzemenin bir alet ile taranması ("kazınması"). Burada ilgili alet pozisyonunu referans noktası olarak tanımlamanız gerekir.
- Pozisyona hareket edin ve referans noktası olarak ayarlayın ya da pozisyon değerinin üzerine yazın







 Referans noktası tablosundaki ayarlar kurulumu yapan kişi tarafından (**Setup**) önceden gerçekleştirilmiş olabilir.  
**Diğer bilgiler:** "Referans noktası tablosunun oluşturulması", Sayfa 149

 Bir alet ile tarama ("kazıma") sırasında cihaz, alet tablosunda kaydedilen parametreleri kullanır.  
**Diğer bilgiler:** "Alet tablosunun oluşturulması", Sayfa 147

**Ön koşul:**

- Takım tezgahına bir malzemenin gerilerek sabitlenmiş olması
- Eksenler referanslandı

### 10.4.1 Referans noktalarının kazınması

- 
  - ▶ Ana menüde **Elle işletim** üzerine dokunun
  - ▶ Elle işletimle ilgili kullanıcı arayüzü gösterilir
- 
  - ▶ Durum çubuğunda **Ek fonksiyonlar** ögesine dokunun
- 
  - ▶ Diyalogda **Referans noktaları** ögesine dokunun
  - ▶ **Referans noktası verilerini ayarlama** diyalogu açılır
  - ▶ Alet ile istediğiniz pozisyona hareket edin
- 
  - ▶ **Pozisyonu kaydet** ögesine dokunun
  - ▶ Aletin güncel pozisyonu kaydedilir
  - ▶ Aleti güvenli bir pozisyona hareket ettirin
  - ▶ Giriş alanlarına istediğiniz pozisyon verilerini girin
- 
  - ▶ Asistanda **Onayla** ögesine dokunun
  - ▶ Referans noktasını seçme diyalogu açılır
  - ▶ **Seçilen referans noktası** giriş alanında istediğiniz referans noktasını seçin:
    - ▶ Mevcut bir referans noktasının üzerine yazmak için referans noktası tablosundan bir giriş seçin
    - ▶ Yeni bir referans noktası oluşturmak için referans noktası tablosunda henüz mevcut olmayan bir numara girin ve **RET** ile onaylayın
- 
  - ▶ Asistanda **Onayla** ögesine dokunun
  - ▶ Taranan koordinatlar referans noktası olarak devralınır

### 10.4.2 Pozisyonun referans noktası olarak belirlenmesi

İşlemeyi kolayca yürütmek için güncel konumu referans noktası olarak kullanabilir ve basit konum hesaplamaları yapabilirsiniz.

#### Ön koşul:

- Takım tezgahına bir malzemenin gerilerek sabitlenmiş olması
- Eksenler referanslandı

**i** Referans işaretlerinin bulunduğu bir sistemde, referans noktalarının sıfırlanması ve oluşturulması sadece önceden referanslama ile mümkündür.

Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra referanslama olmasaydı bu referans noktaları anlaşılabilir olmazdı. Ayrıca referans noktası tablosu referanslanmadığında geçerliliğini kaybeder çünkü kaydedilen noktalar doğru bir şekilde hareket ettirilemez.

**Diğer bilgiler:** "Referans işareti araması uygulama", Sayfa 174

**i** X eksen etiketi üzerinden doğrudan giriş güncel referans noktasını kaydırır. Böylece mil merkezindeki orta nokta kaydırılır.

X eksen etiketi üzerinden doğrudan girişi engelleyebilirsiniz.

**Diğer bilgiler:** "Diameter axis", Sayfa 244

#### Güncel konumun referans noktası olarak belirlenmesi



- ▶ İstediğiniz konuma hareket edin
- ▶ **Eksen tuşunu** basılı tutun
- ▶ Referans tablosundaki güncel referans noktasının yerine güncel konum yazılır
- ▶ Aktif referans noktası yeni değer olarak devralınır
- ▶ İstediğiniz işlemi gerçekleştirin

#### Güncel konuma ait konum değerlerinin tanımlanması



- ▶ İstediğiniz konuma hareket edin
- ▶ Çalışma alanında **eksen tuşu** veya pozisyon değerine dokunun
- ▶ İstediğiniz konum değerini girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ Konum değeri, güncel konum değeri olarak devralınır
- ▶ Girilen konum değeri güncel konum ile bağlanır ve referans noktası tablosunda güncel referans noktasının üzerine yazılır
- ▶ Aktif referans noktası yeni değer olarak devralınır
- ▶ İstediğiniz işlemi gerçekleştirin



## 10.5 Aletlerin oluşturulması

Elle işletimde kullanılan aletleri alet tablosunda oluşturabilirsiniz.



Alet tablosundaki ayarlar, kurulumu gerçekleştiren kişi tarafından (**Setup**) önceden yapılmış olabilir.

**Diğer bilgiler:** "Alet tablosunun oluşturulması", Sayfa 147

- Takım tezgahına bir malzemenin gerilerek sabitlenmiş olması
- Eksenler referanslandı



- ▶ Durum çubuğunda **Aletler** ögesine dokunun
- > **Aletler** diyalogu görüntülenir



- ▶ **Tabloyu açın** ögesine dokunun
- > **Alet tablosu** diyalogu görüntülenir



- ▶ **Ekle** ögesine dokunun
- ▶ **Alet tipi** giriş alanına bir ad girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ Giriş alanlarına art arda dokunun ve ilgili değerleri girin
- ▶ Gerekirse seçim menüsünden ölçüm birimini değiştirin
- > Girilen değerler dönüştürülür
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- > Tanımlanan alet, alet tablosuna eklenir



- ▶ Bir alet kaydını yanlışlıkla değiştirilmeye veya silmeye karşı kilitlemek için alet girişinin arkasındaki **Kilitle** ögesine dokunun



- > Sembol değişir ve giriş korunur



- ▶ **Kapat** ögesine dokunun
- > **Alet tablosu** diyalogu kapatılır

## 10.6 Aletleri ölçme

X ve Z alet koordinatlarını tespit etmek ve alet tablosuna girmek için aleti **Alet verilerini ayarlama** fonksiyonuyla torna tezgahında ölçebilirsiniz.



- ▶ Ana menüde **Elle işletim** üzerine dokunun
- > Elle işletimle ilgili kullanıcı arayüzü gösterilir
- ▶ Durum çubuğunda **Ek fonksiyonlar** ögesine dokunun



- ▶ Diyalogda **Takım verileri** ögesine dokunun
- > **Alet verilerini ayarlama** diyalogu açılır
- ▶ Aletle istediğiniz pozisyona hareket edin



- ▶ **Pozisyonu kaydet** ögesine dokunun
- > Aletin güncel pozisyonu kaydedilir
- ▶ Aleti güvenli bir pozisyona hareket ettirin
- ▶ Giriş alanlarına istediğiniz pozisyon verilerini girin



- ▶ Asistanda **Onayla** ögesine dokunun
- > **Alet seçin** diyalogu açılır
- ▶ **Seçilen alet** giriş alanında istediğiniz aleti seçin:
  - ▶ Mevcut bir aletin üzerine yazmak için alet tablosundan bir giriş seçin
  - ▶ Yeni bir alet oluşturmak için alet tablosunda henüz atanmamış bir numara girin ve **RET** ile onaylayın



- ▶ Asistanda **Onayla** ögesine dokunun
- > Taranan koordinatlar alete devralınır

## 10.7 Aletin seçilmesi

Durum çubuğunda güncel olarak seçilen alet görüntülenir. Buradan istediğiniz aleti seçebileceğiniz alet tablosuna da erişim sağlayabilirsiniz. İlgili alet parametreleri cihaz tarafından otomatik olarak devralınır.



Alet tablosundaki ayarlar, kurulumu gerçekleştiren kişi tarafından (**Setup**) önceden yapılmış olabilir.

**Diğer bilgiler:** "Alet tablosunun oluşturulması", Sayfa 147



- ▶ Durum çubuğunda **Aletler** ögesine dokunun
- > **Aletler** diyalogu görüntülenir
- ▶ İsteddiğiniz alete dokunun



- ▶ **Onayla** ögesine dokunun
- > İlgili alet parametreleri cihaz tarafından otomatik olarak devralınır
- > Seçilen alet, durum çubuğunda görüntülenir
- ▶ İsteddiğiniz aleti takım tezgahına monte edin

# 11

**MDI işletimi**

## 11.1 Genel bakış

Bu bölümde, MDI işletimi (Manuel Veri Girişi) işletim türü ve bu işletim türünde işleme adımlarını tekil bloklar halinde nasıl yürüteceğiniz açıklanmaktadır.



Aşağıda açıklanan işlemleri uygulayabilmeniz için öncelikle "Genel kullanım" bölümünü okumuş ve anlamış olmanız gerekir.

**Diğer bilgiler:** "Genel kullanım", Sayfa 57

### Kısa tanım

MDI işletimi her seferinde sadece tek bir işleme tümcesini yürütmenize olanak verir. Girilecek değerleri, kesin boyutların yer aldığı üretime yönelik çizimden doğrudan giriş alanlarına devralabilirsiniz.



Cihazın MDI işletiminde kullanılabilmesi için elle işletimde referans noktalarının belirlenmesi şarttır.

**Diğer bilgiler:** "Referans noktalarının tanımlanması", Sayfa 175

MDI işletiminin fonksiyonları verimli bir ısmarlama üretimin yapılmasına olanak sağlar. Küçük seriler için işletim adımlarını programlama işletim türünde programlayabilir ve bu işletim adımlarını daha sonra program akışı işletim türünde yeniden kullanabilirsiniz.

**Diğer bilgiler:** "Programlama ", Sayfa 201

**Diğer bilgiler:** "Program akışı ", Sayfa 191

## Çağrı




► Ana menüde **MDI işletimi** ögesine dokunun



► Durum çubuğunda **Oluştur** ögesine dokunun

► MDI işletiminin kullanıcı arayüzü görüntülenir

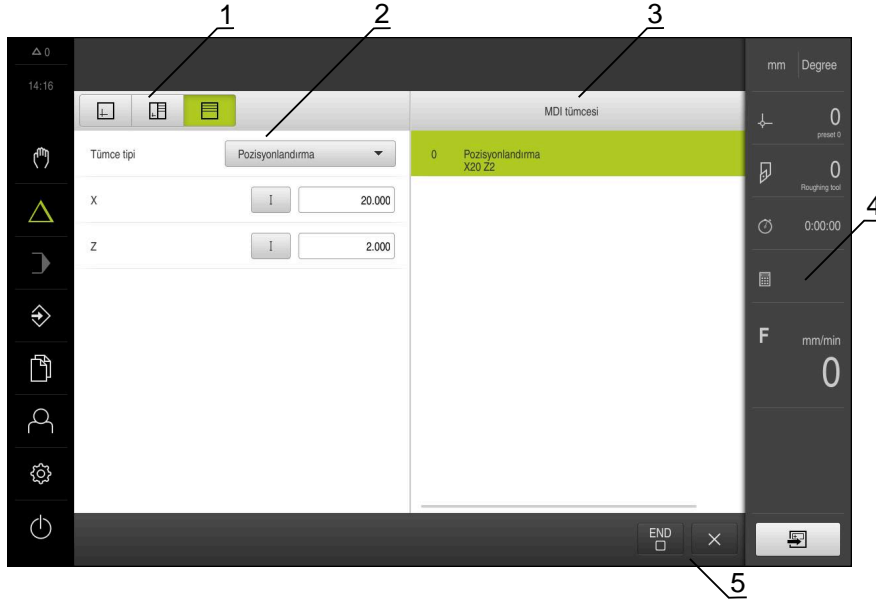


Şekil 33: MDI işletimi menüsü

- 1 Görünüm çubuğu
- 2 Takım parametresi
- 3 MDI tümcesi
- 4 Durum çubuğu
- 5 Takım aletleri

## 11.2 Mil devir sayısı için üst sınırı tanımlama

Cihaz S mil eksenine yapılandırıldıysa olası bir düzenleme işleminden önce mil devir sayısına ilişkin bir üst sınır belirlemeniz gerekir.

Bunun için cihaz her açıldığında **Mil dev. sayısı için üst sınır** diyalogu gösterilir.

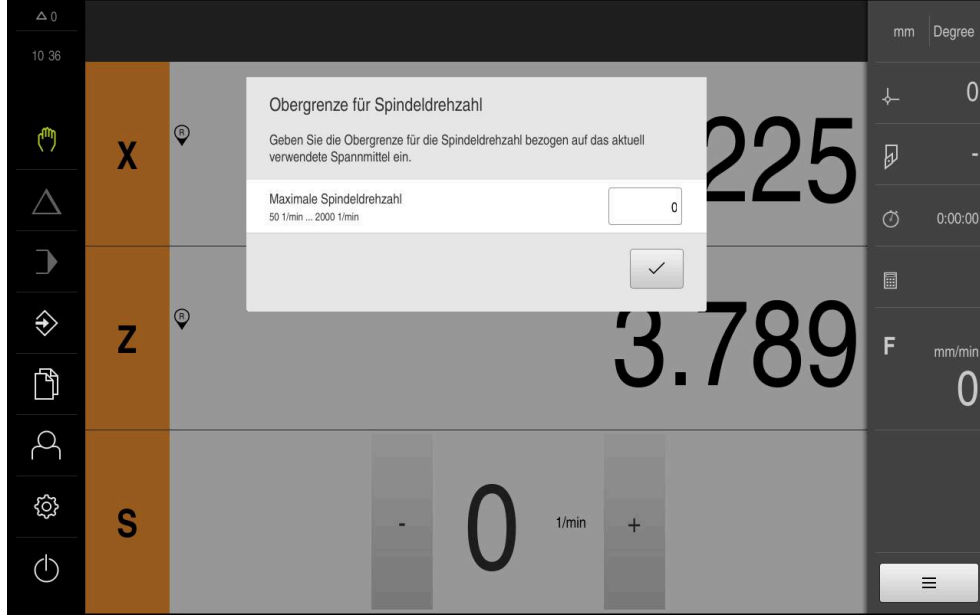

Şekil 34: Mil dev. sayısı için üst sınır diyalogu

- ▶ **Maksimum mil dev. say. giriş alanına dokunun**
- ▶ Güncel olarak kullanılan gergi maddesiyle bağlantılı olarak mil devir sayısı üst sınırını girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Onayla** ögesine dokunun
- ▶ Üst sınır cihaz tarafından devralınır
- ▶ **Mil dev. sayısı için üst sınır** diyalogu kapatılır




## 11.3 Tümce tipleri

MDI işletimindeki düzenlemeler için aşağıdaki tümce tiplerini kullanabilirsiniz:

- Konumlandırma fonksiyonları
- İşleme döngüsü

### 11.3.1 Konumlandırmalar

Konumlandırma için konum değerlerini manuel olarak tanımlayabilirsiniz. Bağlı takım tezgahının yapılandırmasına göre bu konumlara otomatik olarak hareket edilmesini sağlayabilir veya hareketleri kendiniz gerçekleştirebilirsiniz.

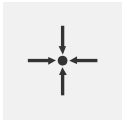

#### Gerçek pozisyon

Farklı tümce tiplerinin giriş alanlarına güncel eksen pozisyonunu devralır

Aşağıdaki parametreler mevcuttur:

## Pozisyonlandırma tümce tipi

Parametre	Açıklama
I	Artan pozisyon değeri, güncel pozisyonu referans alır

## 11.3.2 İşleme döngüsü

Torna tezgahı dişli kesme için yapılandırılmışsa iki işleme döngüsü mevcuttur. Dişli kesme (basit) derinlik sevki olmadan kolay bir diş kesimi sağlar. Dişli kesmede (gelişmiş) derinlik sevkine sahip gelişmiş bir dişli döngüsü tanımlanabilir.




Bir işleme desenini tanımlayabilmeniz için öncelikle

- alet tablosunda uygun bir alet tanımlamanız
- ve durum çubuğundan aleti seçmeniz gerekir


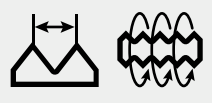
**Diğer bilgiler:** "Alet tablosunun oluşturulması", Sayfa 147

## Dişli kesme (basit) tümcesi

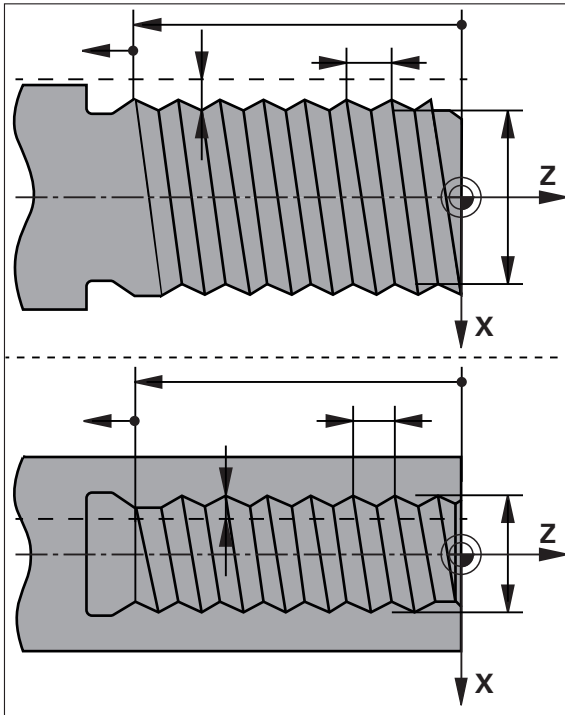


Şekil 35: Dişli kesme (basit) tümcesinin şematik gösterimi

Parametre	Açıklama
Dişli konumu	Dişlinin pozisyonu
	■ Dış dişli
	■ İçten dişli

Parametre	Açıklama
<b>Dönüş yönü</b> 	Rotasyon ekseninin dönme yönü <ul style="list-style-type: none"> <li>■ sağ</li> <li>■ sol</li> </ul>
<b>Güvenlik mesafesi</b>	Dişli derinliğine göre artan, radyal ölçü
<b>Diş derinliği (çap)</b>	Dişlinin derinliği, çap ölçüsü
<b>Hatve</b> 	Vida dişinin eğimi <ul style="list-style-type: none"> <li>■ mm cinsinden</li> <li>■ inç başına geçiş cinsinden</li> </ul>
<b>Kontur başlangıcı Z</b>	Z'de dişli başlangıcı
<b>Kontur sonu Z</b>	Z'de dişli sonu
<b>Taşma</b>	Eksenleri durdurmak için dişli sonundaki mesafe
<b>Başlangıç açısı</b>	Rotasyon eksenindeki giriş açısı
<b>Döndürme hızı</b>	U/dk olarak rotasyon hızı
<b>X beslemesi</b>	Dişli derinliğine sevk için besleme

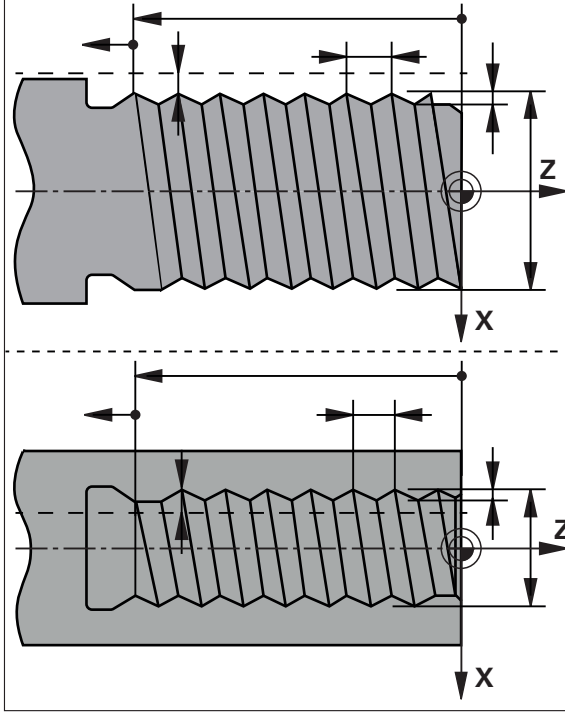

**Dişli kesme tümcesi (gelişmiş)**

Şekil 36: Dişli kesme (gelişmiş) tümcesinin şematik gösterimi

Parametre	Açıklama
Dişli konumu	Dişlinin pozisyonu <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dış dişli</li> <li>■ İçten dişli</li> </ul>
Dönüş yönü	Rotasyon ekseninin dönme yönü <ul style="list-style-type: none"> <li>■ sağ</li> <li>■ sol</li> </ul>
Güvenlik boşluğu X	Dişli çapına göre artan, radyal ölçü
Dişli çapı	Dişlinin nominal çapı (çap ölçüsü)
Dişli derinliği	Dişli çapına göre artan, radyal ölçü
Perdahlama ölçüsü	Derinlik sevki için ölçü, radyal ölçü
Hatve	Vida dişinin eğimi <ul style="list-style-type: none"> <li>■ mm cinsinden</li> <li>■ inç başına geçiş cinsinden</li> </ul>
Kontur başlangıcı Z	Z'de dişli başlangıcı
Kontur sonu Z	Z'de dişli sonu
Taşma	Eksenleri durdurmak için dişli sonundaki mesafe
Başlangıç açısı	Rotasyon eksenindeki giriş açısı
Döndürme hızı	U/dk olarak rotasyon hızı

Parametre	Açıklama
X beslemesi	Dışlı derinliğine sevk için besleme
Boş kesimler	Sondaki boş kesimlerin ölçüsü (0-10)

## 11.4 Tümcelerın uygulanması

Bir konumlandırma fonksiyonu seçebilir ve bu tümceyi uygulayabilirsiniz.



Onay sinyalleri eksikse devam etmekte olan program durur ve makinenin tahrikleri durdurulur.

**Daha fazla bilgi:** Makinenin üreticisine ait dokümantasyon

### Tümcelerın uygulanması



- ▶ Durum çubuğunda **Oluştur** ögesine dokunun
- > Yeni bir tümce görüntülenir

veya

- > En son programlanan MDI tümcesi parametreler ile birlikte yüklenir

- ▶ **Tümce tipi** açılır listesinde istediğiniz tümce tipini seçin
- ▶ Tümce tipine bağlı olarak ilgili parametreleri tanımlayın

- ▶ Güncel eksen pozisyonunu devralmak için ilgili giriş alanlarında **Gerçek pozisyonu devral** ögesine dokunun

- ▶ Her girişi **RET** ile onaylayın

- ▶ Tümceyi düzenlemek için **END** ögesine dokunun

- > Konumlandırma yardımı görüntülenir

- > Simülasyon penceresi etkinse güncel tümce görselleştirilir

- > Tümceye bağlı olarak bir kullanıcı müdahalesi gerekli olabilir, buna ilişkin talimat asistan tarafından görüntülenir


- ▶ Asistandaki talimatları izleyin

- ▶ NC kontrollü eksenler için cihazda veya takım tezgahında **NC BAŞLAT tuşuna** dokunun veya basın





- Ör. işleme desenleri gibi çok kademeli tümçelerde asistan içinde **Sonraki** ile bir sonraki talimata atlayın

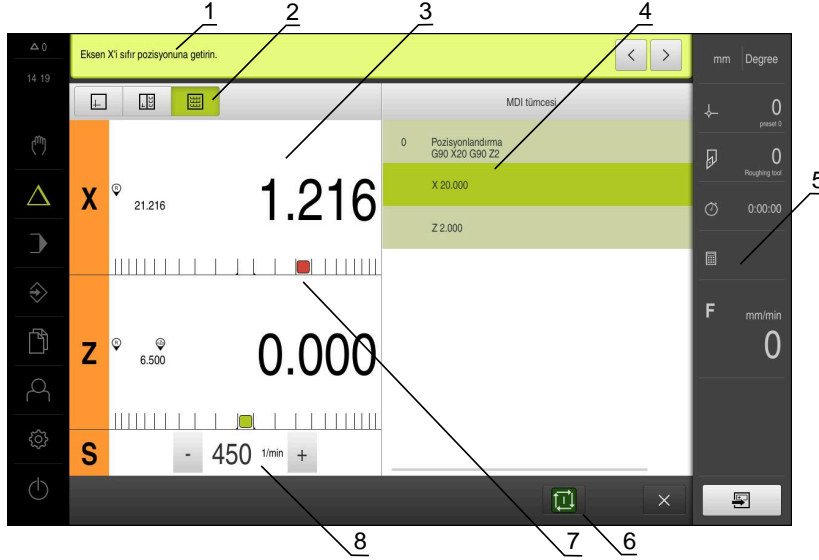

Şekil 37: MDI işletim türünde tümce örneği

- 1 Asistan
- 2 Görünüm çubuğu
- 3 Kalan yol göstergesi
- 4 MDI tümcesi
- 5 Durum çubuğu
- 6 NC BAŞLAT düğmesi
- 7 Konumlandırma yardımı
- 8 Mil devir sayısı (takım tezgahı)

## 11.5 Simülasyon penceresinin kullanılması


İsteğe bağlı simülasyon penceresinde, seçilen bir tümcenin görselini görebilirsiniz. Görünüm çubuğunda aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Kumanda elemanı	Fonksiyon
	<b>Grafik</b> Simülasyonun ve tümçelerin gösterimi
	<b>Grafik pozisyonu</b> Simülasyonun, parametrelerin (gerekirse uygulama sırasındaki pozisyon değerlerinin) ve tümçelerin gösterimi
	<b>Konum</b> Parametrelerin (gerekirse uygulama sırasındaki pozisyon değerlerinin) ve tümçelerin gösterimi

### 11.5.1 Kontur görünümü olarak gösterim

Simülasyon penceresinde bir kontur görünümü gösterilir. Kontur görünümü, aletin hassas şekilde konumlandırılabilmesine veya çalışmada düzleminde kontur takibine yardımcı olur.

Kontur görünümünde aşağıdaki renkler (standart değerler) kullanılır:

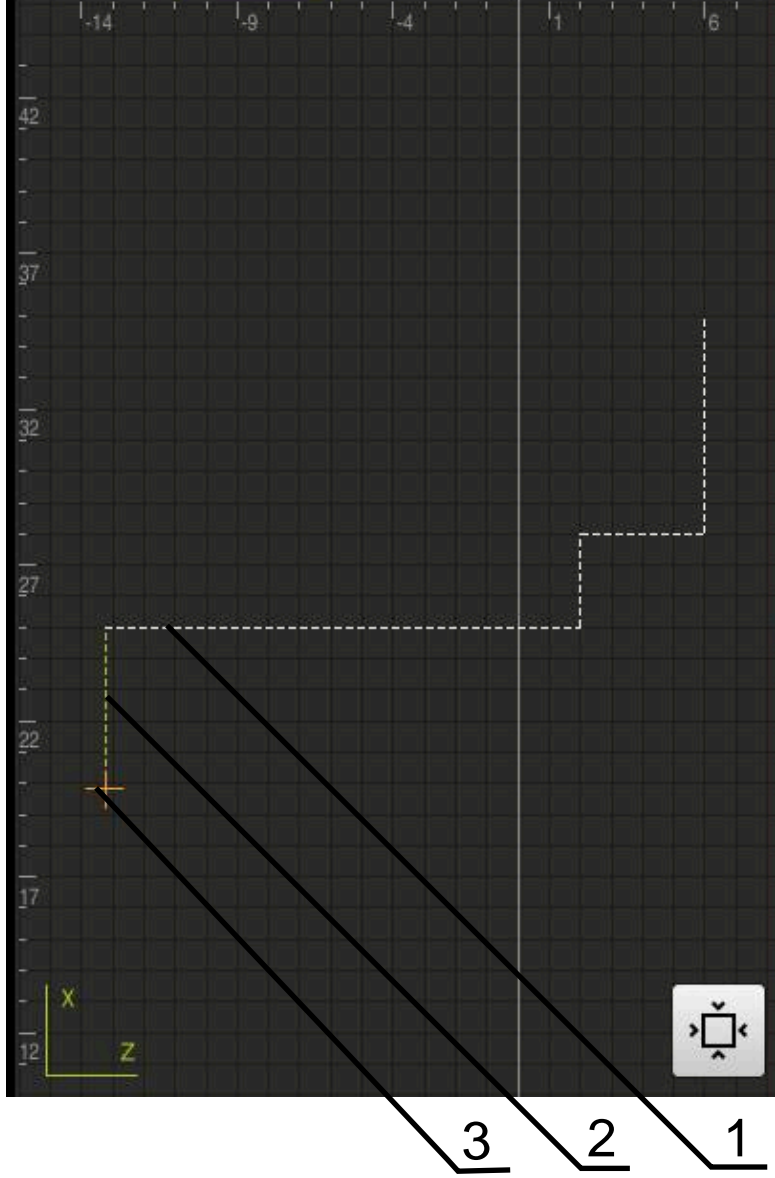

Şekil 38: Kontur görünümlü simülasyon penceresi

- 1 İşleme deseni (beyaz)
- 2 Güncel tümce veya işleme pozisyonu (yeşil)
- 3 Alet konturu, alet pozisyonu ve alet izi (turuncu)

#### Simülasyon penceresinin etkinleştirilmesi




- ▶ **Grafik pozisyonu** öğesine dokunun
- > Güncel işaretli tümce için simülasyon penceresi görüntülenir
- ▶ Simülasyon penceresini büyütme için görünüm çubuğundaki **Grafik** öğesine dokununuz
- > Parametre görünümü gizlenir ve simülasyon penceresi büyütülür



## 11.6 Konumlandırma yardımı ile çalışma

Bir sonraki nominal pozisyona konumlandırma sırasında cihaz size grafiksel bir konumlandırma yardımı görüntüleyerek destek sağlar ("sıfıra hareket etme"). Cihaz eksenlerin altında bir ölçek görüntüleyerek bunu sıfıra hareket ettirmenizi sağlar. Grafiksel konumlandırma yardımı olarak, aletteki hedef pozisyonunu simgeleyen bir kare işaret kullanılır.

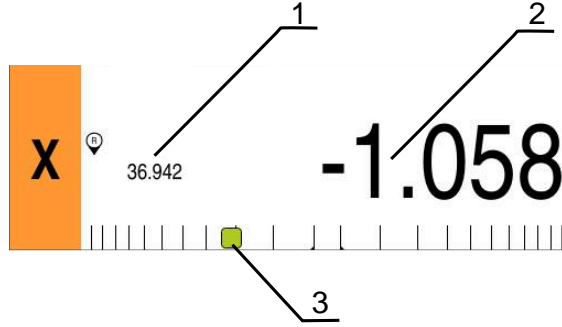

Şekil 39: Grafiksel konumlandırma yardımı bulunan Pozisyonla kalan mesafe görünümü

- 1 Gerçek değer
- 2 Kalan yol
- 3 Konumlandırma yardımı

Alet ortası, nominal pozisyonun  $\pm 5$  mm'lik alanındayken, konumlandırma yardımı ölçek boyunca hareket eder. Ayrıca aşağıdaki gibi bir renk değişikliği gerçekleşir:

Konumlandırma yardımı gösterimi	Anlamı
Kırmızı	Alet ortası, nominal pozisyondan uzağa hareket eder
Yeşil	Alet ortası, nominal pozisyon yönünde hareket eder

## 11.7 Ölçü faktörü uygulanması


Bir veya daha çok eksen için bir ölçü faktörü etkinleştirilmişse bir bloğun uygulanması sırasında bu ölçü faktörü kaydedilen nominal pozisyonla çarpılır. Böylece bir bloğu yansıtabilir veya ölçeklendirebilirsiniz.

Bir ölçü faktörünü hızlı erişim menüsünde etkinleştirebilirsiniz.

**Diğer bilgiler:** "Hızlı erişim menüsündeki ayarların uyarlanması", Sayfa 84


**Örnek:**

Aşağıdaki MDI tümcesi programlanır:

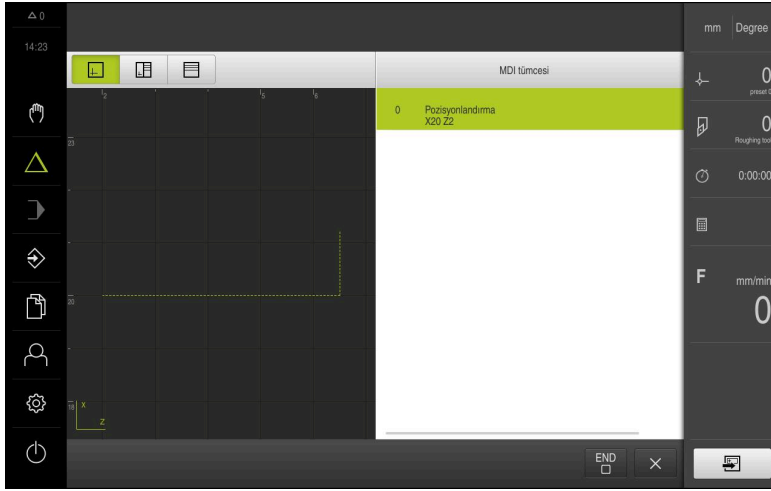

Şekil 40: Örnek – MDI tümcesi

X eksenini için **Ölçü faktörü** olarak **-0,5** etkinleştirildi. Bu nedenle aşağıdaki MDI tümcesi uygulanır:

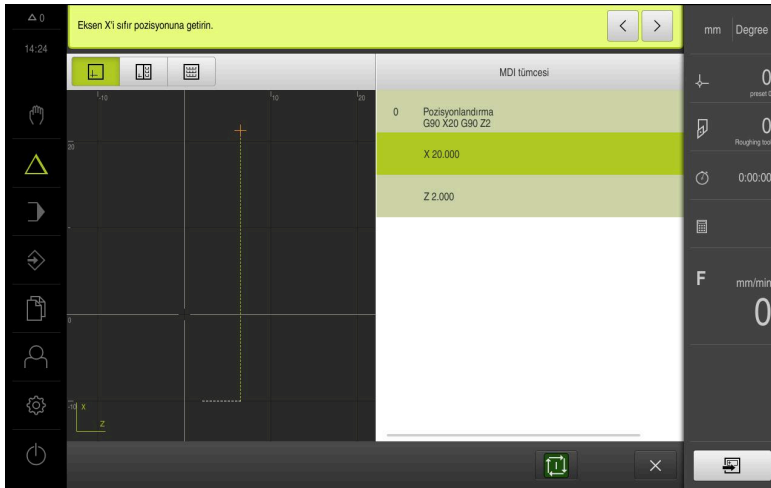

Şekil 41: Örnek – Ölçü faktörü ile bir MDI tümcesinin uygulanması



Seçilen alet ile hesaplanan ölçülere ulaşılamıyorsa bloğun uygulanması iptal edilir.



bloğun uygulanması sırasında ölçü faktörü değiştirilemez.

# 12

**Program akışı**

## 12.1 Genel bakış

Bu bölümde Program akışı işletim türünün özellikleri ve önceden oluşturulmuş bir programı bu işletim türünde nasıl yürüteceğiniz açıklanmaktadır.



Aşağıda açıklanan işlemleri uygulayabilmeniz için öncelikle "Genel kullanım" bölümünü okumuş ve anlamış olmanız gerekir.

**Diğer bilgiler:** "Genel kullanım", Sayfa 57

### Kısa tanım

Program akışı işletim türünde, önceden oluşturulmuş bir programı parça üretimi için kullanırsınız. Burada programı değiştiremezsiniz ancak münferit adım moduyla program akışı üzerinde kontrol olanağına sahip olursunuz.

**Diğer bilgiler:** "Münferit adım modunda ", Sayfa 195

Program akışının yürütülmesi takım tezgahına ve cihaz sürümüne bağlıdır:

- Takım tezgahı NC kontrollü eksenlere sahipse ve cihazda POSITIP 8000 NC1 yazılım seçeneği mevcutsa konumlandırma parametreleri doğrudan takım tezgahına aktarılır.  
Münferit adımlar takım tezgahındaki NC BAŞLAT tuşu üzerinden başlatılır.
- Takım tezgahı NC kontrollü eksenlere sahip değilse konumlandırmaları el çarklarını veya elle yönlendirme tuşlarını kullanarak manuel olarak gerçekleştirmeniz gerekir.


Bir program işlenirken her bir program adımı boyunca asistan yardımıyla yönlendirme sağlanır. İsteğe bağlı simülasyon penceresi, hareket ettirmeniz gereken eksenler için grafiksel konumlandırma yardımınıdır.



## Çağrı



- ▶ Ana menüde **Program akışı** öğesine dokunun
- > Program akışının kullanıcı arayüzü gösterilir

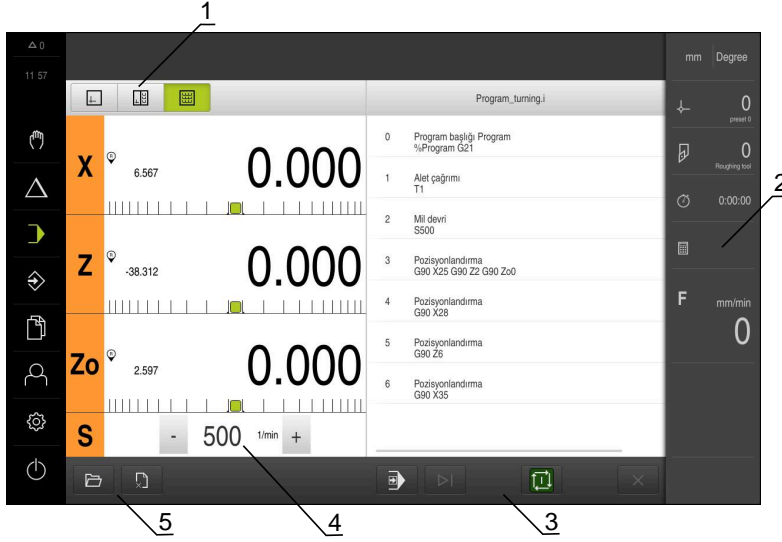

- 1 Görünüm çubuğu
- 2 Durum çubuğu
- 3 Program kumandası
- 4 Mil devir sayısı (takım tezgahı)
- 5 Program yönetimi

**i** Z ve Zo eksenleri bağlandığında Program akışı işletim türü bloke edilir.

## 12.2 Programın kullanılması

Cihaz, tümcelerin olduğu yüklenmiş programı ve varsa tümceler münferit çalışma adımlarını görüntüler.




Onay sinyalleri eksikse devam etmekte olan program durur ve makinenin tahrikleri durdurulur.

**Daha fazla bilgi:** Makinenin üreticisine ait dokümantasyon

### Önkoşul:

- Uygun bir malzeme ve alet gerdirilerek sabitlendi
- \*.i tipinde bir program dosyası yüklendi

**Diğer bilgiler:** "Programların yönetilmesi", Sayfa 199

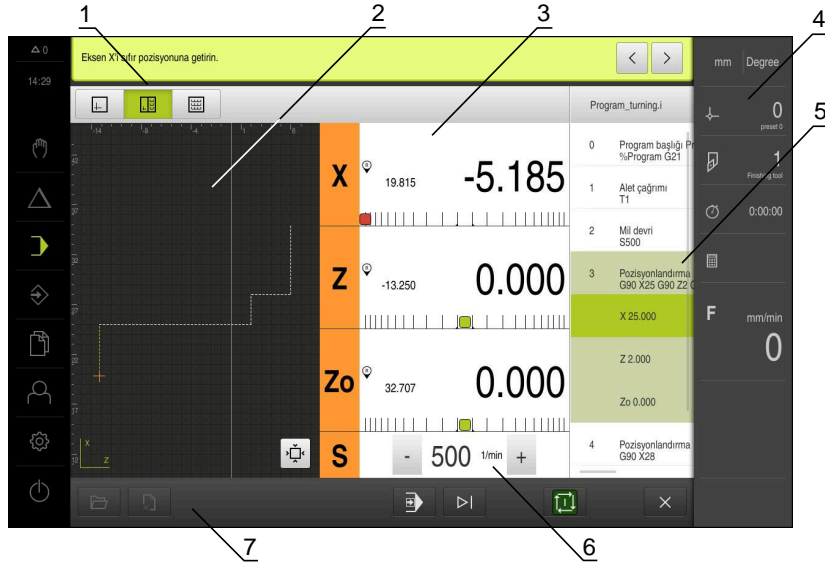

Şekil 42: Program akışı işletim türünde bir program örneği

- 1 Görünüm çubuğu
- 2 Simülasyon penceresi (isteğe bağlı)
- 3 Kalan yol göstergesi
- 4 Alet çubuğu
- 5 Program tümceleri
- 6 Mil devir sayısı (takım tezgahı)
- 7 Program yönetimi

## 12.2.1 Programın işlenmesi

### NC kontrollü eksenler ve POSITIP 8000 NC1 yazılım seçeneği ile



Programda **Besleme** tümcesi bulunmuyorsa cihaz, "0" besleme değerini kullanır.

- ▶ Takım tezgahında NC BAŞLAT tuşuna basın
- ▶ Cihaz programın ilk tümcesini işaretler
- ▶ Takım tezgahında tekrar NC BAŞLAT tuşuna basın
- ▶ Tümceye bağlı olarak bir kullanıcı müdahalesi gerekli olabilir. Asistan ilgili talimatı gösterir  
Böylece ör. bir alet çağrısı sırasında mil otomatik olarak durdurulur ve ilgili aletin değiştirilmesi talep edilir
- ▶ Ör. işleme desenleri gibi çok kademeli tümcelerde **Devam** ile bir sonraki talimata atlayın
- ▶ Tümce için asistandaki talimatları takip edin



Kullanıcı eylemi bulunmayan tümceler (ör. Referans noktasının belirlenmesi) otomatik olarak işlenir.

- ▶ Diğer tümcelerin işlenmesi için de her seferinde NC BAŞLAT tuşuna basın

### Manuel takım tezgahları ile



- ▶ Program kumandasında **NC BAŞLAT** öğesine dokunun
- ▶ Cihaz programın ilk tümcesini işaretler
- ▶ Program kumandasında tekrar **NC BAŞLAT** öğesine dokunun
- ▶ Tümceye bağlı olarak bir kullanıcı müdahalesi gerekli olabilir. Asistan ilgili talimatı gösterir  
Böylece ör. bir alet çağrısı sırasında mil otomatik olarak durdurulur ve ilgili aletin değiştirilmesi talep edilir
- ▶ Ör. işleme desenleri gibi çok kademeli tümcelerde **Devam** ile bir sonraki talimata atlayın
- ▶ Tümce için asistandaki talimatları takip edin



Kullanıcı eylemi bulunmayan tümceler (ör. Referans noktasının belirlenmesi) otomatik olarak işlenir.

- ▶ Diğer tümcelerin işlenmesi için de her seferinde **NC BAŞLAT** öğesine dokunun



### Münferit adım modunda



- ▶ Münferit adım modunu etkinleştirmek için program kumandasında **Münferit adım** öğesine dokunun
- ▶ Program, münferit adım modu etkinken (kullanıcı eylemi olmayan tümceler de dahil olmak üzere) program kumandasındaki her tümceden sonra durur

### 12.2.2 Program tümcelerinin kumanda edilmesi

Münferit tümceleri kumanda etmek veya atlamak için bir program içinde ilgili tümceden bir ileri atlayabilirsiniz. Programda geri atlamak mümkün değildir.



- ▶ Program kumandasında **Sonraki program adımı** ögesine dokunun
- > Her seferinde bir sonraki tümce işaretlenir

### 12.2.3 İşlemenin iptal edilmesi

Bir hatayla veya sorunlarla karşılaştığınızda programın işlenmesini iptal edebilirsiniz. İşleme iptal edildiğinde alet pozisyonu ve milin devir sayısı değiştirilmez.



 
 
 
Güncel tümcede bir geçiş hareketi gerçekleştiriliyorsa işlemeyi iptal edemezsiniz.



- ▶ Program yönetiminde **Programı durdur** ögesine dokunun
- > İşleme sonlandırılır

### 12.2.4 Simülasyon penceresinin kullanılması


İsteğe bağlı simülasyon penceresinde, seçilen bir tümcenin görselini görebilirsiniz. Görünüm çubuğunda aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Kumanda elemanı	Fonksiyon
	<b>Grafik</b> Simülasyonun ve tümcelerin gösterimi
	<b>Grafik pozisyonu</b> Simülasyonun, pozisyon değerlerinin ve tümcelerin gösterimi
	<b>Konum</b> Pozisyon değerlerinin ve tümcelerin gösterimi

### Kontur görünümü olarak gösterim

Simülasyon penceresinde bir kontur görünümü gösterilir. Kontur görünümü, aletin hassas şekilde konumlandırılabilmesine veya çalışmada düzleminde kontur takibine yardımcı olur.

Kontur görünümünde aşağıdaki renkler (standart değerler) kullanılır:

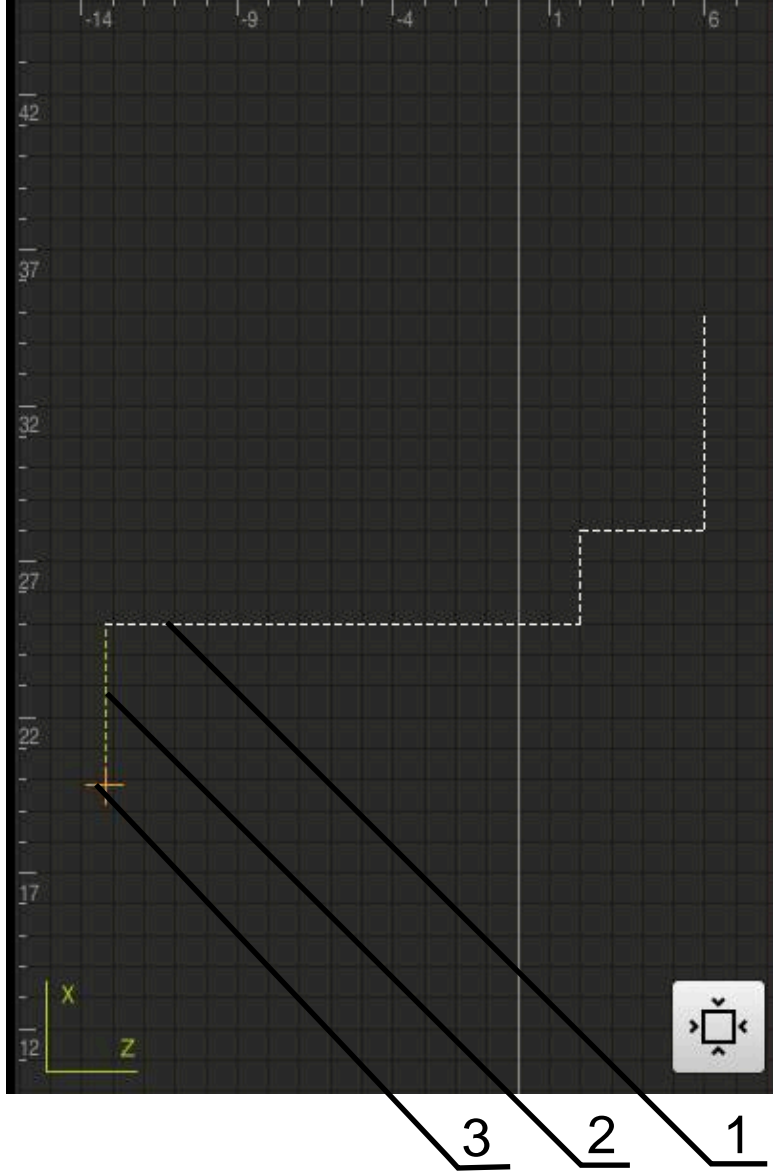

Şekil 43: Kontur görünümlü simülasyon penceresi

- 1 İşleme deseni (beyaz)
- 2 Güncel tümce veya işleme pozisyonu (yeşil)
- 3 Alet konturu, alet pozisyonu ve alet izi (turuncu)



Kontur görünümünde kullanılacak renkleri ve çizgi kalınlıklarını ayarlayabilirsiniz.

**Diğer bilgiler:** "Simülasyon penceresi", Sayfa 225

### Simülasyon penceresinin etkinleştirilmesi



- ▶ **Grafik pozisyonu** öğesine dokunun
- Güncel işaretli tümce için simülasyon penceresi görüntülenir



- ▶ Simülasyon penceresini büyütmek için görünüm çubuğundaki **Grafik** öğesine dokunun
- Parametre görünümü gizlenir ve simülasyon penceresi büyütülür

### Kontur görünümünün uyarlanması



- ▶ **Ayrıntılı görünüm** öğesine dokunun
- Ayrıntılı görünümde alet hattı ve güncel olarak işaretli tümceye yönelik olası işleme pozisyonları görüntülenir



- ▶ **Genel bakış** öğesine dokunun
- Genel bakışta malzemenin tamamı görüntülenir

### 12.2.5 Ölçü faktörü uygulanması

Bir veya daha çok eksen için bir ölçü faktörü etkinleştirilmişse bir bloğun uygulanması sırasında bu ölçü faktörü kaydedilen nominal pozisyonla çarpılır. Böylece bir bloğu yansıtabilir veya ölçeklendirebilirsiniz.

Bir ölçü faktörünü hızlı erişim menüsünde etkinleştirebilirsiniz.


**Diğer bilgiler:** "Hızlı erişim menüsündeki ayarların uyarlanması", Sayfa 84

**i** Seçilen alet ile hesaplanan ölçülere ulaşılamıyorsa bloğun uygulanması iptal edilir.

**i** bloğun uygulanması sırasında ölçü faktörü değiştirilemez.

### 12.2.6 Mil devir sayısının ayarlanması

Bağlı takım tezgahı yapılandırmasına bağlı olarak mil devir sayısını kumanda edebilirsiniz.

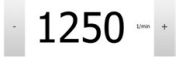- 
- ▶ Gerekirse mil devir sayısı göstergesinden giriş alanına geçiş yapmak için göstereyi sağa çekin
  - > **Mil devir sayısı** giriş alanı görüntülenir
  - ▶ + veya - seçeneklerine dokunarak veya bunları basılı tutarak mili istenen devir sayısına ayarlayın
- veya
- ▶ **Mil devir sayısı** giriş alanına dokunun
  - ▶ İstenilen değeri girin
  - ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
  - > Girilen mil devir sayısı cihaz tarafından nominal değer olarak alınır ve kumanda edilir
  - ▶ Mil devir sayısı göstergesine dönmek için giriş alanını sola çekin



**Mil devir sayısı** giriş alanına üç saniye boyunca herhangi bir giriş yapılmazsa cihaz güncel mil devir sayısı göstergesine geri döner.

## 12.3 Programların yönetilmesi

Bir programın işlenmesi için \*.i tipindeki program dosyalarını açmanız gerekir.



Programlar için standart kayıt yeri **Internal/Programs** bölümüdür.

### 12.3.1 Programın açılması



- ▶ Program yönetiminde **Programı aç** ögesine dokunun
- ▶ Diyalogda kayıt yerini seçin, ör. **Internal/Programs** veya USB yığınsal bellek
- ▶ Dosyanın bulunduğu klasöre dokunun
- ▶ Dosyaya dokunun
- ▶ **Aç** ögesine dokunun
- > Seçilen program yüklenir

### 12.3.2 Programın kapatılması



- ▶ Program yönetiminde **Programı kapat** ögesine dokunun
- > Açılmış durumdaki program kapatılır





# 13

**Programlama**

## 13.1 Genel bakış

Bu bölümde Programlama işletim türü, bu işletim türünde yeni programları nasıl oluşturacağınız ve mevcut programları nasıl düzenleyeceğiniz açıklanmaktadır.



Aşağıda açıklanan işlemleri uygulayabilmeniz için öncelikle "Genel kullanım" bölümünü okumuş ve anlamış olmanız gerekir.

**Diğer bilgiler:** "Genel kullanım", Sayfa 57

### Kısa tanım

Cihaz tekrar eden görevler için programları kullanır. Bir programın oluşturulması için konumlandırma ve makine fonksiyonları gibi çeşitli tümceler tanımlanır; birden çok tümcenin birbirini izlemesi sonucu program ortaya çıkar. Cihaz bir programda maks. 100 tümce kaydeder.



Programlama için cihazın takım tezgahına bağlanması gerekli değildir.




Programlamada daha iyi bir genel bakış için bunu POSITIP 8000 Demo yazılımı ile gerçekleştirebilirsiniz. Oluşturulan programları dışa aktarabilir ve cihaza yükleyebilirsiniz.

### Çağrı



- ▶ Ana menüde **Programlama** seçeneğine dokununuz
- > Programlama ile ilgili kullanıcı arayüzü gösterilir

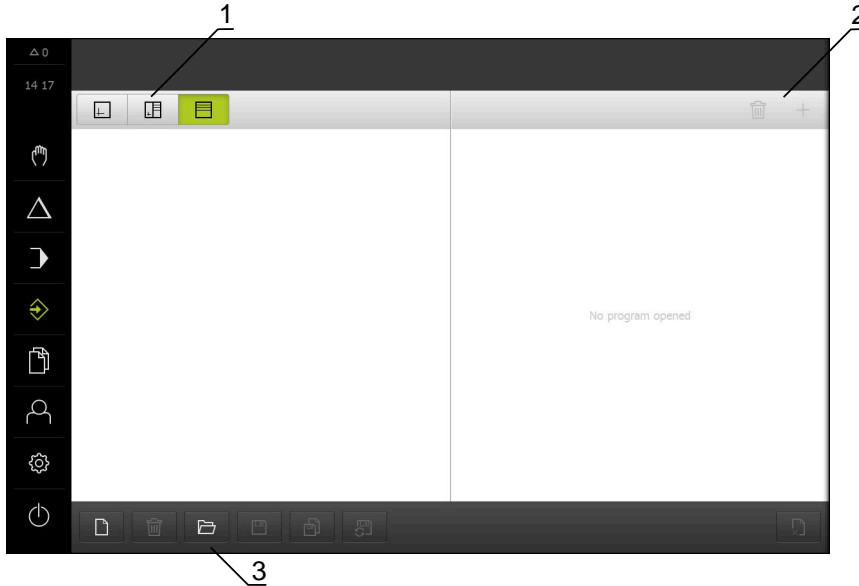

Şekil 44: Programlama menüsü

- 1 Görünüm çubuğu
- 2 Araç çubuğu
- 3 Program yönetimi



Durum çubuğu ve opsiyonel OEM çubuğu **Programlama** menüsünde bulunmaz.


## 13.2 Tümce tipleri

Programlama için aşağıdaki tümce tiplerini kullanabilirsiniz:

- Konumlandırma fonksiyonları
- Koordinat sistemi değişimi (referans noktası)
- Makine fonksiyonları
- İşleme döngüsü

### 13.2.1 Konumlandırmalar

Konumlandırma için konum değerlerini manuel olarak tanımlayabilirsiniz. Bağlı takım tezgahının yapılandırmasına göre bu konumlara otomatik olarak hareket edilmesini sağlayabilir veya hareketleri kendiniz gerçekleştirebilirsiniz.

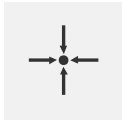

#### Gerçek pozisyon

Farklı tümce tiplerinin giriş alanlarına güncel eksen pozisyonunu devralır

Aşağıdaki parametreler mevcuttur:

#### Pozisyonlandırma tümce tipi

Parametre	Açıklama
I	Artan pozisyon değeri, güncel pozisyonu referans alır

### 13.2.2 Koordinat sistemleri

Bir koordinat sisteminin değiştirilmesi için referans noktası tablosundan referans noktalarını çağırabilirsiniz. Çağırma işleminin ardından seçilen referans noktasının koordinat sistemi kullanılır.

**Diğer bilgiler:** "Pozisyonun referans noktası olarak belirlenmesi", Sayfa 176

#### Referans nok tümce tipi


Parametre	Açıklama
Referans noktası numarası	Referans noktası tablosundan kimlik İsteğe bağlı: Referans noktası tablosundan seçim



### 13.2.3 Makine fonksiyonları

Malzeme işleme için makine fonksiyonlarını çağırabilirsiniz.

Mevcut fonksiyonlar bağlı takım tezgahının yapılandırmasına bağlıdır. Aşağıdaki tümceler ve parametreler mevcuttur:

Tümce tipi	Parametre/tanımlama
Mil devri	Alet milinin devir sayısı
Besleme	Alet eksen hızı (NC kontrollü eksen)
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  Programda <b>Besleme</b> tümcesi bulunmuyorsa cihaz, "0" besleme değerini kullanır.         </div>
Kesim hızı	Torna takımı kesim hızı
Alet çağırımı	Aletin numarası İsteğe bağlı: Alet tablosundan seçim <b>Diğer bilgiler:</b> "Aletin seçilmesi", Sayfa 178 Alet çağırısının işlenmesi sırasında mil otomatik olarak durdurulur ve kullanıcıdan ilgili aleti değiştirmesi talep edilir.
M Fonksiyonu	M fonksiyonunun numarası İsteğe bağlı: Fonksiyon tablosundan seçim
Bekleme süresi	İşleme adımları arasındaki zaman aralığı

### 13.2.4 İşleme döngüsü

Torna tezgahı dişli kesme için yapılandırılmışsa iki işleme döngüsü mevcuttur. Dişli kesme (basit) derinlik sevki olmadan kolay bir diş kesimi sağlar. Dişli kesmede (gelişmiş) derinlik sevkine sahip gelişmiş bir dişli döngüsü tanımlanabilir.




Bir işleme desenini tanımlayabilmeniz için öncelikle

- alet tablosunda uygun bir alet tanımlamanız
- ve durum çubuğundan aleti seçmeniz gerekir

**Diğer bilgiler:** "Alet tablosunun oluşturulması", Sayfa 147


## Dişli kesme (basit) tümcesi

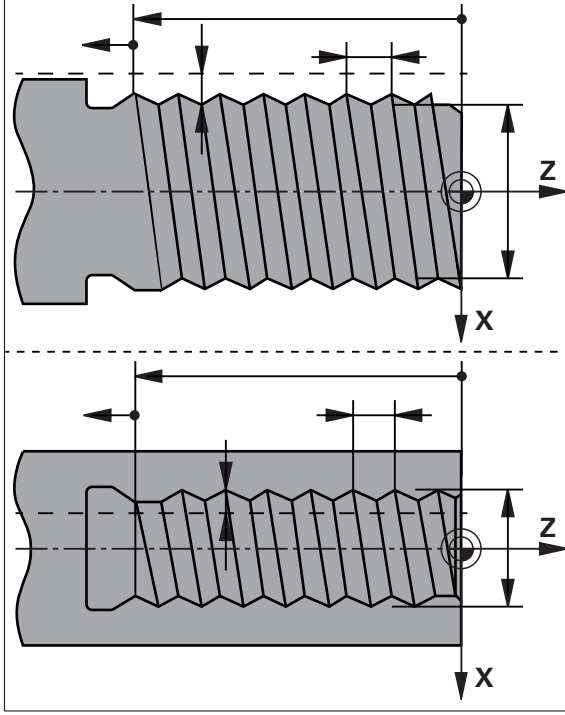

Şekil 45: Dişli kesme (basit) tümcesinin şematik gösterimi

Parametre	Açıklama
Dişli konumu	Dişlinin pozisyonu <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dış dişli</li> <li>■ İçten dişli</li> </ul>
Dönüş yönü	Rotasyon ekseninin dönme yönü <ul style="list-style-type: none"> <li>■ sağ</li> <li>■ sol</li> </ul>
Güvenlik mesafesi	Dişli derinliğine göre artan, radyal ölçü
Diş derinliği (çap)	Dişlinin derinliği, çap ölçüsü
Hatve	Vida dişinin eğimi <ul style="list-style-type: none"> <li>■ mm cinsinden</li> <li>■ inç başına geçiş cinsinden</li> </ul>
Kontur başlangıcı Z	Z'de dişli başlangıcı
Kontur sonu Z	Z'de dişli sonu
Taşma	Eksenleri durdurmak için dişli sonundaki mesafe
Başlangıç açısı	Rotasyon eksenindeki giriş açısı
Döndürme hızı	U/dk olarak rotasyon hızı
X beslemesi	Dişli derinliğine sevk için besleme

### Dişli kesme tümcesi (gelişmiş)

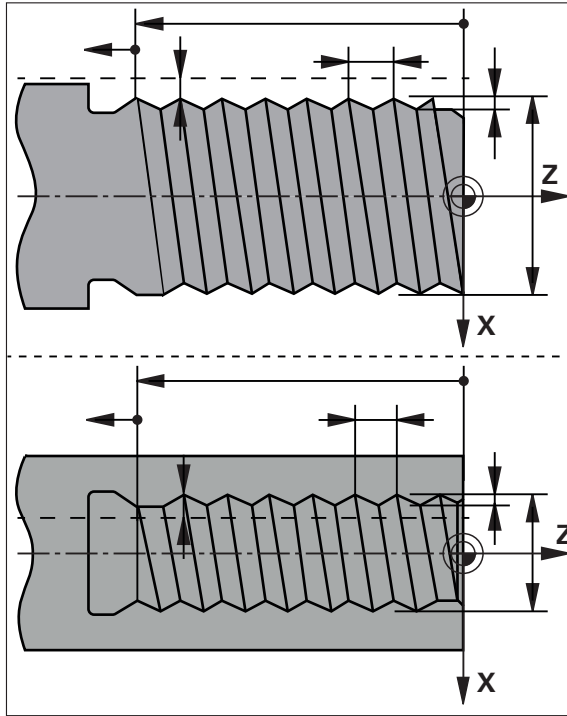


Şekil 46: Dişli kesme (gelişmiş) tümcesinin şematik gösterimi

Parametre	Açıklama
Dişli konumu	Dişlinin pozisyonu <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dış dişli</li> <li>■ İçten dişli</li> </ul>
Dönüş yönü	Rotasyon ekseninin dönme yönü <ul style="list-style-type: none"> <li>■ sağ</li> <li>■ sol</li> </ul>
Güvenlik boşluğu X	Dişli çapına göre artan, radyal ölçü
Dişli çapı	Dişlinin nominal çapı (çap ölçüsü)
Dişli derinliği	Dişli çapına göre artan, radyal ölçü
Perdahlama ölçüsü	Derinlik sevki için ölçü, radyal ölçü
Hatve	Vida dişinin eğimi <ul style="list-style-type: none"> <li>■ mm cinsinden</li> <li>■ inç başına geçiş cinsinden</li> </ul>
Kontur başlangıcı Z	Z'de dişli başlangıcı
Kontur sonu Z	Z'de dişli sonu
Taşma	Eksenleri durdurmak için dişli sonundaki mesafe
Başlangıç açısı	Rotasyon eksenindeki giriş açısı
Döndürme hızı	U/dk olarak rotasyon hızı

Parametre	Açıklama
X beslemesi	Dışlı derinliğine sevk için besleme
Boş kesimler	Sondaki boş kesimlerin ölçüsü (0-10)

### 13.3 Programın oluşturulması

Bir program her zaman bir program başlığından ve birbiri ardına sıralanan birden çok tümceden oluşur. Burada farklı tümce tipleri tanımlayabilir, ilgili tümce parametrelerini düzenleyebilir ve münferit tümceleri programdan silebilirsiniz.

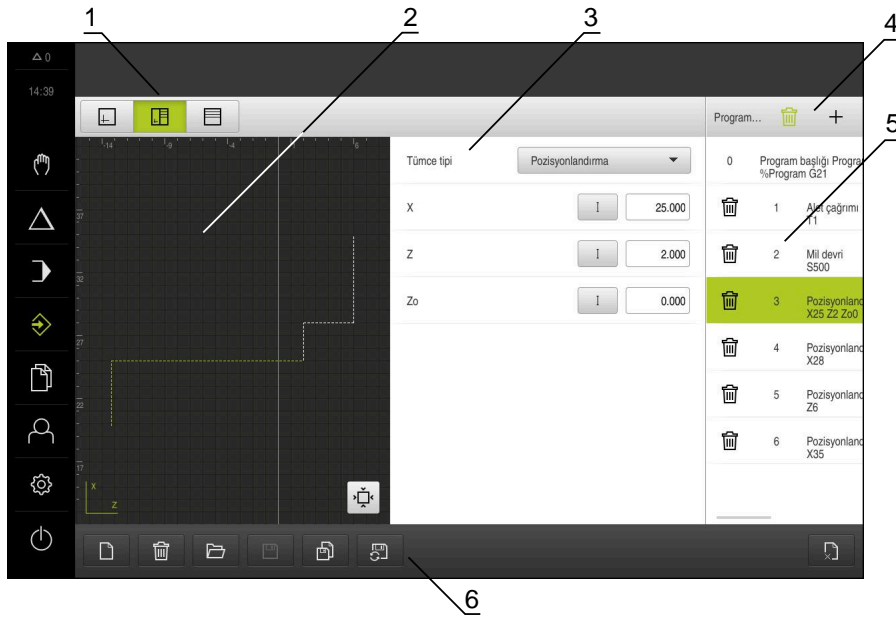

Şekil 47: Programlama işletim türünde program örneği

- 1 Görünüm çubuğu
- 2 Simülasyon penceresi (isteğe bağlı)
- 3 Takım parametresi
- 4 Alet çubuğu
- 5 Program tümceleri
- 6 Program yönetimi

### 13.3.1 Programlama desteği

Bir programın oluşturulması sırasında cihaz size aşağıdaki şekilde destek sağlar:

- Asistan, ekleme işlemi sırasında her bir tümce tipi için gerekli parametrelere ilişkin uyarıları görüntüler.
- Hatalı olan veya başka parametrelere ihtiyaç duyan tümceler listede kırmızı yazı ile görüntülenmeye başlar.
- Asistan, sorun olması halinde şu mesajı gösterir: **Program hatalı program tümceleri içeriyor.** Ok tuşlarına basarak ilgili program tümceleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
- İsteğe bağlı simülasyon penceresinde güncel tümceye ait bir görsel görüntülenir.  
**Diğer bilgiler:** "Simülasyon penceresinin kullanılması", Sayfa 187



Bir programdaki tüm değişiklikler otomatik olarak kaydedilebilir.

- ▶ Program yönetiminde **Programı otomatik kaydet** ögesine dokunun
- > Tüm değişiklikler otomatik olarak hemen kaydedilir

### 13.3.2 Program başlığının oluşturulması



- ▶ Program yönetiminde **Yeni program oluşturma** ögesine dokunun
- ▶ Diyalogda programın kaydedilmesini istediğiniz kayıt yerini seçin, ör. **Internal/Programs**
- ▶ Programın adını girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Düzenle** ögesine dokunun
- > Başlangıç tümcesi **Program başlığı** olan yeni bir program oluşturulur
- > Program adı alet çubuğunda görüntülenir
- ▶ **İsim** alanına benzersiz bir ad girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ İhtiyaç halinde kaydırma tuşu ile ölçüm birimini değiştirin

### 13.3.3 Tümcelerin eklenmesi



- ▶ Alet çubuğunda **Tümce ekle** ögesine dokunun
- > Güncel konumun altında yeni bir tümce oluşturulur
- ▶ **Tümce tipi** açılır listesinde istediğiniz tümce tipini seçin
- ▶ Tümce tipine bağlı olarak ilgili parametreleri tanımlayın  
**Diğer bilgiler:** "Tümce tipleri", Sayfa 203
- ▶ Girişleri her seferinde **RET** ile onaylayın
- > Simülasyon penceresi etkinse güncel tümce görselleştirilir



### 13.3.4 Tümcelerin silinmesi



- ▶ Alet çubuğunda **Sil** ögesine dokunun
- > Programda mevcut olan tümceler bir silme sembolü ile işaretlenir
- ▶ Programda istediğiniz tümcelerin silme sembolüne dokunun
- > Seçilen tümceler programdan silinir
- ▶ Alet çubuğunda tekrar **Sil** ögesine dokunun




### 13.3.5 Programın kaydedilmesi



- ▶ Program yönetiminde **Programı kaydet** ögesine dokunun
- > Program kaydedilir

## 13.4 Simülasyon penceresinin kullanılması


Simülasyon penceresi, seçilen tümceyi görselleştirir. Simülasyon penceresini, oluşturulan bir programı kademeli olarak kontrol etmek için de kullanabilirsiniz. Görünüm çubuğunda aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

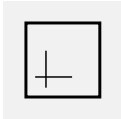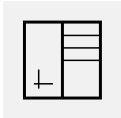Kumanda elemanı	Fonksiyon
	<b>Grafik</b> Simülasyonun ve tümcelerin gösterimi
	<b>Grafik pozisyonu</b> Simülasyonun, pozisyon değerlerinin ve tümcelerin gösterimi
	<b>Pozisyon</b> Pozisyon değerlerinin ve tümcelerin gösterimi

### 13.4.1 Kontur görünümü olarak gösterim

Simülasyon penceresinde bir kontur görünümü gösterilir. Kontur görünümü, aletin hassas şekilde konumlandırılabilmesine veya çalışma düzleminde kontur takibine yardımcı olur.

Kontur görünümünde aşağıdaki renkler (standart değerler) kullanılır:

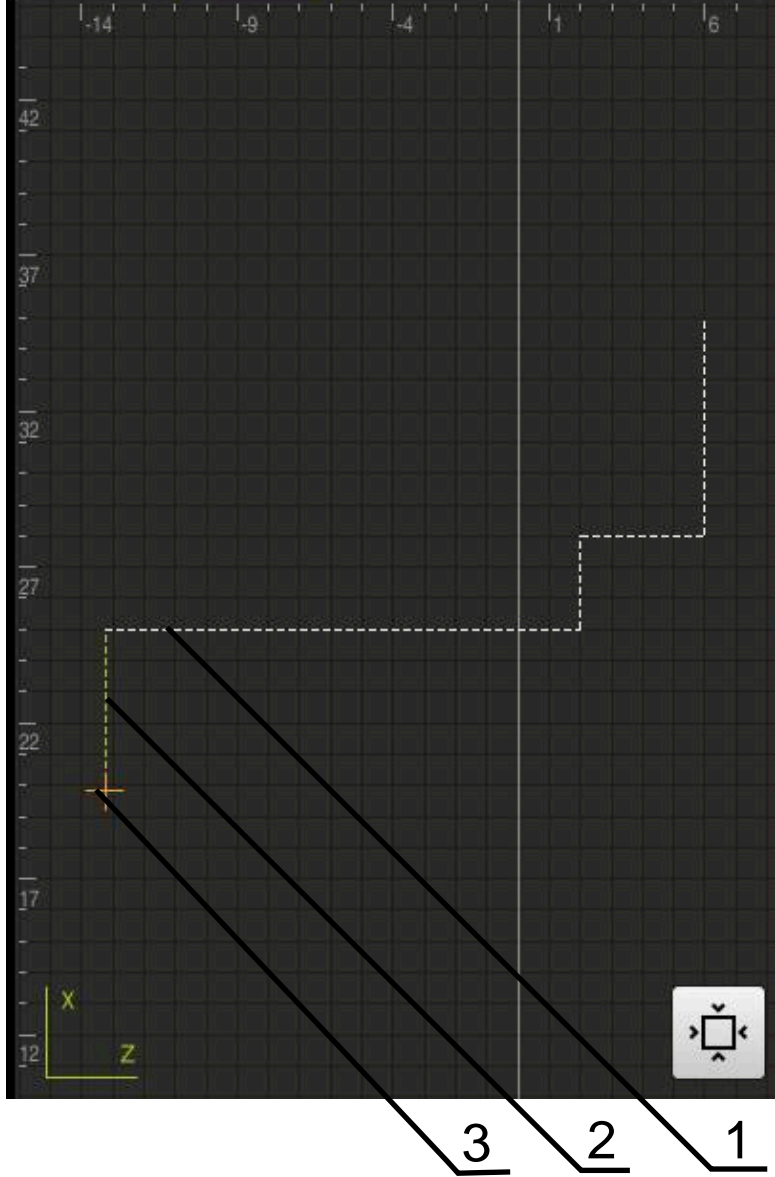

Şekil 48: Kontur görünümlü simülasyon penceresi

- 1 İşleme deseni (beyaz)
- 2 Güncel tümce veya işleme pozisyonu (yeşil)
- 3 Alet konturu, alet pozisyonu ve alet izi (turuncu)

### 13.4.2 Simülasyon penceresinin etkinleştirilmesi



- ▶ **Grafik formu** ögesine dokunun
- > İşaretlenen tümcenin simülasyon penceresi görüntülenir



- ▶ Simülasyon penceresini büyütmek için görünüm çubuğundaki **Grafik** ögesine dokunun
- > Parametre görünümü gizlenir ve simülasyon penceresi büyütülür

### 13.4.3 Programın simülasyon penceresinde kontrol edilmesi



- ▶ **Grafik** ögesine dokunun
- > Güncel program için simülasyon penceresi görüntülenir
- ▶ Programdaki tüm tümcelerin üzerine sırayla dokunun
- > Program adımları simülasyon penceresinde görüntülenir; ihtiyaç halinde ayrıntılı görünüm gerektiği gibi büyütülmelidir




- ▶ Görünümü büyütmek için **Ayrıntılı görünüm** ögesine dokunun



- ▶ Genel görünüme geri dönmek için **Genel bakış** ögesine dokunun

## 13.5 Programların yönetilmesi

Programları oluşturduktan sonra otomatik program akışı veya daha sonraki bir işleme için kaydedebilirsiniz.

 Programlar için standart kayıt yeri **Internal/Programs** bölümüdür.

### 13.5.1 Programın açılması



- ▶ Program yönetiminde **Programı aç** ögesine dokunun
- ▶ Diyalogda kayıt yerini seçin, ör. **Internal/Programs** veya USB yığınsal bellek
- ▶ Dosyanın bulunduğu klasöre dokunun
- ▶ Dosyaya dokunun
- ▶ **Aç** ögesine dokunun
- > Seçilen program yüklenir

### 13.5.2 Programın kapatılması



- ▶ Program yönetiminde **Programı kapat** ögesine dokunun
- > Açılmış durumdaki program kapatılır

### 13.5.3 Programın kaydedilmesi



- ▶ Program yönetiminde **Programı kaydet** ögesine dokunun
- > Program kaydedilir

### 13.5.4 Programın yeni bir adla kaydedilmesi



- ▶ Program yönetiminde **Programı farklı kaydet** öğesine dokunun
- ▶ Diyalogda programın kaydedilmesini istediğiniz kayıt yerini seçin; ör. **Internal/Programs** veya USB yığınsal bellek
- ▶ Programın adını girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Farklı kaydet** öğesine dokunun
- > Program kaydedilir
- > Program adı alet çubuğunda görüntülenir

### 13.5.5 Programın otomatik olarak kaydedilmesi



- ▶ Program yönetiminde **Programı otomatik kaydet** öğesine dokunun
- > Programdaki tüm değişiklikler hemen otomatik olarak kaydedilir

### 13.5.6 Programın silinmesi



- ▶ Program yönetiminde **Programı sil** öğesine dokunun
- ▶ **Seçimi sil** öğesine dokunun
- ▶ Silme işlemi onaylamak için **OK** öğesine dokunun
- > Program silinir

## 13.6 Program tümcelerinin düzenlenmesi

Bir programın tüm tümcelerini daha sonra da düzenleyebilirsiniz. Değişikliklerin programa aktarılması için programı düzenlemelerden sonra yeniden kaydetmeniz gerekir.

### Program tümcelerinin düzenlenmesi



- ▶ Program yönetiminde **Programı aç** öğesine dokunun
- ▶ Diyalogda kayıt yerini seçin, ör. **Internal/Programs**
- ▶ Dosyanın bulunduğu klasöre dokunun
- ▶ Dosyaya dokunun
- ▶ **Aç** öğesine dokunun
- > Seçilen program yüklenir
- ▶ İsteddiğiniz tümceye dokunun
- > Seçilen tümcenin parametreleri görüntülenir
- ▶ Blok tipine bağlı olarak ilgili parametreleri düzenleyin
- ▶ Girişleri her seferinde **RET** ile onaylayın



- ▶ Program yönetiminde **Programı kaydet** öğesine dokunun
- > Düzenlenen program kaydedilir

# 14

**Dosya yönetimi**

## 14.1 Genel bakış

Bu bölümde **Dosya yönetimi** menüsü ve bu menünün fonksiyonları açıklanmaktadır.



Aşağıda açıklanan işlemleri uygulayabilmeniz için öncelikle "Genel kullanım" bölümünü okumuş ve anlamış olmanız gerekir.

**Diğer bilgiler:** "Genel kullanım", Sayfa 57

### Kısa tanım


**Dosya yönetimi** menüsünde, cihazının belleğinde saklanan dosyalara genel bir bakış görüntülenir.

Kayıt yerleri listesinde, olası bağlanmış USB yığınsal bellekler (FAT32 formatı) ve mevcut ağ sürücülerini görüntülenir. USB yığınsal bellekler ve ağ sürücülerini, ad veya sürücü tanımlamaları ile birlikte görüntülenir.

### Çağrı



- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** öğesine dokununuz
- Dosya yönetimi için kullanıcı arayüzü görüntülenir

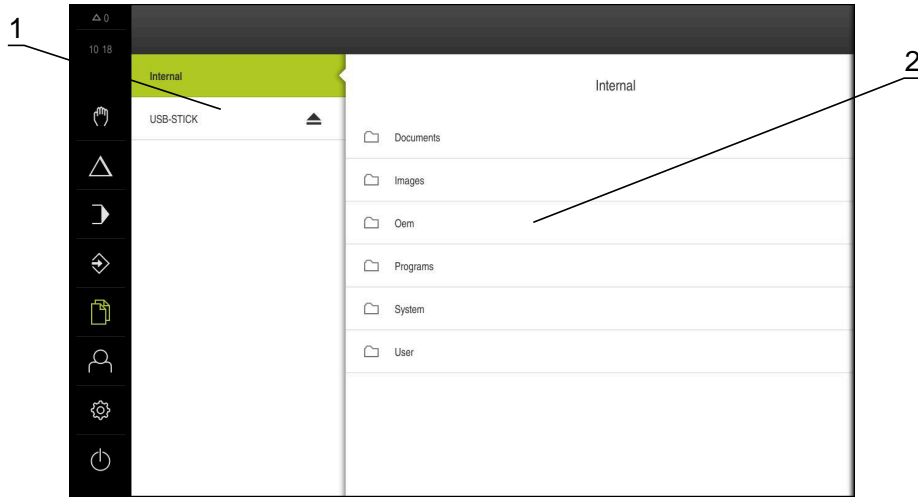

Şekil 49: **Dosya yönetimi** menüsü

- 1 Mevcut kayıt yerlerinin listesi
- 2 Seçilen kayıt yerindeki klasörlerin listesi

## 14.2 Dosya tipleri

Dosya yönetimi menüsünde aşağıdaki dosya tipleri üzerinde çalışabilirsiniz:

Tip	Kullanım	Yönetme	Görüntüleme	Açma	Yazdırma
*.i	Programlar	✓	–	–	–
*.mcc	Yapılandırma dosyaları	✓	–	–	–
*.dro	Aygıt yazılımı dosyaları	✓	–	–	–
*.svg, *.ppm	Resim dosyaları	✓	–	–	–
*.jpg, *.png, *.bmp	Resim dosyaları	✓	✓	–	–
*.csv	Metin dosyaları	✓	–	–	–
*.txt, *.log, *.xml	Metin dosyaları	✓	✓	–	–
*.pdf	PDF dosyaları	✓	✓	–	✓

## 14.3 Klasörlerin ve dosyaların yönetilmesi

### Klasör yapısı

Dosya yönetimi menüsünde **Internal** kayıt yerindeki dosyalar aşağıdaki klasörlerde tutulur:

Klasör	Kullanım
Documents	Doküman dosyaları
Images	resim dosyaları
Oem	OEM çubuğunun yapılandırılmasına yönelik dosyalar (sadece <b>OEM</b> tipindeki kullanıcı tarafından görüntülenebilir)
System	Ses dosyaları ve sistem dosyaları
User	Kullanıcı verileri

### Yeni klasörün oluşturulması



- ▶ Yeni bir klasör oluşturmak istediğiniz klasörün sembolünü sağa doğru sürükleyin
- > Kumanda elemanları görüntülenir
- ▶ **Yeni klasör oluştur** öğesine dokunun
- ▶ Diyalogda giriş alanına dokunun ve yeni klasörü adlandırın
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **OK** öğesine dokunun
- > Yeni bir klasör oluşturulur

### Klasörün taşınması



- ▶ Taşımak istediğiniz klasörün sembolünü sağa doğru sürükleyin
- > Kumanda elemanları görüntülenir
- ▶ **Buraya kaydır** seçeneğine dokununuz
- ▶ Diyalogda klasörü taşımak istediğiniz klasörü seçin
- ▶ **Seçim** seçeneğine dokununuz
- > Böylece klasör taşınır

### Klasörün kopyalanması



- ▶ Kopyalamak istediğiniz klasörün sembolünü sağa doğru sürükleyin
- > Kumanda elemanları görüntülenir
- ▶ **Buraya kopyala** seçeneğine dokununuz
- ▶ Diyalogda klasörü kopyalamak istediğiniz klasörü seçin
- ▶ **Seçim** seçeneğine dokununuz
- > Klasör kopyalanır



Bir klasörü kaydettiğiniz klasör içine kopyalarsanız kaydedilen klasörün dosya adının sonuna "\_1" eklenerek kayıt yapılır.

### Klasörün yeniden adlandırılması



- ▶ Yeniden adlandırmak istediğiniz klasörün sembolünü sağa doğru sürükleyin
- > Kumanda elemanları görüntülenir
- ▶ **Klasörü yeniden adlandır** seçeneğine dokununuz
- ▶ Diyalogda giriş alanına dokununuz ve yeni klasörü adlandırın
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **OK** ögesine dokununuz
- > Böylece klasörün adı değiştirilir

### Dosyanın taşınması



- ▶ Taşımak istediğiniz dosyanın sembolünü sağa doğru sürükleyin
- > Kumanda elemanları görüntülenir
- ▶ **Şuraya kaydır** ögesine dokununuz
- ▶ Diyalogda dosyayı taşımak istediğiniz klasörü seçin
- ▶ **Seçim** seçeneğine dokununuz
- > Dosya taşınır



Bir dosyayı aynı adla kaydedilmiş bir klasöre taşırsanız dosyanın üzerine yazılır.



### Dosyanın kopyalanması



- ▶ Kopyalamak istediğiniz dosyanın sembolünü sağa doğru sürükleyin
- > Kumanda elemanları görüntülenir
- ▶ **Kopyala** seçeneğine dokunun
- ▶ Diyalogda dosyayı kopyalamak istediğiniz klasörü seçin
- ▶ **Seçim** seçeneğine dokunun
- > Böylece dosya kopyalanır



Bir dosyayı kaydedilmiş olduğu klasöre kopyalarsanız kaydedilen dosyanın dosya adının sonuna "\_1" eklenerek kayıt yapılır.

### Dosyanın yeniden adlandırılması



- ▶ Yeniden adlandırmak istediğiniz dosyanın sembolünü sağa doğru sürükleyin
- > Kumanda elemanları görüntülenir
- ▶ **Dosya adını değiştirme** seçeneğine dokunun
- ▶ Diyalogda giriş alanına dokunun ve yeni dosyayı adlandırın
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **OK** ögesine dokunun
- > Böylece dosya yeniden adlandırılır

### Klasörün veya dosyanın silinmesi

Klasörleri veya dosyaları sildiğinizde, bu klasörler ve dosyalar geri alınamaz şekilde silinir. Silinen bir klasörün içinde yer alan tüm alt klasörler ve dosyalar da silinir.




- ▶ Silmek istediğiniz klasörün veya dosyanın sembolünü sağa doğru sürükleyin
- > Kumanda elemanları görüntülenir
- ▶ **Seçimi sil** ögesine dokunun
- ▶ **Sil** ögesine dokunun
- > Klasör veya dosya silinir

## 14.4 Dosyaların görüntülenmesi

### Dosyaların görüntülenmesi



- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokunun
- ▶ İsteddiğiniz dosyanın kayıt yerine gidin
- ▶ Dosyaya dokunun
- > Bir önizleme resmi (sadece PDF ve resim dosyası formatında) ve dosya bilgileri gösterilir

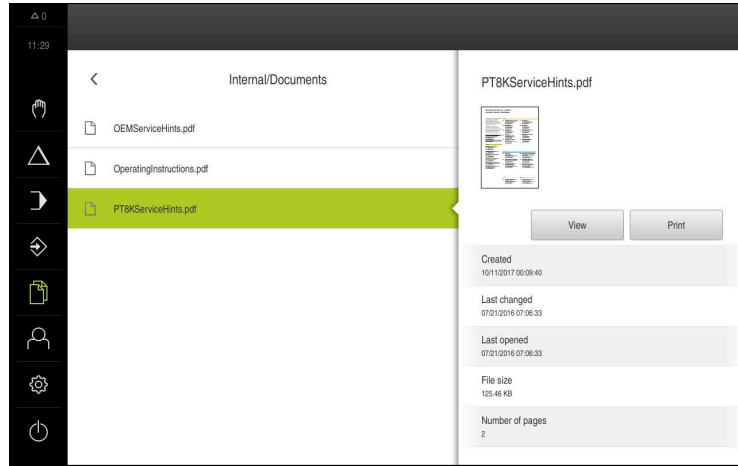

Şekil 50: Önizleme resminin ve dosya bilgilerinin bulunduğu **Dosya yönetimi** menüsü

- ▶ **Görünüm** ögesine dokunun
- > Böylece dosyanın içeriği görüntülenir
- ▶ Görünümü kapatmak için **Kapat** seçeneğine dokunun



## 14.5 Dosyaların dışa aktarılması

Dosyaları bir USB yığınsal belleğe (FAT32 formatı) veya ağ sürücüsüne dışa aktarabilirsiniz. Dosyaları kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz:

- Dosyaları kopyaladığınızda yinelenen dosyalar cihazda kalır
- Dosyaları taşıdığınızda dosyalar cihazdan silinir



- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokunun
- ▶ **Internal** kayıt yerinde dışa aktarmak istediğiniz dosyaya gidin
- ▶ Dosya sembolünü sağa doğru sürükleyin
- > Kumanda elemanları görüntülenir



- ▶ Dosyayı kopyalamak için **Dosyayı kopyala** seçeneğine dokunun



- ▶ Dosyayı kaydırmak için **Dosyayı kaydır** seçeneğine dokunun
- ▶ Diyalogda dosyayı dışa aktarmak istediğiniz kayıt yerini seçin
- ▶ **Seçim** seçeneğine dokunun
- > Veriler, harici USB yığınsal belleğe veya ağ sürücüsüne aktarılır

**USB yığınsal belleğin güvenli bir şekilde kaldırılması**

- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokunun
- ▶ Kayıt yerleri listesine yönlendirin
- ▶ **Güvenli bir şekilde kaldır** seçeneğine dokunun
- ▶ **Veri taşıyıcısı şimdi kaldırılabilir.** mesajı görüntülenir
- ▶ USB yığınsal belleği çıkarın

**14.6 Dosyaların içe aktarılması**

Bir USB yığınsal bellekten (FAT32 formatı) veya bir ağ sürücüsünden dosyaları cihaza aktarabilirsiniz. Dosyaları kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz:

- Dosyaları kopyaladığınızda yinelenen dosyalar USB yığınsal bellekte veya ağ sürücüsünde kalır
- Dosyaları taşıdığınızda dosyalar, USB yığınsal bellekten veya ağ sürücüsünden silinir



- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** öğesine dokunun
- ▶ USB yığınsal bellekte veya ağ sürücüsünde içe aktarmak istediğiniz dosyaya gidin
- ▶ Dosya sembolünü sağa doğru sürükleyin
- ▶ Kumanda elemanları görüntülenir
- ▶ Dosyayı kopyalamak için **Dosyayı kopyala** öğesine dokunun



- ▶ Dosyayı kaydırmak için **Dosyayı kaydır** öğesine dokunun
- ▶ Diyalogda dosyayı kaydetmek istediğiniz kayıt yerini seçin
- ▶ **Seçim** öğesine dokunun
- ▶ Dosya cihaza kaydedilir

**USB yığınsal belleğin güvenli bir şekilde kaldırılması**

- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokunun
- ▶ Kayıt yerleri listesine yönlendirin
- ▶ **Güvenli bir şekilde kaldır** seçeneğine dokunun
- ▶ **Veri taşıyıcısı şimdi kaldırılabilir.** mesajı görüntülenir
- ▶ USB yığınsal belleği çıkarın





# 15

**Ayarlar**

## 15.1 Genel bakış

Bu bölümde cihazın ayar seçenekleri ve buna bağlı ayar parametreleri açıklanmaktadır.

Cihazın işleme alınması ve ayarlarının yapılması ile ilgili işlemler için temel ayar seçenekleri ve ayar parametreleri ilgili bölümlerde özetlenmiştir:

**Diğer bilgiler:** "İşleme alma", Sayfa 91

**Diğer bilgiler:** "Ayarlama", Sayfa 135

### Kısa tanım



Cihazda oturum açan kullanıcının tipine bağlı olarak ayarlar ve ayar parametreleri düzenlenebilir ve değiştirilebilir (düzenleme yetkisi). Cihazda oturum açan kullanıcı bir ayar veya ayar parametresi için düzenleme yetkisine sahip değilse bu ayar veya bu ayar parametresi gri renkte görüntülenir ve açılması veya düzenlenmesi mümkün olmaz.



Cihazda etkinleştirilmiş yazılım seçeneklerine bağlı olarak ayarlar bölümünde çeşitli ayarlar ve ayar seçenekleri mevcuttur. Örneğin POSITIP 8000 NC1 yazılım seçeneği cihazda etkinleştirilmemişse bu yazılım seçeneği için gerekli olan ayar parametreleri cihazda görüntülenmez.

Fonksiyon	Tanımlama
Genel	Genel ayarlar ve bilgiler
Arabirimler	Arayüzler ve ağ sürücülerinin yapılandırılması
Kullanıcı	Kullanıcı yapılandırılması
Eksen	Bağlı ölçüm cihazları ve hata kompanzasyonlarının yapılandırılması
Servis	Yazılım seçeneklerinin, servis fonksiyonlarının ve bilgilerin yapılandırılması

### Çağrı



- Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokununuz

## 15.2 Genel

Bu bölümde ilişkin yapılandırmanın ayarlamaları açıklanmaktadır.

### 15.2.1 Cihaz bilgileri

Yol: **Ayarlar ► Genel ► Cihaz bilgileri**

Genel bakış, yazılım için temel bilgileri gösterir.

Parametre	Bilgileri gösterir
Cihaz türü	Cihazın ürün tanımı
Parça numarası	Cihazın tanım numarası
Seri numarası	Cihazın seri numarası
Bellenim sürümü	Bellenim sürümü numarası
Oluşturulan belenim	Bellenimin oluşturulduğu tarih
Son belenim güncellemesi	Son belenim güncellemesinin tarihi
Boş alan	Internal kayıt yerinin boş bellek alanı
Boş ana bellek (RAM)	Sistemin boş çalışma hafızası
Cihaz başlatma sayısı	Güncel belenim ile cihaz başlatmaları sayısı
İşletme süresi	Güncel belenimli cihazın işletim süresi





### 15.2.2 Gösterge ve dokunmatik ekran

Yol: **Ayarlar ► Genel ► Gösterge ve dokunmatik ekran**

Parametre	Açıklama
Parlaklık	Ekran parlaklığı <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar aralığı: %1 ... %100</li> <li>Standart ayar: %85</li> </ul>
Enerji tasarruf modunun etkinleştirilmesi	Enerji tasarruf modu etkinleştirilene kadarki süre <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar aralığı: 0 ... 120 dak</li> <li>"0" değeri enerji tasarruf modunu devre dışı bırakır</li> <li>Standart ayar: 30 dak</li> </ul>
Enerji tasarruf modunun sonlandırılması	Ekranı yeniden etkinleştirmek için gerekli eylemler <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dokunun ve çekin:</b> Dokunmatik ekrana dokunun ve oku alt kenardan yukarıya doğru çekin</li> <li><b>Dokun:</b> Dokunmatik ekrana dokunun</li> <li><b>Dokunun veya eksen hareketi:</b> Dokunmatik ekrana dokunun veya eksenini hareket ettirin</li> <li>Standart ayar: <b>Dokunun ve çekin</b></li> </ul>

### 15.2.3 Gösterim

Yol: Ayarlar ► Genel ► Gösterim

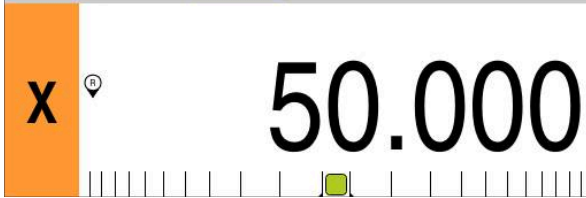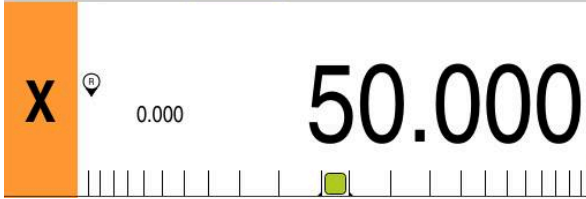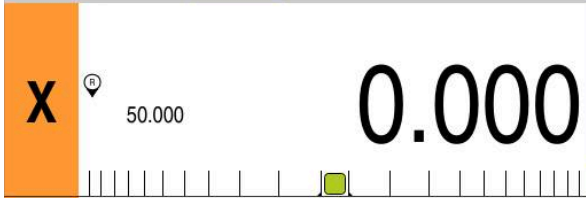Parametre	Açıklama
Pozisyon göstergesi	<p>MDI ve Program akışı işletim türlerinde pozisyon göstergesi konfigürasyonu. Konfigürasyon, MDI ve Program akışı işletim türlerinde asistan tarafından talep edilen işlem adımlarını da belirler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Kalan mesafeyle pozisyon</b> - Asistan, eksenin görüntülenen pozisyona hareket ettirilmesini talep eder.</li> <li>■ <b>Pozisyonla kalan mesafe</b> - Asistan, eksenin 0 konumuna hareket ettirilmesini talep eder ve bir konumlandırma yardımı görüntülenir.</li> </ul> <p>Ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Pozisyon:</b> Pozisyon büyük şekilde gösterilir</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Kalan mesafeyle pozisyon:</b> Pozisyon büyük şekilde gösterilir, kalan yol küçük şekilde gösterilir</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Pozisyonla kalan mesafe:</b> Kalan yol büyük şekilde gösterilir, pozisyon küçük şekilde gösterilir</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standart ayar: <b>Pozisyonla kalan mesafe</b></li> </ul>
Konum değerleri	<p>Konum değerleri, eksenlere ait nominal değerleri veya gerçek değerleri yansıtabilir.</p> <p>Ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gerçek değer</li> <li>■ Nominal değer</li> <li>■ Standart ayar: <b>Gerçek değer</b></li> </ul>
Kalan yol göstergesi	<p>MDI işletiminde kalan yol göstergesi gösterimi</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayarlar: <b>ON</b> veya <b>OFF</b></li> <li>■ Standart değer: <b>ON</b></li> </ul>



Parametre	Açıklama
Büyüklüğü uyarlanmış eksen gösterimi için virgül öncesi haneler	Virgül öncesi hanelerin sayısı, pozisyon değerlerinin hangi büyüklükte görüntüleneceğini belirtir. Virgül öncesi hanelerin sayısı aşırsa tüm hanelerin görüntülenebilmesi için gösterge küçültülür. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar aralığı: 0 ... 6</li> <li>Standart değer: 3</li> </ul>
Simülasyon penceresi	MDI işletimi ve program akışı için simülasyon penceresi yapılandırması. <b>Diğer bilgiler:</b> "Simülasyon penceresi", Sayfa 225
Radyal işleme eksenleri	Radyal işleme ekranının gösterimi Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>Yarıçap</li> <li>Çap</li> <li>Standart değer: Yarıçap</li> </ul>

#### 15.2.4 Simülasyon penceresi

Yol: Ayarlar ► Genel ► Gösterim ► Simülasyon penceresi

Parametre	Açıklama
Alet pozisyonunun hat kalınlığı	Alet pozisyonu gösterimi için hat kalınlığı <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayarlar: <b>Standart</b> veya <b>Kalın</b></li> <li>Standart değer: <b>Standart</b></li> </ul>
Alet pozisyonunun rengi	Alet pozisyonu gösterimi için renklerin belirlenmesi <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar aralığı: <b>Renk skalası</b></li> <li>Standart ayar: <b>Turuncu</b></li> </ul>
Güncel kontur elemanının hat kalınlığı	Güncel kontur elemanı gösterimi için hat kalınlığı <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayarlar: <b>Standart</b> veya <b>Kalın</b></li> <li>Standart değer: <b>Standart</b></li> </ul>
Güncel kontur elemanının rengi	Güncel kontur elemanı gösterimi için renk tanımı <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar aralığı: <b>Renk skalası</b></li> <li>Standart ayar: <b>Yeşil</b></li> </ul>
Alet izi	Alet izinin kullanımı <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayarlar: <b>ON</b> veya <b>OFF</b></li> <li>Standart değer: <b>ON</b></li> </ul>
Alet her zaman görünür	Alet daima simülasyon penceresinde görüntülenir. Aletin konturu ve güncel pozisyonu gösterilir. Hareket sırasında alan ölçeklenir <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayarlar: <b>ON</b> veya <b>OFF</b></li> <li>Standart değer: <b>OFF</b></li> </ul>
Yatay hizalama	Simülasyon penceresinde yatay koordinat sistemi hizalaması Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sağa doğru:</b> Sağa doğru artan değerler</li> <li><b>Sola doğru:</b> Sola doğru artan değerler</li> <li>Standart değer: <b>Sağa doğru</b></li> </ul>

Parametre	Açıklama
Dikey hizalama	Simülasyon penceresinde dikey koordinat sistemi hizalaması Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Yukarı doğru:</b> Yukarı doğru artan değerler</li> <li>■ <b>Aşağı doğru:</b> Aşağı doğru artan değerler</li> <li>■ Standart değer: <b>Yukarı doğru</b></li> </ul>



**Geri al** düğmeleri ile simülasyon penceresi için renk tanımları tekrar fabrika ayarlarına geri alınabilir.

### 15.2.5 Giriş cihazları

Yol: **Ayarlar ► Genel ► Giriş cihazları**

Parametre	Açıklama
Dokunmatik ekran hassasiyeti	Dokunmatik ekran hassasiyeti üç kademede ayarlanabilir <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Düşük (Kirlenme):</b> Dokunmatik ekranın kirli olması durumunda kullanılmasını sağlar</li> <li>■ <b>Normal (Standart):</b> Normal koşullar altında kullanıma olanak sağlar</li> <li>■ <b>Yüksek (Eldiven):</b> Eldiven ile kullanıma olanak sağlar</li> <li>■ Standart ayar: <b>Normal (Standart)</b></li> </ul>
Çok dokunmuşlu hareketlerin fare yedeği	Fare kullanımının, dokunmatik ekran (çok dokunmuşlu) üzerinden kumanda işlemlerinin yerine geçip geçmeyeceğini belirler Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Oto(ilk çok dokunmuşlu kadar):</b> Dokunmatik ekrana dokunulduğunda fare devre dışı bırakılır</li> <li>■ <b>Açık (çok dokunmuşlu yok):</b> Kullanım sadece fare üzerinden mümkündür, dokunmatik ekran devre dışıdır</li> <li>■ <b>Kapalı (sadece çok dokunmuşlu):</b> Kullanım sadece dokunmatik ekran üzerinden mümkündür, fare devre dışıdır</li> <li>■ Standart ayar: <b>Oto(ilk çok dokunmuşlu kadar)</b></li> </ul>
USB klavye yerleşimi	Bir USB klavye bağlıysa: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Klavye yerleşiminin dil seçimi</li> </ul>

## 15.2.6 Tonlar

Yol: **Ayarlar ► Genel ► Tonlar**

Mevcut tonlar, tema alanları olarak bir araya getirilmiştir. Tonlar, bir tema alanının içerisinde birbirlerinden ayırt edilir.

Parametre	Açıklama
Hoparlör	Cihazın arkasına takılmış hoparlörün kullanılması <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayarlar: <b>ON</b> veya <b>OFF</b></li> <li>Standart ayar: <b>ON</b></li> </ul>
Ses düzeyi	Cihaz hoparlörünün ses düzeyi <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar aralığı: <b>%0 ... %100</b></li> <li>Standart ayar: <b>%50</b></li> </ul>
Mesaj / hata	Bir mesaj görüntülenirken sinyal tonu teması Seçim yapılırken seçilen temanın sinyal tonu duyulur <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayarlar: <b>Standart, Gitar, Robot, Uzay, Ses yok</b></li> <li>Standart ayar: <b>Standart</b></li> </ul>
Tuş sesi	Bir kumanda alanı kullanılırken sinyal tonu teması Seçim yapılırken seçilen temanın sinyal tonu duyulur <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayarlar: <b>Standart, Gitar, Robot, Uzay, Ses yok</b></li> <li>Standart ayar: <b>Standart</b></li> </ul>

## 15.2.7 Yazıcı

Yol: **Ayarlar ► Genel ► Yazıcı**



Bu yapı serisindeki cihazların güncel aygıt yazılımı bu fonksiyonu desteklemiyor.

## 15.2.8 Tarih ve saat

Yol: **Ayarlar ► Genel ► Tarih ve saat**

Parametre	Açıklama
Tarih ve saat	Cihazın güncel tarihi ve saati <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayarlar: <b>Yıl, ay, gün, saat, dakika</b></li> <li>Standart ayar: <b>Güncel sistem zamanı</b></li> </ul>
Tarih formatı	Tarih göstergesinin formatı Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>AA-GG-YYYY</b>: Ay, gün, yıl</li> <li><b>GG-AA-YYYY</b>: Gün, ay, yıl</li> <li><b>YYYY-AA-GG</b>: Yıl, ay, gün</li> <li>Standart ayar: <b>YYYY-MM-DD</b> (örn. "2016-01-31")</li> </ul>

## 15.2.9 Özellikler

Yol: Ayarlar ► Genel ► Özellikler

Parametre	Açıklama
Lineer değerler birimi	<p>Çizgisel değerler birimi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayarlar: <b>Milimetre</b> veya <b>İnç</b></li> <li>Standart ayar: <b>Milimetre</b></li> </ul>
Lineer değerler yuvarlama yöntemi	<p>Çizgisel değerler için yuvarlama yöntemi</p> <p>Ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ticari:</b> 1 ile 4 arasındaki ondalık basamaklar aşağı yuvarlanır, 5 ile 9 arasındaki ondalık basamaklar yukarı yuvarlanır</li> <li><b>Aşağıya yuvarla:</b> 1 ile 9 arasındaki ondalık basamaklar aşağı yuvarlanır</li> <li><b>Yukarıya yuvarla:</b> 1 ile 9 arasındaki ondalık basamaklar yukarı yuvarlanır</li> <li><b>Kes:</b> Ondalık basamaklar aşağı veya yukarı yuvarlama yapılmadan kesilir</li> <li><b>0 ve 5'e yuvarlama:</b> <math>\leq 24</math> veya <math>\geq 75</math> ondalık basamakları 0'a yuvarlanır, <math>\geq 25</math> veya <math>\leq 74</math> ondalık basamakları 5'e yuvarlanır ("santim yuvarlama")</li> <li>Standart ayar: <b>Ticari</b></li> </ul>
Lineer değerler ondalık haneleri	<p>Çizgisel değerlerin virgöl sonrası hanelerin sayısı</p> <p>Ayar aralığı:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Milimetre:</b> 0 ... 5</li> <li><b>İnç:</b> 0 ... 7</li> </ul> <p>Standart değer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Milimetre:</b> 4</li> <li><b>İnç:</b> 6</li> </ul>
Açı değerleri birimi	<p>Açı değerleri birimi</p> <p>Ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Radyan:</b> Radyan (rad) cinsinden açı değeri</li> <li><b>Ondalık derece:</b> Ondalık basamaklı derece (°) cinsinden açı değeri</li> <li><b>Derece-dak-sn:</b> Derece (°), dakika ['] ve saniye ["] cinsinden açı değeri</li> <li>Standart ayar: <b>Ondalık derece</b></li> </ul>

Parametre	Açıklama
Açı değerleri yuvarlama yöntemi	<p>Ondalık açı değerleri yuvarlama yöntemi</p> <p>Ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Ticari:</b> 1 ile 4 arasındaki ondalık basamaklar aşağı yuvarlanır, 5 ile 9 arasındaki ondalık basamaklar yukarı yuvarlanır</li> <li>■ <b>Aşağıya yuvarla:</b> 1 ile 9 arasındaki ondalık basamaklar aşağı yuvarlanır</li> <li>■ <b>Yukarıya yuvarla:</b> 1 ile 9 arasındaki ondalık basamaklar yukarı yuvarlanır</li> <li>■ <b>Kes:</b> Ondalık basamaklar aşağı veya yukarı yuvarlama yapılmadan kesilir</li> <li>■ <b>0 ve 5'e yuvarlama:</b> <math>\leq 24</math> veya <math>\geq 75</math> ondalık basamakları 0'a yuvarlanır, <math>\geq 25</math> veya <math>\leq 74</math> ondalık basamakları 5'e yuvarlanır ("santim yuvarlama")</li> <li>■ Standart ayar: <b>Ticari</b></li> </ul>
Açı değerleri ondalık haneleri	<p>Açı değerlerinin virgöl sonrası hanelerinin sayısı</p> <p>Ayar aralığı:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Radyan:</b> 0 ... 7</li> <li>■ <b>Ondalık derece:</b> 0 ... 5</li> <li>■ <b>Derece-dak-sn:</b> 0 ... 2</li> </ul> <p>Standart değer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Radyan:</b> 5</li> <li>■ <b>Ondalık derece:</b> 3</li> <li>■ <b>Derece-dak-sn:</b> 0</li> </ul>
Ondalık işareti	<p>Değerler göstergesi için ayırma işareti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayarlar: <b>Nokta</b> veya <b>Virgöl</b></li> <li>■ Standart ayar: <b>Nokta</b></li> </ul>

### 15.2.10 Telif hakları

Yol: [Ayarlar](#) ► [Genel](#) ► [Telif hakları](#)

Parametre	Anlam ve fonksiyon
Open-Source yazılımı	Kullanılan yazılımın lisanslarının gösterilmesi

### 15.2.11 Servis bilgileri

Yol: [Ayarlar](#) ► [Genel](#) ► [Servis bilgileri](#)

Parametre	Anlam ve fonksiyon
Genel bilgiler	HEIDENHAIN servis adreslerini içeren belgenin gösterilmesi
OEM servis bilgileri	<p>Makine üreticisine dair servis uyarılarını içeren belgenin gösterilmesi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standart: HEIDENHAIN servis adreslerini içeren belge</li> </ul> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Dokümantasyon ekleme", Sayfa 119</p>

## 15.2.12 Dokümantasyon

Yol: Ayarlar ► Genel ► Dokümantasyon

Parametre	Anlam ve fonksiyon
İşletim kılavuzu	Cihazda kayıtlı işletim kılavuzunun gösterilmesi <ul style="list-style-type: none"><li>■ Standart: Doküman yok, istenilen dilde doküman eklenebilir</li></ul> <b>Diğer bilgiler:</b> "Dokümantasyon", Sayfa 282

## 15.3 Arabirimler

Bu bölümde ağların, ağ sürücülerinin ve USB yığınsal belleklerin yapılandırılmasına ilişkin ayarlar açıklanmaktadır.

### 15.3.1 Ağ

Yol: **Ayarlar ► Arabirimler ► Ağ ► X116**



Cihazın yapılandırmasıyla ilgili doğru ağ ayarlarını öğrenmek için ağ yöneticinizle iletişime geçin.

Parametre	Açıklama
MAC adresleri	Ağ adaptörünün anlaşılır donanım adresi
DHCP	Cihazın dinamik olarak atanmış ağ adresi <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayarlar: <b>ON</b> veya <b>OFF</b></li> <li>■ Standart değer: <b>ON</b></li> </ul>
IPv4 adresi	Dört sayı bloklulu ağ adresi Ağ adresi, DHCP etkinken otomatik olarak atanır veya manuel olarak girilebilir <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>0.0.0.1 ... 255.255.255.255</b></li> </ul>
IPv4 alt ağ maskesi	Ağ içerisinde dört sayı bloklulu tanıma Alt ağ maskesi, DHCP etkinken otomatik olarak atanır veya manuel olarak girilebilir. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>0.0.0.0 ... 255.255.255.255</b></li> </ul>
IPv4 varsayılan ağ geçidi	Bir ağı bağlayan yönlendiricinin ağ adresi <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Ağ adresi DHCP etkinken otomatik olarak atanır veya manuel olarak girilebilir. </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>0.0.0.1 ... 255.255.255.255</b></li> </ul>
IPv6-SLAAC	Genişletilmiş adres alanına sahip ağ adresi Ağda desteklendiği takdirde gereklidir <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayarlar: <b>ON</b> veya <b>OFF</b></li> <li>■ Standart değer: <b>OFF</b></li> </ul>
IPv6 adresi	<b>IPv6-SLAAC</b> etkinken otomatik olarak atanır
IPv6 alt ağ önek uzunluğu	IPv6 ağlarındaki alt ağ ön eki
IPv6 varsayılan ağ geçidi	Bir ağı bağlayan yönlendiricinin ağ adresi
Tercih edilen DNS sunucusu	IP adresinin dönüştürülmesi için birincil sunucu
Alternatif DNS sunucusu	IP adresinin dönüştürülmesi için opsiyonel sunucu

### 15.3.2 Ağ sürücüsü

Yol: **Ayarlar ► Arabirimler ► Ağ sürücüsü**



Cihazın yapılandırmasıyla ilgili doğru ağ ayarlarını öğrenmek için ağ yöneticinizle iletişime geçin.

Parametre	Açıklama
İsim	Dosya yönetimindeki gösterge için klasör adı Standart değer: <b>Share</b> (değiştirilemez)
Sunucu IP adresi veya Host adı	Sunucunun adı veya ağ adresi
İzin verilen klasör	Açılan klasörün adı
Kullanıcı adı	Yetkili kullanıcının adı
Şifre	Yetkili kullanıcının şifresi
Parolayı göster	Şifrenin açık metinde gösterilmesi <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayarlar: <b>ON</b> veya <b>OFF</b></li> <li>■ Standart değer: <b>OFF</b></li> </ul>
Ağ sürücüsü seçenekleri	Ağda parolanın şifrelenmesi için <b>Kimlik doğrulaması</b> yapılandırması Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Yok</b></li> <li>■ <b>Kerberos V5 doğrulama</b></li> <li>■ <b>Kerberos V5 doğrulama ve paket imzası</b></li> <li>■ <b>NTLM parola adresleme</b></li> <li>■ <b>NTLM imzayla parola adresleme</b></li> <li>■ <b>NTLMv2 parola adresleme</b></li> <li>■ <b>NTLMv2 imzayla parola adresleme</b></li> <li>■ Standart değer: <b>Yok</b></li> </ul> <b>Bağlantı seçenekleri</b> yapılandırması Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standart değer: <b>nounix,noserverino</b></li> </ul>



### 15.3.3 USB

Yol: Ayarlar ► Arabirimler ► USB

Parametre	Açıklama
Bağlı olan USB yığınsal belleğini otomatik olarak tanıma	Bir USB yığınsal belleğin otomatik olarak algılanması <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayarlar: <b>ON</b> veya <b>OFF</b></li> <li>■ Standart ayar: <b>ON</b></li> </ul>

### 15.3.4 Akslar (kumanda fonksiyonları)

Yol: Ayarlar ► Arabirimler ► Kumanda fonksiyonları ► Eksen

Elle işletim ve MDI işletimi işletim türlerinde, atanan dijital giriş ayarlanarak eksenler tümüyle veya teker teker sıfırlanabilir.

**i** Ürün tasarımına, konfigürasyona ve bağlı durumdaki ölçüm cihazlarına bağlı olarak, açıklanan parametrelerin veya seçeneklerin tamamının mevcut olmaması söz konusu olabilir.

Parametre	Açıklama
Genel ayarlar	Tüm eksenleri sıfırlamak için dijital girişin pim tahsisine göre atanması Standart ayar: <b>Bağlı değil</b>
<Eksen adı>	Eksenleri sıfırlamak için dijital girişin pim tahsisine göre atanması Standart ayar: <b>Bağlı değil</b>

### 15.3.5 Pozisyona bağlı kumanda fonksiyonları

Yol: Ayarlar ► Arabirimler ► Pozisyona bağlı kumanda fonksiyonları ► +

Pozisyona bağlı kumanda fonksiyonlarıyla, bir eksenin pozisyonuna bağlı olarak belirli bir referans sisteminde mantıklı çıkışlar ayarlayabilirsiniz. Bunun için kumanda pozisyonları ve pozisyonların aralıkları kullanılabilir.

**i** Ürün tasarımına, konfigürasyona ve bağlı durumdaki ölçüm cihazlarına bağlı olarak, açıklanan parametrelerin veya seçeneklerin tamamının mevcut olmaması söz konusu olabilir.

Parametre	Açıklama
İsim	Kumanda fonksiyonunun adı
Kumanda fonksiyonu	Kumanda fonksiyonunu etkinleştirmenin veya devre dışı bırakmanın seçilmesi <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayarlar: <b>ON</b> veya <b>OFF</b></li> <li>■ Standart ayar: <b>ON</b></li> </ul>

Parametre	Açıklama
Referans sistemi	İstenilen referans sisteminin seçilmesi <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Makine koordinat sistemi</li> <li>■ Referans noktası</li> <li>■ Hedef konum</li> <li>■ Alet ucu</li> </ul>
Eksen	İstenilen eksenin seçilmesi
Anahtarlama noktası	Kumanda noktasının eksen pozisyonunun seçilmesi Standart ayar: <b>0.0000</b>
Devre türü	İstenilen kumanda türünün seçilmesi <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alçaktan yükseğe kenar</li> <li>■ Yüksekten alçağa kenar</li> <li>■ Alçaktan yükseğe aralık</li> <li>■ Yüksekten alçağa aralık</li> <li>■ Standart ayar: alçaktan yükseğe kenar</li> </ul>
Çıkış	İstenilen çıkışın seçilmesi <ul style="list-style-type: none"> <li>■ X105.13 ... X105.16 (Dout 0, Dout 2, Dout 4, Dout 6)</li> <li>■ X105.32 ... X105.35 (Dout 1, Dout 3, Dout 5, Dout 7)</li> <li>■ X113.04 (Dout 0)</li> </ul>
Çıkış tersine çevrilmiş	Fonksiyon etkinken çıkış, devre koşulu yerine getirilmemişse veya devre fonksiyonu devre dışı ise belirlenir <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standart değer: Etkin değil</li> </ul>
Darbe	Darbeyi etkinleştirmenin veya devre dışı bırakmanın seçilmesi <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayarlar: <b>ON</b> veya <b>OFF</b></li> <li>■ Standart ayar: <b>ON</b></li> </ul>
Darbe süresi	Darbenin istenilen uzunluğunun seçilmesi <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>0,1 s ... 999 s</b></li> <li>■ Standart ayar: <b>0.0 s</b></li> </ul>
Alt sınır	Değişikliğin yapılması gereken eksen pozisyonu alt sınırı seçimi (yalnızca <b>Aralık</b> kumanda türü)
Üst sınır	Değişikliğin yapılması gereken eksen pozisyonu üst sınırı seçimi (yalnızca <b>Aralık</b> kumanda türü)
Girdiyi kaldır	Pozisyona bağlı kumanda fonksiyonunun kaldırılması

## 15.4 Kullanıcı

Bu bölümde kullanıcıların ve kullanıcı gruplarının yapılandırılmasına ilişkin ayarlar açıklanmaktadır.

### 15.4.1 OEM

Yol: **Ayarlar ► Kullanıcı ► OEM**

**OEM** (Original Equipment Manufacturer - Orijinal Ekipman Üreticisi) kullanıcısı en yüksek yetki kademesine sahiptir. Bu kullanıcı, cihazın donanım yapılandırmasını (ör. ölçüm cihazlarının ve sensörlerin bağlanması) gerçekleştirebilir. Bu kullanıcı, **Setup** ve **Operator** tipindeki kullanıcıları oluşturabilir ve **Setup** ile **Operator** tipindeki kullanıcıları yapılandırabilir. **OEM** kullanıcısı çoğaltılamaz veya silinemez. Otomatik olarak oturum açamaz.

Parametre	Açıklama	Düzenleme yetkisi
İsim	Kullanıcının adı ■ Standart değer: <b>OEM</b>	–
Ön ad	Kullanıcının ön adı ■ Standart değer: –	–
Bölüm	Kullanıcının bölümü ■ Standart değer: –	–
Grup	Kullanıcının grubu ■ Standart değer: <b>oem</b>	–
Şifre	Kullanıcının şifresi ■ Standart değer: <b>oem</b>	<b>OEM</b>
Dil	Kullanıcının dili	<b>OEM</b>
Otomatik Oturum Aç	Cihaz yeniden başlatılırken: En son oturum açmış kullanıcının oturumunun otomatik olarak açılması ■ Standart değer: <b>OFF</b>	–
Kullanıcı hesabını kaldır	Kullanıcı hesabının kaldırılması	–

## 15.4.2 Setup

Yol: **Ayarlar ► Kullanıcı ► Setup**

**Setup** kullanıcısı, kullanım yerindeki kullanım için cihazı yapılandırır. **Operator** tipinde kullanıcıları oluşturabilir. **Setup** kullanıcısı çoğaltılamaz veya silinemez. Otomatik olarak oturum açamaz.

Parametre	Açıklama	Düzenleme yetkisi
<b>İsim</b>	Kullanıcının adı ■ Standart değer: <b>Setup</b>	–
<b>Ön ad</b>	Kullanıcının ön adı ■ Standart değer: –	–
<b>Bölüm</b>	Kullanıcının bölümü ■ Standart değer: –	–
<b>Grup</b>	Kullanıcının grubu ■ Standart değer: <b>setup</b>	–
<b>Şifre</b>	Kullanıcının şifresi ■ Standart değer: <b>setup</b>	<b>Setup, OEM</b>
<b>Dil</b>	Kullanıcının dili	<b>Setup, OEM</b>
<b>Otomatik Oturum Aç</b>	Cihaz yeniden başlatılırken: En son oturum açmış kullanıcının oturumunun otomatik olarak açılması ■ Standart değer: <b>OFF</b>	–
<b>Kullanıcı hesabını kaldır</b>	Kullanıcı hesabının kaldırılması	–

### 15.4.3 Operator


Yol: Ayarlar ► Kullanıcı ► Operator

**Operator** kullanıcısı, cihazın temel fonksiyonlarını gerçekleştirme yetkisine sahiptir. **Operator** tipindeki bir kullanıcı ör. kendi adını veya dilini değiştirebilir ancak başka kullanıcılar oluşturamaz. **Operator** grubundaki bir kullanıcının oturumu cihaz açıldığı anda otomatik olarak açılabilir.

Parametre	Açıklama	Düzenleme yetkisi
İsim	Kullanıcının adı ■ Standart değer: <b>Operator</b>	Operator, Setup, OEM
Ön ad	Kullanıcının ön adı	Operator, Setup, OEM
Bölüm	Kullanıcının bölümü ■ Standart değer: –	Operator, Setup, OEM
Grup	Kullanıcının grubu ■ Standart değer: <b>operator</b>	–
Şifre	Kullanıcının şifresi ■ Standart değer: <b>operator</b>	Operator, Setup, OEM
Dil	Kullanıcının dili	Operator, Setup, OEM
Otomatik Oturum Aç	Cihaz yeniden başlatılırken: En son oturum açmış kullanıcının oturumunun otomatik olarak açılması ■ Ayarlar: <b>ON</b> veya <b>OFF</b> ■ Standart değer: <b>OFF</b>	Operator, Setup, OEM
Kullanıcı hesabını kaldır	Kullanıcı hesabının kaldırılması	Setup, OEM

### 15.4.4 Kullanıcı eklenmesi

Yol: Ayarlar ► Kullanıcı ► +

Parametre	Açıklama
	<b>Operator</b> tipinde yeni bir kullanıcının eklenmesi <b>Diğer bilgiler:</b> "Kullanıcının ayarlanması ve yapılandırılması", Sayfa 140 <b>OEM</b> ve <b>Setup</b> tipinde başka kullanıcı eklenemez.

## 15.5 Eksen

Bu bölümde eksenlerin ve bunlara atanmış cihazların yapılandırılmasına ilişkin ayarlar açıklanmaktadır.

**i** Ürün tasarımına, konfigürasyona ve bağlı durumdaki ölçüm cihazlarına bağlı olarak, açıklanan parametrelerin veya seçeneklerin tamamının mevcut olmaması söz konusu olabilir.


### 15.5.1 Eksenlerin konfigürasyonu ile ilgili temel bilgiler

**i** Blokların işlenmesi gibi fonksiyonların kullanılabilmesi için eksenlerin konfigürasyonunun ilgili uygulamanın kurallarına uygun olması gerekir.

#### Torna tezgahlarındaki referans sistemi

Torna tezgahında bir malzemenin işlenmesi sırasında X, Y ve Z ana eksenlerinin koordinat verileri malzemenin sıfır noktasını referans alır. Tornalama için referans eksen, milin rotasyon eksenidir. Bu eksen Z eksenidir. X eksenini yarıçap veya çap yönünde hareket eder. Y eksenini X eksenine ve Z eksenin dikey olarak durur ve malzeme orta noktasının dışındaki işleme çalışmaları için kullanılır. Alet ucunun pozisyonu X ve Z pozisyonu ile benzersiz şekilde açıklanır.

C döner ekseninin açı bilgileri için C döner ekseninin sıfır noktası referans alınır.

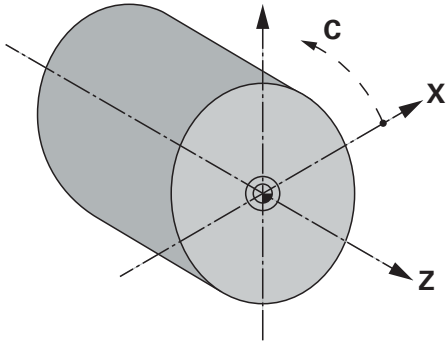

Şekil 51: Dik açılı koordinat sisteminin malzemeye eksenlerine atanması

## 15.5.2 Referans işaretleri

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Genel ayarlar ► Referans işaretleri

Parametre	Açıklama
Cihaz başlatıldıktan sonra referans işareti arama	Cihaz başlatıldıktan sonra referans işareti aramasının ayarı Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>ON</b>: Referans işareti araması, başlatma işleminden sonra gerçekleştirilmelidir</li> <li>■ <b>OFF</b>: Cihaz başlatıldıktan sonra referans işareti araması talep edilmez</li> <li>■ Standart değer: <b>ON</b></li> </ul>
Tüm kullanıcılar referans işareti aramayı iptal edebilir	Referans işareti aramasının tüm kullanıcı tipleri tarafından iptal edilip edilemeyeceğinin belirlenmesi Ayarlar <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>ON</b>: Her bir kullanıcı tipi referans işareti aramasını iptal edebilir</li> <li>■ <b>OFF</b>: Sadece <b>OEM</b> veya <b>Setup</b> kullanıcı tipi referans işareti aramasını iptal edebilir</li> <li>■ Standart değer: <b>OFF</b></li> </ul>
Referans işareti arama	<b>Başlat</b> ile referans işareti araması başlatılır ve çalışma alanı açılır
Referans işareti arama durumu	Referans işareti aramasının başarılı olup olmadığına dair gösterge Gösterge: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Başarılı</b></li> <li>■ <b>Başarısız</b></li> </ul>
Referans işareti arama iptali	Referans işareti aramasının iptal edilip edilmediğine dair gösterge Gösterge: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Evet</b></li> <li>■ <b>Hayır</b></li> </ul>

### 15.5.3 Bilgi

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Genel ayarlar ► Bilgi

Parametre	Açıklama
Ölçüm cihazı girişlerinin eksenlere atanması	Ölçüm cihazı girişlerinin eksenlere atanmasını gösterir
Analog çıkışların eksenlere atanması	Analog çıkışların eksenlere atanmasını gösterir
Analog girişlerin eksenlere atanması	Analog girişlerin eksenlere atanmasını gösterir
Dijital çıkışların eksenlere atanması	Dijital çıkışların eksenlere atanmasını gösterir
Dijital girişlerin eksenlere atanması	Dijital girişlerin eksenlere atanmasını gösterir



Sıfırla düğmeleriyle girişler ve çıkışlar için yapılan atamalar tekrar sıfırlanabilir.

### 15.5.4 Kumanda fonksiyonları

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Genel ayarlar ► Kumanda fonksiyonları



Kumanda fonksiyonları bir güvenlik fonksiyonunun parçası olarak kullanılamaz.

Parametre	Açıklama
Girişler	İlgili kumanda fonksiyonu için dijital girişin pim tahsisine göre atanması <b>Diğer bilgiler:</b> "Girişler (Kumanda fonksiyonları)", Sayfa 240
Çıkışlar	İlgili kumanda fonksiyonu için dijital çıkışın pim tahsisine göre atanması <b>Diğer bilgiler:</b> "Çıkışlar (Kumanda fonksiyonları)", Sayfa 242

### 15.5.5 Girişler (Kumanda fonksiyonları)



Kumanda fonksiyonları bir güvenlik fonksiyonunun parçası olarak kullanılamaz.

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Genel ayarlar ► Kumanda fonksiyonları ► Girişler

Parametre	Açıklama
Kumanda gerilimi açık	Harici kumanda gerilimi sorgusuna ilişkin dijital girişin atanması (ör. kumanda edilecek makine için) ■ Standart değer: <b>Bağlı değil</b>



Parametre	Açıklama
Acil kapatma etkin	Harici olarak bağlanan bir acil kapatma şalterinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğine ilişkin sorgu için dijital girişin atanması <ul style="list-style-type: none"> <li>Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>
Hızlı hareket	Hızlı hareketi etkinleştiren tarayıcı için dijital girişin atanması. Hızlı hareket, tarayıcıya basıldığı sürece etkin olmaya devam eder. Etkinleştirilmiş hızlı hareket, besleme Override ile yapılan besleme sınırlamasının dikkate alınmamasına ve eksenlerin maksimum besleme ile hareket ettirilmesine etki eder <ul style="list-style-type: none"> <li>Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>
Otomatik besleme	Aşağıdaki etkiye sahip olan bir tarayıcı için dijital girişin atanması: <ul style="list-style-type: none"> <li>Elle işletim: Tarayıcıya basmak yavaş hareket (jog) tuşları üzerinden kumanda edilen otomatik beslemeyi, eksen hareketleri sırasında etkinleştirir. Eksen, bir sonraki uç şalterine ulaşıncaya veya tarayıcıya tekrar basılıncaya kadar hareket etmeye devam eder. Otomatik besleme sadece uç şalterlerinin yapılandırılmış olduğu eksenlerde çalışır</li> <li>MDI işletimi ve program akışı: Tarayıcı NC BAŞLAT tuşu olarak çalışır. Tuşa basıldığında bir program tümcesindeki döngüler başlatılır ve kesintiye uğratılır</li> <li>Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b> Otomatik besleme parametresi için bir dijital giriş atanmamışsa bir MDI bloğu veya program işlenirken NC BAŞLATMA tuşu kumanda ögesi görüntülenir.</p> </div>
Otomatik beslemenin durdurulması	Aşağıdaki etkiye sahip olan bir tarayıcı için dijital girişin atanması: <ul style="list-style-type: none"> <li>Elle işletim: Tarayıcıya basmak yavaş hareket (jog) tuşları üzerinden kumanda edilen otomatik beslemeyi, eksen hareketleri sırasında durdurur</li> <li>MDI işletimi ve program akışı: Tarayıcı NC DURDUR tuşu olarak çalışır. Tuşa basıldığında bir program tümcesindeki döngüler durdurulur ve kesintiye uğratılır</li> <li>Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>
Analog hareket komutları için yavaş beslemenin seçilmesi	Giriş gerilim alanının tamamı kullanıldığında daha hafif bir harekete ulaşmak için dijital girişin atanması <ul style="list-style-type: none"> <li>Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>
Milden bağımsız manuel hareket komutlarının onayı	Manuel, milden bağımsız NC hareketleri elde etmek için dijital girişin atanması. Mil durur ve eksenler mm/dk besleme modu dahilinde sürülür <ul style="list-style-type: none"> <li>Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b> Milden bağımsız manuel hareketler yalnızca girişte High seviyeler mevcutsa mümkündür.</p> </div>

### 15.5.6 Çıkışlar (Kumanda fonksiyonları)



Kumanda fonksiyonları bir güvenlik fonksiyonunun parçası olarak kullanılamaz.

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Genel ayarlar ► Kumanda fonksiyonları ► Çıkışlar

Parametre	Açıklama
Soğutucu	Takım tezgahındaki soğutma yağlama maddesi beslemesinin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması için dijital çıkışın atanması <ul style="list-style-type: none"> <li>Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>
Acil kapatma	Bir eksende hata (ör. konumlandırma hatası, durma hatası) meydana geldiğinde devreye girecek röle çıkışının atanması. Hata, aks kontrolünün kesilmesine ve eksen için yapılandırılmış olan analog çıkışların akımsız duruma getirilmesine neden olur. <ul style="list-style-type: none"> <li>Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>
Kullanıcı tanımlı kumanda fonksiyonu	Cihaz kapatıldıktan birkaç saniye sonra devreye giren röle çıkışının atanması. Röle, kendiliğinden durma işlevi olan bir devreye bağlıdır. Bu devre, sinyal verildiğinde cihazı ve takım tezgahını akımsız duruma getirir. Örnek: Bu devre, cihazın açılmasını ve kapatılmasını kumanda edilecek takım tezgahının açılması ve kapatılmasına bağlayabilir. <ul style="list-style-type: none"> <li>Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>
Otomatik başlatma ışığı	NC BAŞLAT tuşundaki bir görsel durum göstergesi için dijital çıkışın atanması. Aydınlatma, MDI işletiminde veya program akışında bir döngü işlenirken ya da elle işletimde otomatik besleme etkinleştirildiğinde etkin durumdadır. Aydınlatma, etkin bir döngü kesildiğinde ve NC BAŞLAT tuşuna basılarak devam ettirilebildiğinde yanıp söner. <ul style="list-style-type: none"> <li>Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>

### 15.5.7 Bindirmeler

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Genel ayarlar ► Bindirmeler

Parametre	Açıklama
Besleme bindirmesi için giriş	Besleme bindirmesi için analog girişin (ör. besleme potansiyometresi) pim tahsisine göre atanması Standart değer: <b>Bağlı değil</b>
Umax	Maksimum çıkış geriliminin tanımı. Maksimum gerilim, besleme potansiyometresinin %100'üne eşdeğerdir <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar aralığı: <b>0 mV ... 5000 mV</b></li> <li>Standart değer: <b>5000</b></li> </ul>
Alt ölü bölge	Alt ölü bölgenin tanımı. Alt ölü bölge %0'da başlar ve henüz bir hareketin olmadığı alanı belirler <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar aralığı: <b>%0 ... %100</b></li> <li>Standart değer: <b>0.000</b></li> </ul>

### 15.5.8 M fonksiyonları öğesinin eklenmesi

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Genel ayarlar ► M fonksiyonları ► +

Parametre	Açıklama
İsim	Yeni M fonksiyonu için isim girişi <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>M100 ... M120</b></li> </ul> Yapılandırma bkz. "M fonksiyonlarının yapılandırılması", Sayfa 243

### 15.5.9 M fonksiyonlarının yapılandırılması

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Genel ayarlar ► M fonksiyonları ► M100 ... M120

Parametre	Açıklama
İsim	M fonksiyonu için isim girişi <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>M100 ... M120</b></li> </ul>
Dijital çıkış	M fonksiyonu için dijital çıkışın pim tahsisine göre atanması <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>
Restore switching state after device restart	M fonksiyonunun sürekli olarak işaretlenmesi Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>ON</b>: M fonksiyonu sürekli olarak kaydedilir</li> <li>■ <b>OFF</b>: M fonksiyonu sürekli olarak kaydedilmez</li> <li>■ Standart değer: <b>ON</b></li> </ul>
Digital input for switching enable	M fonksiyonun etkinleştirilmesi için girişin düzenlenmesi <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>
Kaldır	Seçilen M fonksiyonunun kaldırılması

### 15.5.10 Diameter axis

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Genel ayarlar ► Diameter axis

Parametre	Açıklama
Preset setting via axis label	<p>Bir referans noktasının eksen etiketi üzerinden hızlıca ayarlanmasının gerekip gerekmediğini belirleme</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>i</b> Eksen etiketi üzerinden referans noktası ayarı, referans noktasının istenmedik şekilde malzemenin merkezinden uzağa kaymasına neden olabilir.</p> </div> <p>Ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>ON</b>: Eksen etiketi üzerinden referans noktası ayarı etkin</li> <li>■ <b>OFF</b>: Eksen etiketi üzerinden referans noktası ayarı devre dışı</li> <li>■ Standart değer: <b>OFF</b></li> </ul>
Consider presets with CSS	<p>Referans noktalarının CSS'de dikkate alınıp alınmaması gerektiğinin belirlenmesi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>i</b> Referans noktalarının CSS'de dikkate alınması, CSS'nin malzemenin fiziksel orta noktasına etki etmemesine neden olabilir.</p> </div> <p>Ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>ON</b>: Referans noktası değerlerinin CSS'de dikkate alınması etkin</li> <li>■ <b>OFF</b>: Referans noktası değerlerinin CSS'de dikkate alınması devre dışı</li> <li>■ Standart değer: <b>OFF</b></li> </ul>

## 15.5.11 Özel ayarlar

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Genel ayarlar ► Özel ayarlar

Parametre	Açıklama
Eksen durmasında elektronik eksen kısıtması	<p>Eksen durmasında elektronik eksen kısıtması ayarı</p> <p>Ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>ON</b>: Eksen durduğunda eksen sıkıştırması yapılır</li> <li>■ <b>OFF</b>: Eksen durduğunda eksen sıkıştırması yapılmaz</li> <li>■ Standart değer: <b>OFF</b></li> </ul>
Tekli eksen hareketleri sadece hareket tuşlarıyla sağlanır	<p>Hareket tuşları ile yapılabilecek eksen hareketleri ayarı</p> <p>Ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>ON</b>: Sadece tek bir eksen hareket ettirilebilir</li> <li>■ <b>OFF</b>: Aynı anda birden çok eksen hareket ettirilebilir</li> <li>■ Standart değer: <b>OFF</b></li> </ul>
Doğrusal hareketler için maksimum makine hızı	<p>NC kontrollü doğrusal eksenlerin hareket edebileceği en yüksek hızın tanımı</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>100 mm/dk ... 10.000 mm/dk</b></li> <li>■ Standart değer: <b>2000</b></li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b> Münferit eksenler için daha yüksek bir besleme tanımlanmış olsa bile <b>Maksimum makine hızı</b> aşılamaz.</p> </div>
Radyal hareketler için maksimum makine hızı	<p>NC kontrollü rotasyon eksenlerinin hareket edebileceği en yüksek hızın tanımı</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>72.000 °/dk...3.600.000 °/dk</b></li> <li>■ Standart değer: <b>720.000</b></li> </ul>
Doğrusal hareketler için hızlı çalışma hızı	<p>Hızlı çalışma modunda NC kontrollü doğrusal eksenlerin hareket edebileceği hızın tanımı</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>100 mm/dk ... 10.000 mm/dk</b></li> <li>■ Standart değer: <b>2000</b></li> </ul>
Radyal hareketler için hızlı çalışma hızı	<p>Hızlı çalışma modunda NC kontrollü rotasyon eksenlerinin hareket edebileceği hızın tanımı</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>72.000 °/dk...3.600.000 °/dk</b></li> <li>■ Standart değer: <b>720.000</b></li> </ul>
Konum ayarı için hız ön kumandası	<p>Enterpole edilmiş NC hareketlerinin konum ayarı için <b>Hız ön kumandası</b> ayarı. Çekme mesafesinin azaltılması doğrudan devir sayısı kontrol döngüsüne etki eder</p> <p>Ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Yok</b></li> <li>■ <b>t - 2 ms</b></li> <li>■ <b>t - 4 ms</b></li> <li>■ <b>t - 6 ms</b></li> <li>■ Standart değer: <b>Yok</b></li> </ul>

### Hız ön kumandasının fonksiyonu

Hız ön kumandası, konum kontrollü tahrikin kılavuz tutumunu etkiler. Kumanda büyüklüğü olarak doğrudan devir sayısı kontrol döngüsüne etki eder ve kontrol döngüsünün stabilitesini tehlikeye sokmadan çekme mesafesini azaltabilir.

**Konum ayarı için hız ön kumandası** parametresini yapılandırdığınızda ön kumanda, güncel hız nedeniyle konum ayarlayıcıda elde edilebilecek çekme mesafesini hesaplar ve bundan, konum düzenleyicisinin çıkışında eklenecek olan nominal hız değerini elde eder.

## 15.5.12 Dişli kesme

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Genel ayarlar ► Dişli kesme

Parametre	Açıklama
Döndürme eksen	Dişli kesme için rotasyon eksenini seçimi Makine yapısı ve eksen yapılandırmasından bağımsız olarak şu rotasyon eksenleri mevcuttur: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Yok</li> <li>■ Eksen S (mil)</li> <li>■ Eksen C</li> </ul>
ekseninin ön konumlandırması için kesim hızı	S rotasyon ekseninin ön konumlandırması için olan hızın ayarı: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: 0 1/dk ... 2000 1/dk</li> <li>■ Standart değer: 0</li> </ul>
Dönme ekseninin ön konumlandırması için besleme	C rotasyon ekseninin ön konumlandırması için olan beslemenin ayarı: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: 0 °/dk ... 2000 °/dk</li> <li>■ Standart değer: 0</li> </ul>

## 15.5.13 <Eksen adı> (eksen ayarları)

Yol: Ayarlar ► Eksen ► <Eksen adı>



Blokların işlenmesi gibi fonksiyonların kullanılabilmesi için eksenlerin konfigürasyonunun ilgili uygulamanın kurallarına uygun olması gerekir.

**Diğer bilgiler:** "Eksenlerin konfigürasyonu ile ilgili temel bilgiler", Sayfa 238

Parametre	Açıklama
Eksen adı	Pozisyon ön izlemesinde gösterilen eksen adı seçimi Standart ayar: <b>tanımlanmamış</b>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  Şu eksenleri yapılandırabilirsiniz: X, Z, Zo, C, S. </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  S eksen adı, eksen tipi altında <b>Mil</b>, <b>Dişli mili</b> veya <b>Hizalamalı mil</b> öğelerini belirlediğinizde seçeneklerin arasında görünür. </div>

Parametre	Açıklama
Eksen tipi	<p>Eksen tipinin tanımı</p> <p>Ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>tanımlanmamış</b></li> <li>■ <b>Eksen</b></li> <li>■ <b>Eksen + NC</b> (3 eksene kadar mümkündür): NC kontrollü lineer eksen veya rotasyon eksen</li> <li>■ <b>Bağlı eksen</b>: Pozisyon değeri bir ana eksen ile hesaplanan eksen</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p><b>i</b> Birleştirme eksenleri pozisyon göstergesinde görüntülenmez. Pozisyon eksenini sadece her iki eksenin hesaplanmış pozisyon değerine sahip ana eksenini gösterir.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p><b>i</b> Birleştirme eksenlerinde cihaz, eksen adını otomatik olarak uyarlar. Eksen adı, ana eksenin eksen adından ve seçilen hesaplama türünden meydana gelir. Ör. +X.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Mil</b></li> <li>■ <b>Hizalamalı mil</b></li> <li>■ <b>Dişli mili</b></li> <li>■ <b>Elektronik el çarkı</b></li> <li>■ Standart değer: <b>Eksen</b></li> </ul>
Ölçme cihazı	<p>Bağlanan ölçüm cihazının yapılandırılması</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Ölçme cihazı", Sayfa 249</p>
Hata kompanzasyonu	<p>Doğrusal hata kompanzasyonu <b>LEC</b> veya bölümlenmeli doğrusal hata kompanzasyonu <b>SLEC</b> yapılandırması</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Doğrusal hata kompanzasyonu (LEC)", Sayfa 256</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Kademeli çizgisel hata kompanzasyonu (SLEC)", Sayfa 256</p>
Çıkışlar	<p>NC fonksiyonu için <b>Çıkışlar</b> yapılandırması</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Çıkışlar", Sayfa 258</p>
Girişler	<p>NC fonksiyonu için <b>Girişler</b> konfigürasyonu</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Girişler", Sayfa 259</p>
Yazılım son konum şalteri	<p><b>Yazılım son konum şalteri</b> yapılandırması</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Yazılım son konum şalteri", Sayfa 263</p>
Hızlanma süresi	<p>Eksenin hızlandırma ve frenleme tutumunun yapılandırması; tahrikin duruyorken maksimum <b>F<sub>max</sub></b> beslemesine hızlandığı süre veya maksimum beslemeden durma haline frenlediği süre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>50 ms ... 10.000 ms</b></li> <li>■ Standart değer: <b>500</b></li> </ul>
Kv faktörü P	<p>Konumlandırma sırasında konum ayarlayıcının oransal payı</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>0,3 m/(dak x mm) ... 6 m/(dk x mm)</b></li> <li>■ Standart değer: <b>2,5</b></li> </ul>

Parametre	Açıklama
Kv faktörü L	Durma halinde konum ayarlayıcısının oransal payı <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar aralığı: <b>0,3 m/(dak x mm) ... 6 m/(dk x mm)</b></li> <li>Standart değer: <b>2,5</b></li> </ul>
Maksimum pozisyonlama hatası	Konumlandırma sırasında maksimum çekme mesafesi hatasının girişi <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar aralığı: <b>5 µm ... 1000 µm</b></li> <li>Standart değer: <b>500</b></li> </ul>
Maksimum durma hatası	Durma halinde maksimum konum sapmasının girişi <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar aralığı: <b>5 µm ... 1000 µm</b></li> <li>Standart değer: <b>100</b></li> </ul>
Konumlandırma penceresi	MDI işletiminde konumlandırma yardımı için ölçeklendirme faktörü girişi (sadece manuel kumandalı lineer eksenler için) <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar aralığı: <b>0,020 mm ... 2000 mm</b></li> <li>Standart değer: <b>0.100</b></li> </ul>
Manuel konumlandırma penceresinde minimum bekleme süresi	Tümce bitirilene kadar eksenlerin konumlandırma penceresinde bulunması gereken sürenin girilmesi (yalnızca manuel olarak kumanda edilen doğrusal eksenler için) <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar aralığı: <b>0 ms ... 10.000 ms</b></li> <li>Standart değer: <b>0 ms</b></li> </ul>
Konumlandırma penceresinde minimum bekleme süresi	Tümce bitirilene kadar eksenlerin konumlandırma penceresinde bulunması gereken sürenin girilmesi <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar aralığı: <b>0 ms ... 10.000 ms</b></li> <li>Standart değer: <b>0 ms</b></li> </ul>
Bağlı ana eksen	<b>Bağlı eksen</b> eksen tipindeki eksenler için: Eksenin birleştirilecek ana eksenin seçimi Standart değer: Yok
Ana eksenle hesaplama	<b>Bağlı eksen</b> eksen tipindeki eksenler için: Ana eksen ve birleştirme eksen pozisyon değerlerinin hesaplama türü Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>+</b>: Pozisyon değerleri toplanır (ana eksen + birleştirme eksen)</li> <li><b>-</b>: Pozisyon değerleri çıkarılır (ana eksen - birleştirme eksen)</li> <li>Standart değer: <b>+</b></li> </ul>



### 15.5.14 Ölçme cihazı

Yol: Ayarlar ► Eksen ► <Eksen adı> ► Ölçme cihazı

EnDat 2.2 tipinde arabirimlerine sahip ölçüm cihazları için ayarlar

Parametre	Açıklama
Ölçüm cihazı girişi	Ölçüm cihazı girişinin cihaz eksenine atanması Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Bağlı değil</b></li> <li>■ X1</li> <li>■ X2</li> <li>■ X3</li> <li>■ X4</li> <li>■ X5</li> <li>■ X6</li> </ul> <b>Diğer bilgiler:</b> "Cihaza genel bakış", Sayfa 47
Arayüz	Otomatik algılanan arabirim tipi <b>EnDat</b>
Tip levhası	Elektronik tip levhasından okunan ölçüm cihazı bilgileri
Arıza tespiti	Ölçüm cihazı teşhis sonuçları, ör. fonksiyon rezervleri ile ölçüm cihazı fonksiyonunun değerlendirilmesi
Ölçüm cihazı tipi	Bağlanan ölçüm cihazı tipi Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Uzunluk ölçüm cihazı:</b> doğrusal eksen</li> <li>■ <b>Açık ölçüm cihazı:</b> Rotasyonlu eksen</li> <li>■ <b>Açı ölçüm aleti olarak uzunluk ölçüm aleti:</b> Rotasyonlu eksen doğrusal eksen olarak görüntülenir</li> <li>■ Standart değer: Takılmış ölçüm cihazına bağlıdır</li> </ul>
Mekanik çeviri	Bir rotasyonlu eksenin doğrusal eksen olarak gösterilmesi için: Devir başına mm cinsinden hareket yolu <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>0,1 mm ... 1000 mm</b></li> <li>■ Standart değer: <b>1,0</b></li> </ul>
Referans noktaları arasındaki mesafe	Referans işareti ile sıfır noktası arasındaki ofsetin konfigürasyonu <b>Diğer bilgiler:</b> "Referans noktaları arasındaki mesafe", Sayfa 253

#### Açı ölçüm aleti olarak uzunluk ölçüm aleti kullanımı

Açı ölçüm aleti veya döner sensörün uzunluk ölçüm cihazı olarak yapılandırılmasında, sistemin taşmasını önlemek için belirli parametreler dikkate alınmalıdır.

- Aktarım oranı, 21.474,483 mm değerindeki maksimum hareket alanı aşılmayacak şekilde seçilmelidir
- Referans noktası kaydırması,  $\pm 21.474,483$  mm değerindeki maksimum hareket alanı dikkate alınarak seçilmelidir. Bu sınır, referans noktası kaydırması varken ve yokken etkilidir
- **Yalnızca EnDat 2.2 ile çoklu dönüşlü döner sensörlerde:** Döner sensör, döner sensörün taşması makine koordinatlarını olumsuz şekilde etkilemeyecek şekilde monte edilmelidir

### 1 V<sub>SS</sub> ve 11 µA<sub>SS</sub> tipinde arayüze sahip ölçüm cihazları için ayarlar

Parametre	Açıklama
Ölçüm cihazı girişi	<p>Ölçüm cihazı girişinin cihaz eksenine atanması</p> <p>Ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Bağlı değil</b></li> <li>■ X1</li> <li>■ X2</li> <li>■ X3</li> <li>■ X4</li> <li>■ X5</li> <li>■ X6</li> </ul> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Cihaza genel bakış", Sayfa 47</p>
Artan sinyal	<p>Bağlanan ölçüm cihazı sinyali</p> <p>Ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>1 V<sub>SS</sub></b>: Sinüzoidal gerilim sinyali</li> <li>■ <b>11 µA</b>: Sinüzoidal akım sinyali</li> <li>■ Standart değer: <b>1 V<sub>SS</sub></b></li> </ul>
Ölçüm cihazı tipi	<p>Bağlanan ölçüm cihazı tipi</p> <p>Ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Uzunluk ölçüm cihazı</b>: doğrusal eksen</li> <li>■ <b>Açık ölçüm cihazı</b>: Rotasyonlu eksen</li> <li>■ <b>Açı ölçüm aleti olarak uzunluk ölçüm aleti</b>: Rotasyonlu eksen doğrusal eksen olarak görüntülenir</li> <li>■ Standart değer: Takılmış ölçüm cihazına bağlıdır</li> </ul>
Sinyal periyodu	<p>Uzunluk ölçüm cihazları için bir sinyal süresinin uzunluğu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>0,001 µm ... 1.000.000.000 µm</b></li> <li>■ Standart değer: <b>20.000</b></li> </ul>
Çizgi sayısı	<p>Açı ölçüm cihazları ve rotasyonlu eksenin doğrusal eksen olarak gösterilmesi için.</p> <p>Çizgi sayısı</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>1 ... 1.000.000</b></li> <li>■ Standart değer: <b>1000</b></li> </ul>
Mekanik çeviri	<p>Bir rotasyonlu eksenin doğrusal eksen olarak gösterilmesi için: Devir başına mm cinsinden hareket yolu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>0,1 mm ... 1000 mm</b></li> <li>■ Standart değer: <b>1,0</b></li> </ul>
Referans işaretleri	<p><b>Referans işaretleri</b> konfigürasyonu</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Referans işaretleri (Ölçme cihazı)", Sayfa 252</p>
Analog filtre frekansı	<p>Analog düşük geçirgen filtrenin frekans değeri</p> <p>Ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>33 kHz</b>: 33 kHz üzeri girişim frekanslarının bastırılması</li> <li>■ <b>400 kHz</b>: 400 kHz üzeri girişim frekanslarının bastırılması</li> <li>■ Standart değer: <b>400 kHz</b></li> </ul>

Parametre	Açıklama
Sonlandırma direnci	Yansımaların önlenmesi için yedek yük <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayarlar: <b>ON</b> veya <b>OFF</b></li> <li>■ Standart değer: <b>ON</b></li> </ul>
Hata denetimi	Sinyal hatalarının denetlenmesi Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Kapalı</b>: Hata denetimi etkin değil</li> <li>■ <b>Kirlenme</b>: Sinyal genlikleri hata denetimi</li> <li>■ <b>Frekans</b>: Sinyal frekansı hata denetimi</li> <li>■ <b>Frekans &amp; Kirlenme</b>: Sinyal genliği ve sinyal frekansı hata denetimi</li> <li>■ Standart değer: <b>Frekans &amp; Kirlenme</b></li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b> Hata denetimi için bir sınır değerinin aşılması halinde bir uyarı mesajı veya hata mesajı görüntülenir.</p> </div> <p>Sınır değerler bağlı ölçüm cihazının sinyaline bağlıdır:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>1 Vss</b> sinyali, <b>Kirlenme</b> ayarı <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gerilim <math>\leq 0,45</math> V olduğunda uyarı mesajı</li> <li>■ Gerilim <math>\leq 0,18</math> V veya <math>\geq 1,34</math> V olduğunda hata mesajı</li> </ul> </li> <li>■ <b>1 Vss</b> sinyali, <b>Frekans</b> ayarı <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Frekans <math>\geq 400</math> kHz olduğunda hata mesajı</li> </ul> </li> <li>■ <b>11 <math>\mu</math>A</b> sinyali, <b>Kirlenme</b> ayarı <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Akım <math>\leq 5,76</math> <math>\mu</math>A olduğunda uyarı mesajı</li> <li>■ Akım <math>\leq 2,32</math> <math>\mu</math>A veya <math>\geq 17,27</math> <math>\mu</math>A olduğunda hata mesajı</li> </ul> </li> <li>■ <b>11 <math>\mu</math>A</b> sinyali, <b>Frekans</b> ayarı <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Frekans <math>\geq 150</math> kHz olduğunda hata mesajı</li> </ul> </li> </ul>
Sayaç yönü	Eksen hareketi sırasında sinyal algılama Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Pozitif</b>: Hareket yönü cihazın sayım yönüne uygundur</li> <li>■ <b>Negatif</b>: Hareket yönü cihazın sayım yönüne uygun değildir</li> <li>■ Standart değer: <b>Pozitif</b></li> </ul>
Arıza tespiti	Ölçüm cihazı teşhis sonuçları, ör. Lissajous şekli ile ölçüm cihazı fonksiyonunun değerlendirilmesi

### 15.5.15 Referans işaretleri (Ölçme cihazı)

Yol: Ayarlar ► Eksen ► <Eksen adı> ► Ölçme cihazı ► Referans işaretleri



EnDat arabirimli seri ölçüm cihazlarında eksenler otomatik olarak referanslandığı için referans işareti arama yoktur.

Parametre	Açıklama
Referans işareti	Referans işareti tipinin belirlenmesi Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Yok</b>: Referans işareti yok</li> <li>■ <b>Bir</b>: Ölçüm cihazının bir referans işareti mevcut</li> <li>■ <b>Kodlu</b>: Ölçüm cihazında, mesafe kodlaması yapılmış referans işaretleri mevcut</li> <li>■ Standart değer: <b>Bir</b></li> </ul>
Maksimum travers mesafesi	Kodlanmış referans işaretleri olan uzunluk ölçüm cihazları için: Mutlak pozisyonun belirlenmesi için maksimum hareket mesafesi <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>0,1 mm ... 10000.0 mm</b></li> <li>■ Standart değer: <b>20,0</b></li> </ul>
Temel mesafe	Kodlanmış referans işaretleri olan açı ölçüm cihazları için: Mutlak pozisyonun belirlenmesi için maksimum temel mesafe <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>&gt; 0° ... 360°</b></li> <li>■ Standart değer: <b>10,0</b></li> </ul>
Enterpolasyon	TTL arabirimli ölçüm cihazları için: Kodlanmış referans işaretlerinin değerlendirilmesi için ölçüm cihazlarının enterpolasyon değeri ve entegre enterpolasyon. Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Yok</b></li> <li>■ <b>2 katı</b></li> <li>■ <b>5 katı</b></li> <li>■ <b>10 katı</b></li> <li>■ <b>20 katı</b></li> <li>■ <b>50 katı</b></li> <li>■ Standart değer: <b>Yok</b></li> </ul>
Referans işaretleri sinyalini terse çevirme	Referans işareti sinyallerinin terse çevrilerek değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini belirler Ayarlar <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>ON</b>: Referans işareti sinyalleri terse çevrilerek değerlendirilir</li> <li>■ <b>OFF</b>: Referans işareti sinyalleri terse çevrilerek değerlendirilmez</li> <li>■ Standart değer: <b>OFF</b></li> </ul>
Referans noktaları arasındaki mesafe	Referans işareti ile sıfır noktası arasındaki ofsetin konfigürasyonu <b>Diğer bilgiler</b> : "Referans noktaları arasındaki mesafe", Sayfa 253

### 15.5.16 Referans noktaları arasındaki mesafe

Yol: Ayarlar ► Eksen ► <Eksen adı> ► Ölçme cihazı ► Referans işaretleri ► Referans noktaları arasındaki mesafe

Parametre	Açıklama
Referans noktaları arasındaki mesafe	Referans işareti ile makinenin sıfır noktası arasındaki ofset hesaplamasının etkinleştirilmesi <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>ON</b> veya <b>OFF</b></li> <li>■ Standart değer: <b>OFF</b></li> </ul>
Referans noktaları arasındaki mesafe	Referans işareti ile sıfır noktası arasındaki ofsetin (seçilen ölçüm cihazı tipine bağlı olarak mm veya derece cinsinden) manuel olarak girilmesi Standart değer: <b>0.00000</b>
Referans noktası kaydırması için güncel pozisyon	Devral seçeneği güncel pozisyonu, referans işaret ile sıfır noktası arasında ofset (seçilen ölçüm cihazı tipine bağlı olarak mm veya derece cinsinden) olarak devralır

### 15.5.17 EnDat arayüzüne sahip ölçüm cihazı teşhisi

Yol: Ayarlar ► Eksen ► <Eksen adı> ► Ölçme cihazı ► Arıza tespiti

Mesaj	Açıklama
Ölçüm cihazı hatası	Ölçüm cihazı hatası, ölçüm cihazında arıza olduğunu belirtir Ör. aşağıdaki ölçüm cihazı hataları görüntülenebilir: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aydınlatma kesintisi</li> <li>■ Sinyal amplitüdü hatalı</li> <li>■ Pozisyon hatalı</li> <li>■ Yüksek gerilim</li> <li>■ Besleme gerilimi düşük</li> <li>■ Aşırı akım</li> <li>■ Akü hatası</li> </ul>
Ölçüm cihazı uyarısı	Ölçüm cihazı uyarıları, ölçüm cihazının belirli toleranslarına ulaşıldığı veya bunların aşıldığını belirtir Ör. aşağıdaki ölçüm cihazı uyarıları görüntülenebilir: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Frekans çarpışması</li> <li>■ Sıcaklık aşımı</li> <li>■ Aydınlatma kontrol rezervi</li> <li>■ Akü şarjı</li> <li>■ Referans noktası</li> </ul>

Mesajların aşağıdaki durumları olabilir:

Durum	Değerlendirme
OK!	Ölçüm cihazı belirtilen sınırların içinde bulunur
Desteklenmez	Mesaj, ölçüm cihazı tarafından desteklenmez
Hata!	Servis/bakım önerilir; ör. PWT 101 ile detaylı inceleme önerilir

Yol: Ayarlar ► Eksen ► <Eksen adı> ► Ölçme cihazı ► Arıza tespiti ► Fonksiyonel yedekler

Parametre	Açıklama
Mutlak iz	Mutlak izin fonksiyon rezervini gösterir
Artımlı iz	Artışlı izin fonksiyon rezervini gösterir
Konum değeri hesaplama	Pozisyon değeri oluşturma öğesinin fonksiyon rezervini gösterir
Pozisyon	Ölçüm cihazının gerçek güncel konumunu gösterir

Cihaz fonksiyon rezervini sütunlu gösterim olarak görüntüler:

Renk alanı	Alan	Değerlendirme
Sarı	%0 ... %25	Servis/bakım önerilir; ör. PWT 101 ile kontrol önerilir
Yeşil	%25 ... %100	Ölçüm cihazı belirtilen sınırların içinde bulunur

### 15.5.18 1 V<sub>SS</sub>/11 µA<sub>SS</sub> ile ölçüm cihazı teşhisi

Yol: Ayarlar ► Eksen ► <Eksen adı> ► Ölçme cihazı ► Arıza tespiti

Parametre	Açıklama
A amplitüdü	A amplitüdünün V cinsinden gösterimi
B amplitüdü	B amplitüdünün V cinsinden gösterimi
Simetrisapması	Simetrik sapma değeri
Fazlarsapması	Fazın 90° sapması
Grafiği dondur	Lissajous şeklinin dondurulması Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>ON</b>: Grafik dondurulmuştur ve hareket durumunda güncellenmez</li> <li>■ <b>OFF</b>: Grafik dondurulmamıştır ve hareket durumunda güncellenir</li> <li>■ Standart değer: <b>OFF</b></li> </ul>
Tolerans aralığını göster	0,6 V...1,2 V değerleri arasında tolerans dairelerinin görüntülenmesi Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>ON</b>: İki adet kırmızı daire görüntülenir</li> <li>■ <b>OFF</b>: Tolerans daireleri gizlenir</li> <li>■ Standart değer: <b>OFF</b></li> </ul>
Karşılaştırma ölçümü için ölçüm cihazı girişi	Başka bir ölçüm cihazı girişinin başka bir ölçüm cihazını karşılaştırma amaçlı görüntüleyin; daireler üst üste yerleştirilebilir, bunun için Grafiği dondur parametresini kullanın Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ İstenilen ölçüm cihazı girişinin seçilmesi</li> <li>■ Standart değer: Bağlı değil</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b> Parametre yalnızca başka bir ölçüm cihazı 1 V<sub>SS</sub> veya 11 µA<sub>SS</sub> arayüzü ile bağlı olduğunda kullanılabilir.</p> </div>
Karşılaştırma grafiğini dondur	Ölçüm cihazı girişinde ölçüm cihazının Lissajous şeklinin karşılaştırma ölçümü için dondurulması Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>ON</b>: Grafik dondurulmuştur ve hareket durumunda güncellenmez</li> <li>■ <b>OFF</b>: Grafik dondurulmamıştır ve hareket durumunda güncellenir</li> <li>■ Standart değer: <b>OFF</b></li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b> Parametre yalnızca başka bir ölçüm cihazı 1 V<sub>SS</sub> veya 11 µA<sub>SS</sub> arayüzü ile bağlı olduğunda kullanılabilir.</p> </div>

### 15.5.19 Doğrusal hata kompanzasyonu (LEC)

Yol: Ayarlar ► Eksen ► <Eksen adı> ► Hata kompanzasyonu ► Doğrusal hata kompanzasyonu (LEC)

Parametre	Açıklama
Karşılık	Makinenin eksenlerine olan mekanik etkiler dengelenir Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>ON</b>: Karşılık etkin</li> <li>■ <b>OFF</b>: Karşılık etkin değil</li> <li>■ Standart değer: <b>OFF</b></li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b> Karşılık etkin durumdayken <b>Nominal uzunluk</b> ve <b>Gerçek uzunluk</b> düzenlenemez veya oluşturulamaz.</p> </div>
Nominal uzunluk	Üretici bilgileri uyarınca ölçüm normalinin uzunluğu için giriş alanı Birim: Milimetre veya derece (ölçüm cihazına bağlıdır)
Gerçek uzunluk	Ölçülen uzunluk için giriş alanı (gerçek hareket yolu) Birim: Milimetre veya derece (ölçüm cihazına bağlıdır)

### 15.5.20 Kademeli çizgisel hata kompanzasyonu (SLEC)

Yol: Ayarlar ► Eksen ► <Eksen adı> ► Hata kompanzasyonu ► Kademeli çizgisel hata kompanzasyonu (SLEC)

Parametre	Açıklama
Karşılık	Makinenin eksenlerine olan mekanik etkiler dengelenir Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>ON</b>: Karşılık etkin</li> <li>■ <b>OFF</b>: Karşılık etkin değil</li> <li>■ Standart değer: <b>OFF</b></li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b> Karşılık etkin durumdayken <b>Düzeltilme noktası tablosu</b> düzenlenemez veya oluşturulamaz.</p> </div>
Düzeltilme noktası tablosu	Manuel düzenleme için destek noktaları tablosunu açar
Destek noktası tablosunun oluşturulması	Yeni bir <b>Düzeltilme noktası tablosu</b> oluşturulması için ilgili menüyü açar <b>Diğer bilgiler:</b> "Destek noktası tablosunun oluşturulması", Sayfa 257



### 15.5.21 Destek noktası tablosunun oluşturulması

Yol: Ayarlar ► Eksen ► <Eksen adı> ► Hata kompanzasyonu ►  
Kademeli çizgisel hata kompanzasyonu (SLEC) ► Destek noktası tablosunun oluşturulması

Parametre	Açıklama
Düzeltilme noktası sayısı	Makinenin mekanik eksenindeki destek noktalarının sayısı <ul style="list-style-type: none"><li>Ayar aralığı: 2 ... 200</li><li>Standart değer: 2</li></ul>
Düzeltilme noktaları mesafesi	Makinenin mekanik eksenindeki destek noktalarının mesafesi <ul style="list-style-type: none"><li>Standart değer: 100,00000</li></ul>
Başlangıç noktası	Başlangıç noktası, kompanzasyonun eksen üzerine hangi konumdan itibaren uygulanacağını belirler <ul style="list-style-type: none"><li>Standart değer: 0.00000</li></ul>
Oluştur	Girişler üzerinden yeni bir destek noktası tablosu oluşturur

## 15.5.22 Çıkışlar

Yol: Ayarlar ► Eksen ► X, Y ... ► Çıkışlar

Parametre	Açıklama
Motor tipi	Servo motor ile işletilen eksenler için: Motor tipinin seçilmesi Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ İki kutuplu servo motoru: -10 V ... 10 V</li> <li>■ Tek kutuplu servo motoru: 0 V ... 10 V</li> <li>■ Adım motoru</li> </ul>
Analog çıkış	Servo motor analog çıkışının pim tahsisine göre atanması <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>
Adım motoru çıkışı	Adım motor çıkışının pim tahsisine göre atanması <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>
Minimum adım frekansı	Bağlı adım motorunun minimum adım frekansının tanımı <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>0 kHz ... 1000 kHz</b></li> <li>■ Standart değer: <b>0,000</b></li> </ul>
Maksimum adım frekansı	Bağlı adım motorunun maksimum adım frekansının tanımı <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>0 kHz ... 1000 kHz</b></li> <li>■ Standart değer: <b>20.000</b></li> </ul>
Yön sinyali tersine döndürüldü	Bağlı adım motorunun dönme yönünü değiştirmek istediğiniz fonksiyonun etkinleştirilmesi <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standart değer: Etkin değil</li> </ul>
Analog çıkış ters	Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde çıkıştaki analog sinyal tersine çevrilir <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standart değer: Etkin değil</li> </ul>
Açık durum düzenleyici devresi	Fonksiyon etkinse eksen açık durum düzenleyici devresi ile işletilir <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b> Cihazı ayarlıyorsanız eksenleri açık durum düzenleyici devresine hareket ettirebilirsiniz. Böylece <b>Fmax</b> ve <b>Umax</b> için uygun parametreleri belirlersiniz.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standart değer: Etkin değil</li> </ul>
Fmax	<b>Umax</b> değeri ile ulaşılan beslemenin tanımı <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>100 mm/dk ... 10.000 mm/dk</b></li> <li>■ Standart değer: <b>2000</b></li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b> Münferit eksenler için daha yüksek bir besleme tanımlanmış olsa bile <b>Maksimum makine hızı</b> aşılamaz.</p> </div>

**Diğer bilgiler:** "Özel ayarlar", Sayfa 245

Parametre	Açıklama
Umax	Fmax değerine ulaşmak için analog çıkışta verilen maksimum gerilim <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar aralığı: 1000 mV ... 10.000 mV</li> <li>Standart değer: 9000</li> </ul>
Sağa dönüş onayı	Sağa dönüşte onay için dijital çıkışın atanması Giriş <b>Tek kutuplu servo motoru</b> motor tipi seçiminde yapılandırılmalıdır <ul style="list-style-type: none"> <li>Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>
Sola dönüş onayı	Sola dönüşte onay için dijital çıkışın atanması Giriş <b>Tek kutuplu servo motoru</b> motor tipi seçiminde yapılandırılmalıdır <ul style="list-style-type: none"> <li>Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>
Tahrik serbest bırakma	Tahrik onayı için dijital çıkışın pim tahsisine göre atanması <ul style="list-style-type: none"> <li>Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>
Hedef pozisyonuna ulaşıldı	Eksen, MDI işletiminde veya program akışında <b>Hedef konum</b> üzerindeyken dijital çıkışın ayarlanması <ul style="list-style-type: none"> <li>Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>

### 15.5.23 Girişler

Yol: Ayarlar ► Eksen ► X, Y ... ► Girişler

Parametre	Açıklama
Dijital girişten hareket komutları	Dijital giriş üzerinden harici giriş cihazları için hareket komutları yapılandırması
Analog girişten dijital hareket komutları	Analog giriş üzerinden harici giriş cihazları için hareket komutları yapılandırması
Elektronik el çarkı hareket komutları	Bir elektronik el çarkının hareket komutlarının yapılandırılması
Dijital girişleri etkinleştirme	Onay için dijital girişlerin yapılandırılması

### 15.5.24 Dijital girişten hareket komutları

Yol: Ayarlar ► Eksen ► X, Y ... ► Girişler ► Dijital girişten hareket komutları

Parametre	Açıklama
Dijital hareket komutlarını etkinleştirin	<p>Dijital giriş üzerinden harici hareket komutlarının (ör. makinenin kumanda panelinde yavaş hareket (jog) tuşları) onayı</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayarlar: <b>ON</b> veya <b>OFF</b></li> <li>■ Standart değer: <b>OFF</b></li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b> Dijital hareket komutları yalnızca analog hareket komutları devre dışı bırakıldığında kullanılabilir. <b>Diğer bilgiler:</b> "Analog girişten dijital hareket komutları", Sayfa 260</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b> Harici hareket komutlarıyla çalışmak için şu girişleri yapılandırmanız gerekir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Pozitif yöndeki dijital hareket komutu için giriş</b></li> <li>■ <b>Negatif yöndeki dijital hareket komutu için giriş</b></li> </ul> </div>
Pozitif yöndeki dijital hareket komutu için giriş	<p>Hareket komutu için dijital girişin pim tahsisine göre pozitif yönde atanması</p> <p>Standart değer: <b>Bağlı değil</b></p>
Negatif yöndeki dijital hareket komutu için giriş	<p>Hareket komutu için dijital girişin pim tahsisine göre negatif yönde atanması</p> <p>Standart değer: <b>Bağlı değil</b></p>

### 15.5.25 Analog girişten dijital hareket komutları

Yol: Ayarlar ► Eksen ► X, Y ... ► Girişler ► Analog girişten dijital hareket komutları

Parametre	Açıklama
Analog hareket komutlarını etkinleştir	<p>Analog giriş üzerinden harici giriş cihazlarının hareket komutlarının (ör. Joystick) onaylanması</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayarlar: <b>AÇIK</b> veya <b>KAPALI</b></li> <li>■ Standart değer: <b>KAPALI</b></li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b> Analog hareket komutları yalnızca dijital hareket komutları devre dışı bırakıldığında kullanılabilir. <b>Diğer bilgiler:</b> "Dijital girişten hareket komutları", Sayfa 260</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b> Harici hareket komutlarıyla çalışmak için <b>Analog dijital hareket komutları için giriş</b> ögesini yapılandırmanız gerekir.</p> </div>
Analog dijital hareket komutları için giriş	<p>Hareket komutları için analog girişin pim tahsisine göre atanması. Bu girişlerdeki analog gerilim 0 V...5 V aralığında olmalıdır</p> <p>Standart değer: <b>Bağlı değil</b></p>

Parametre	Açıklama
Ölü bölge	<p>Ölü bölge yüzdesi olarak giriş. <b>Ölü bölge</b> sıfır konumu çevresindeki giriş gerilimi alanını tanımlar (yakl. 2,5 V) ve burada mevcut olan gerilim henüz hareket komutu olarak yorumlanmaz. Verilen bilgi tüm gerilim alanını referans alır</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: %0 ... %100</li> <li>■ Standart değer: %10</li> </ul>
Analog girişi çevir	<p>Fonksiyon etkinleştirildiğinde analog giriş tersine çevrilir. Giriş tersine çevrilmişse daha yüksek bir giriş gerilimi negatif yönde bir beslemeye neden olur. Düşük giriş gerilimi, pozitif yönde bir beslemeye neden olur</p> <p>Standart değer: Etkin değil</p>
Fmax	<p><b>Fmax</b> eksenin, analog girişin hareket komutları üzerinden erişilebilecek olan maksimum beslemesini tanımlar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: 100 mm/dak ... 2000 mm/dk</li> <li>■ Standart değer: 2000</li> </ul>
Yavaş besleme için Fmaks	<p>Joystick'in tamamen döndürülmüş olması durumunda beslemenin daha yavaş bir besleme için tanımlanması</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: 100 mm/dk ... 2000 mm/dk</li> <li>■ Standart değer: 200</li> </ul>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>i</b> Fonksiyonu kullanmak için <b>Analog hareket komutları için yavaş beslemenin seçilmesi</b> ögesine bir giriş atanmalıdır.</p> <p><b>Diğer bilgiler:</b> "Girişler (Kumanda fonksiyonları)", Sayfa 240</p> </div>
Giriş gerilimini tespit edin	Giriş geriliminin belirlenmesi için öğrenme işlemini başlatır

### 15.5.26 Elektronik el çarkı hareket komutları

Yol: Ayarlar ► Eksen ► X, Y ... ► Girişler ► Elektronik el çarkı hareket komutları

Parametre	Açıklama
Elektronik el çarkı hareket komutlarının etkinleştirilmesi	Bir elektronik el çarkının hareket komutlarının etkinleştirilmesi <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayarlar: <b>AÇIK</b> veya <b>KAPALI</b></li> <li>■ Standart değer: <b>KAPALI</b></li> </ul>
Elektronik el çarkı seçimi	Aşağı açılır listede istenen elektronik el çarkını seçin
Sayma yönünü tersine çevir	Sayma yönünü tersine çevirmek istediğinizde fonksiyonu etkinleştirin
Calculation of the feed override in handwheel mode	Fonksiyon etkinken el çarkının bir hareketiyle güncel besleme override değeri hesaplanır
Devir başına pozisyon farkı	Devir başına pozisyon farkını girin. Bu parametreyle el çarkının devir başına doğrusal hareketini belirlersiniz <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>0,001 mm ... 8000 mm</b></li> <li>■ Standart değer: <b>2,5</b></li> </ul>
Maksimum pozisyon farkı	Maksimum pozisyon farkını girin. Bu parametreyle el çarkının oluşturulan tamponunu doğrusal eksene göre sınırlandırabilirsiniz <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>0,005 mm ... 20.000 mm</b></li> <li>■ Standart değer: <b>20</b></li> </ul>
Çözüm	Elektronik el çarkının çözünürlüğünün nasıl olması gerektiğini girin. Bu parametreyle eksenin ne kadar ince veya kaba olduğunu belirlersiniz <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>1 µm ... 65.000 µm</b></li> <li>■ Standart değer: <b>1</b></li> </ul>
Elektronik el çarkı hareket komutları için onay tuşu	Elektronik el çarkının etkinleştirilmesi için dijital girişin atanması

### 15.5.27 Dijital girişlerin onayı

Yol: Ayarlar ► Eksen ► X, Y ... ► Girişler ► Dijital girişleri etkinleştirme

Parametre	Açıklama
Hata sinyali için giriş	<p>Pim tahsisine göre dijital girişin atanması</p> <p>Bağlı tahrik güçlendirici sinyal verir. Cihaz, sinyali hata sinyali olarak yorumlar. Girişte bir hata varsa eksen akımsız duruma getirilir ve rampa olmadan ani bir şekilde durdurulur. Cihazda bir hata mesajı görüntülenir</p> <p>Standart değer: <b>Bağlı değil</b></p> <p><b>Sinyal düşük aktiftir</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fonksiyon etkin durumdayken "low" sinyali mevcutsa girişte bir hatanın olduğu yönünde yorum yapılır. Onay, "high" sinyalinde gerçekleşir</li> </ul>
Mekanik el çarkının onayı için giriş	<p>Mekanik el çarkının etkinleştirilmesi için dijital girişin atanması</p> <p>Giriş mevcutsa eksen ile NC hareketleri gerçekleştirilemez. Eksen ayarlama yer alıyorsa ve <b>Mekanik el çarkının onayı için giriş</b> ögesi devreye alınırsa eksen kontrollü bir şekilde frenlenir ve ayarlama alınır. Giriş artık mevcut değilse eksen yeniden ayarlama sürülebilir</p> <p>Standart değer: <b>Bağlı değil</b></p> <p><b>Sinyal düşük aktiftir</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fonksiyon etkin durumdayken "low" sinyali mevcutsa girişte etkin bir mekanik çarkın olduğu yönünde yorum yapılır</li> </ul>

### 15.5.28 Yazılım son konum şalteri

Yol: Ayarlar ► Eksen ► X, Y ... ► Yazılım son konum şalteri

Parametre	Açıklama
Yazılım son konum şalteri	<p>Yazılım uç şalterinin kullanımı</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayarlar: <b>ON</b> veya <b>OFF</b></li> <li>Standart değer: <b>OFF</b></li> </ul>
Pozitif yönde yazılım sınır anahtarı	<p>Yazılım uç şalterinin pozitif yönde makine sıfır noktasına olan mesafesi (etkinse <b>Referans noktaları arasındaki mesafe dahil</b>)</p> <p>Birim: Milimetre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standart değer: <b>0</b></li> </ul>
Negatif yönde yazılım sınır anahtarı	<p>Yazılım uç şalterinin negatif yönde makine sıfır noktasına olan mesafesi (etkinse <b>Referans noktaları arasındaki mesafe dahil</b>)</p> <p>Birim: Milimetre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standart değer: <b>0</b></li> </ul>

### Yazılım uç şalterinin fonksiyonu

Yazılım uç şalterleri NC kontrollü bir eksenin izin verilen hareket alanını pozitif ve negatif yönde sınırlandırır. Yazılım uç şalterleri etkin durumdaysa eksen, en geç yazılım uç şalterine ulaştığında durdurulacak şekilde zamanında frenlenir.


Bir program adımı, hareket alanının dışında bulunan bir nominal konuma geçerse program adımı bir hata mesajıyla onaylanır ve eksen hareket ettirilmez. Eksenin gerçek konumu izin verilen hareket alanının dışındaysa eksen sadece makine sıfır noktası yönünde hareket ettirebilir. Cihazda ilgili uyarı görüntülenir.

## 15.5.29 Mil eksen S

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Mil eksen S

Parametre	Açıklama
Eksen adı	Pozisyon ön izlemesinde gösterilen eksen adının tanımlanması Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ tanımlanmamış</li> <li>■ S</li> <li>■ Standart ayar: S</li> </ul>
Eksen tipi	Eksen tipinin tanımı Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ tanımlanmamış</li> <li>■ Eksen</li> <li>■ Mil</li> <li>■ Dişli mili</li> <li>■ Hizalamalı mil</li> <li>■ Standart ayar: Mil</li> </ul>
Ölçme cihazı	Bağlanan ölçüm cihazının yapılandırılması <b>Diğer bilgiler:</b> "Ölçme cihazı", Sayfa 249
Hata kompanzasyonu	Doğrusal hata kompanzasyonu LEC veya bölümlmeli doğrusal hata kompanzasyonu SLEC yapılandırması <b>Diğer bilgiler:</b> "Doğrusal hata kompanzasyonu (LEC)", Sayfa 256 <b>Diğer bilgiler:</b> "Kademeli çizgisel hata kompanzasyonu (SLEC)", Sayfa 256
Çıkışlar	Mil için Çıkışlar yapılandırması <b>Diğer bilgiler:</b> "Çıkışlar (S)", Sayfa 266
Girişler	Mil için Girişler konfigürasyonu <b>Diğer bilgiler:</b> "Girişler (S)", Sayfa 267
Dişli kademeleri	Dişli mili için Dişli kademeleri öğesinin konfigürasyonu <b>Diğer bilgiler:</b> "Dişli kademeleri", Sayfa 270



Parametre	Açıklama
Harici sinyal üzerinden dişli kademesi seçimi	Harici sinyaller üzerinden <b>Dişli mili</b> için <b>Dişli kademeleri</b> seçimi Ayarlar <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>ON: Dişli kademeleri</b> seçimi harici sinyaller üzerinden gerçekleştirilir</li> <li>■ <b>OFF: Dişli kademeleri</b> seçimi işletim türlerinde elle gerçekleştirilir</li> <li>■ Standart değer: <b>OFF</b></li> </ul>
Üst mil devir sayısı alanı için çalışmaya başlama süresi	Üst devir sayısı alanı için <b>Hızlanma süresi</b> öğesinin durma halinden <b>Smax</b> maksimum devir sayısına ayarlanması <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>50 ms ... 10.000 ms</b></li> <li>■ Standart değer: <b>500</b></li> </ul>
Alt mil devir sayısı alanı için çalışmaya başlama süresi	Alt devir sayısı alanı için <b>Hızlanma süresi</b> öğesinin durma halinden <b>Smax</b> maksimum devir sayısına ayarlanması <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>50 ms ... 10.000 ms</b></li> <li>■ Standart değer: <b>500</b></li> </ul>
Çalışmaya başlama süresinin bükülme noktası krkt. eğrileri	Üst ve alt mil devir sayısı alanının arasındaki sınırın tanımı <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>0 1/dk ... 2000 1/dk</b></li> <li>■ Standart değer: <b>1500</b></li> </ul>
Minimum mil devir sayısı	Minimum mil devir sayısı ayarı <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>0 1/dak ... 500 1/dk</b></li> <li>■ Standart değer: <b>50</b></li> </ul>
Ayarlanmış mil durdurması için maksimum mil devir sayısı	Ayarlanmış mil durdurması için maksimum mil devir sayısı ayarı <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>0 1/dak ... 500 1/dk</b></li> <li>■ Standart değer: <b>30</b></li> </ul>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  Fonksiyonu kullanmak için <b>Mil pozisyonu</b> parametresine bir giriş atmanız gerekir.  <b>Diğer bilgiler:</b> "Girişler (S)", Sayfa 267 </div>	
Dişli kesme için maksimum mil devir sayısı	Frezeleme uygulamasında dişli delmede dişli kesme için maksimum mil devir sayısının ayarlanması <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>100 1/dk ... 2000 1/dk</b></li> <li>■ Standart değer: <b>1000</b></li> </ul>
Konulandırma işletiminde maksimum mil devir sayısı	Döndürme uygulamasında dişli kesme işleme döngüleri için kontrollü işletimde maksimum mil devir sayısının ayarlanması <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>100 1/dk ... 200 1/dk</b></li> <li>■ Standart değer: <b>1500</b></li> </ul>
Kv faktörü P	Konulandırma sırasında konum ayarlayıcının oransal payı <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>0,3°/(min. x m°) ...6°/(dk x m°)</b></li> <li>■ Standart değer: <b>2,5</b></li> </ul>
Kv faktörü L	Durma halinde konum ayarlayıcının oransal payı <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: <b>0,3°/(min. x m°) ...6°/(dk x m°)</b></li> <li>■ Standart değer: <b>2,5</b></li> </ul>

Parametre	Açıklama
Maksimum pozisyonlama hatası	Konulandırma sırasında maksimum çekme mesafesi hatasının girişi <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar aralığı: <b>0,005° ... 10.000°</b></li> <li>Standart değer: <b>0,500</b></li> </ul>
Maksimum durma hatası	Durma halinde maksimum konum sapmasının girişi <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar aralığı: <b>0,005° ... 10.000°</b></li> <li>Standart değer: <b>0,100</b></li> </ul>
NC işletiminde konumlandırma penceresi	NC işletiminde konumlandırma penceresinin ayarlanması <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar aralığı: <b>0,005° ... 2.000°</b></li> <li>Standart değer: <b>0,020</b></li> </ul>

#### Bir milin çalışmaya başlama süresi

**Çalışmaya başlama süresinin bükülme noktası krkt. eğrileri** değeri, mil devir sayılarını iki alana ayırır. Her bir alana için ayrı çalışmaya başlama süresi tanımlayabilirsiniz:

- **Üst mil devir sayısı alanı için çalışmaya başlama süresi:** Tahrikin durma halinden **S<sub>max</sub>** maksimum devir sayısına hızlandığı süre
- **Alt mil devir sayısı alanı için çalışmaya başlama süresi:** Tahrikin durma halinden **S<sub>max</sub>** maksimum devir sayısına hızlandığı süre

### 15.5.30 Çıkışlar (S)

Yol: Ayarlar ► Eksen ► S ► Çıkışlar

Parametre	Açıklama
Motor tipi	Servo motor ile işletilen eksenler için: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>İki kutuplu servo motoru: -10 V ... 10 V</b></li> <li><b>Tek kutuplu servo motoru: 0 V ... 10 V</b></li> <li><b>Adım motoru</b></li> </ul>
Analog çıkış	Analog çıkışın pim tahsisine göre atanması <ul style="list-style-type: none"> <li>Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>
Adım motoru çıkışı	Adım motor çıkışının pim tahsisine göre atanması <ul style="list-style-type: none"> <li>Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>
Minimum adım frekansı	Bağlı adım motorunun minimum adım frekansının tanımı <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar aralığı: <b>0 kHz ... 1000 kHz</b></li> <li>Standart değer: <b>0,000</b></li> </ul>
Maksimum adım frekansı	Bağlı adım motorunun maksimum adım frekansının tanımı <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar aralığı: <b>0 kHz ... 1000 kHz</b></li> <li>Standart değer: <b>20.000</b></li> </ul>
Analog çıkış ters	Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde çıkıştaki analog sinyal tersine çevrilir <ul style="list-style-type: none"> <li>Standart değer: <b>Etkin değil</b></li> </ul>
Yön sinyali tersine döndürüldü	Bağlı adım motorunun dönme yönünü değiştirmek istediğiniz fonksiyonun etkinleştirilmesi <ul style="list-style-type: none"> <li>Standart değer: <b>Etkin değil</b></li> </ul>

Parametre	Açıklama
Açık durum düzenleyici devresi	Fonksiyon etkinse eksen açık durum düzenleyici devresi ile işletilir <ul style="list-style-type: none"> <li>Standart değer: Etkin değil</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b> Cihazı ayarlıyorsanız eksenleri açık durum düzenleyici devresine hareket ettirebilirsiniz. Böylece <b>Smax</b> ve <b>Umax</b> için uygun parametreleri belirlersiniz.</p> </div>
Smax	<b>Umax</b> değeri ile ulaşılan <b>Mil devri</b> tanımı <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar aralığı: <b>100 1/dak ... 10.000 1/dak</b></li> <li>Standart değer: <b>2000</b></li> </ul> <b>Diğer bilgiler:</b> "Özel ayarlar", Sayfa 245
Umax	<b>Smax</b> değerine ulaşmak için analog çıkışta verilen maksimum gerilim <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar aralığı: <b>1000 mV ... 10.000 mV</b></li> <li>Standart değer: <b>9000</b></li> </ul>
Sağa dönüş onayı	Sağa dönüşte onay için dijital çıkışın atanması Giriş <b>Tek kutuplu servo motoru</b> motor tipi seçiminde yapılandırılmalıdır <ul style="list-style-type: none"> <li>Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>
Sola dönüş onayı	Sola dönüşte onay için dijital çıkışın atanması Giriş <b>Tek kutuplu servo motoru</b> motor tipi seçiminde yapılandırılmalıdır <ul style="list-style-type: none"> <li>Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>
Tahrik serbest bırakma	Tahrik onayı için dijital çıkışın pim tahsisine göre atanması <ul style="list-style-type: none"> <li>Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>

### 15.5.31 Girişler (S)

Yol: Ayarlar ► Eksen ► S ► Girişler

Parametre	Açıklama
Dijital girişten hareket komutları	Mil'in dijital girişi için hareket komutlarının yapılandırılması
Dijital girişleri etkinleştirme	Mil onayı için dijital girişlerin yapılandırılması
Analog giriş üzerinden devir sayısı göstergesi	Gerçek devir sayısının gösteriminin yapılandırılması

### 15.5.32 Dijital girişten hareket komutları (S)

Yol: Ayarlar ► Eksen ► S ► Girişler ► Dijital girişten hareket komutları

Parametre	Açıklama
Dijital hareket komutlarını etkinleştirin	Dijital hareket komutlarının kullanımı <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayarlar: <b>ON</b> veya <b>OFF</b></li> <li>■ Standart değer: <b>OFF</b></li> </ul>
Mili başlatma	Milin çalıştırılması için dijital girişin pim tahsisine göre atanması <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>
Mil durdur	Milin durdurulması için dijital girişin pim tahsisine göre atanması <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>

### 15.5.33 Dijital girişlerin onayı (S)

Yol: Ayarlar ► Eksen ► S ► Girişler ► Dijital girişleri etkinleştirme

Parametre	Açıklama
Milin hazır olma durumu	Bir dijital girişin atanması; milin hatasız bir durumda olduğunu gösterir <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>
Mil kesintisi	Bir dijital girişin atanması; aktif durumdayken yapılandırılmış analog mil çıkışını hemen akımsız hale getirir. Mil hareketi rampa olmadan durdurulur, gerekirse otomatik olarak hareket eden eksenler durdurulur ve milin etkinleştirilmesi önlenir. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b> Milin anında durdurulması makine üreticisinin sorumluluğundadır.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>
Mil koruma düzeneği	Bir dijital girişin atanması; mevcut bir mil koruma tertibatının açık veya kapalı durumda olduğunu gösterir. Bu sinyal hata mesajlarını ve program akışını etkiler. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b> Mil koruması açıkken milin anında durdurulması makine üreticisinin sorumluluğundadır.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>
Manşonun son konumu +	Puntanın üst uç şalteri için dijital girişin atanması. Giriş, dişli kesme sırasında milin tersine çevrilmesi için kullanılır <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>
Manşonun son konumu -	Puntanın alt uç şalteri için dijital girişin atanması. Giriş, dişli kesme sırasında milin tersine çevrilmesi için kullanılır <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>
Mil pozisyonu	Bir dijital girişin atanması; sinyal <b>Ayarlanmış mil durdurması için maksimum mil devir sayısı</b> altında ayarlanmış devir sayısında mili, durma halinde istenilen pozisyona konumlandırır <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>

Parametre	Açıklama
Sola dönüşte mili serbest bırakma	Sola dönüşte pim tahsisine göre milin dönüş yönü için dijital bir girişin atanması <ul style="list-style-type: none"> <li>Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b> Harici giriş sinyali, <b>OEM menüsü</b> veya <b>Programlama</b> menüsünde ayarlanmış dönüş yönüne göre önceliklidir</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b> Harici sinyal yalnızca <b>Mili başlatma</b> için olan dijital girişte sabit olarak bir High seviyesi mevcutsa değerlendirilir.</p> </div>


### 15.5.34 Analog giriş üzerinden devir sayısı göstergesi (S)

Yol: Ayarlar ► Eksen ► S ► Girişler ► Analog giriş üzerinden devir sayısı göstergesi

Parametre	Açıklama
Analog giriş üzerinden devir sayısı göstergesi	Pozisyon göstergesinde mil devir sayısı göstergesinin etkinleştirilmesi <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayarlar: <b>ON</b> veya <b>OFF</b></li> <li>Standart değer: <b>OFF</b></li> </ul>
Devir sayısı göstergesi için giriş	Pim tahsisine göre analog girişin atanması <ul style="list-style-type: none"> <li>Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>
5 V giriş geriliminde devir sayısı	5 V giriş geriliminde mil devir sayısının girilmesi <ul style="list-style-type: none"> <li>Standart değer: <b>2000</b></li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b> Ölçülen giriş gerilimi <b>5 V giriş geriliminde devir sayısı</b> faktörü ile hesaplanır. Sonuç, pozisyon göstergesinde gerçek devir sayısı olarak gösterilir.</p> </div>

### 15.5.35 Dişli kademeleri öğesinin eklenmesi

Yol: Ayarlar ► Eksen ► S ► Dişli kademeleri ► +

Parametre	Açıklama
	Yeni dişli kademesinin varsayılan ad ile eklenmesi <b>Diğer bilgiler:</b> "Dişli kademeleri", Sayfa 270

### 15.5.36 Dişli kademeleri

Yol: Ayarlar ► Eksen ► S ► Dişli kademeleri

Parametre	Açıklama
İsim	Dişli kademesi için ad girişi <ul style="list-style-type: none"> <li>Standart değer: <b>Kademe [n]</b></li> </ul>
Smax	Umax değeri ile ulaşılan <b>Mil devri</b> tanımı <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar aralığı: <b>100 1/dak ... 10.000 1/dak</b></li> <li>Standart değer: <b>2000</b></li> </ul>
Üst mil devir sayısı alanı için çalışmaya başlama süresi	Smax değerine ulaşılan kadar gerekli olan <b>Hızlanma süresi</b> ayarı <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar aralığı: <b>50 ms ... 10.000 ms</b></li> <li>Standart değer: <b>500</b></li> </ul>
Alt mil devir sayısı alanı için çalışmaya başlama süresi	Smax değerine ulaşılan kadar gerekli olan <b>Hızlanma süresi</b> ayarı <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar aralığı: <b>50 ms ... 10.000 ms</b></li> <li>Standart değer: <b>500</b></li> </ul>
Çalışmaya başlama süresinin bükülme noktası krkt. eğrileri	Üst mil devir sayısı aralığından alt mil devir sayısı aralığına geçişi işaretleyen mil devir sayısı ayarı <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar aralığı: <b>0 1/dak ... 2000 1/dak</b></li> <li>Standart değer: <b>1500</b></li> </ul>
Minimum mil devir sayısı	Minimum mil devir sayısı ayarı <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar aralığı: <b>0 1/dk ... 10.000 1/dk</b></li> <li>Standart değer: <b>50</b></li> </ul>
Kaldır	Seçilen dişli kademesinin kaldırılması

## 15.6 Servis

Bu bölümde cihaz yapılandırmasına, aygıt yazılımı bakımına ve yazılım seçeneklerinin etkinleştirilmesine ilişkin ayarlar açıklanmaktadır.

Bu bölümde, cihaz yapılandırması ve cihaz yazılımı bakımına ilişkin ayarlar açıklanmaktadır.

### 15.6.1 Aygıt yazılımı bilgileri

Yol: **Ayarlar ► Servis ► Aygıt yazılımı bilgileri**

Servis ve bakım işlemleri için her bir yazılım modülüyle ilgili aşağıdaki bilgiler gösterilir.

Parametre	Açıklama
Core version	Mikroçekirdeğin sürüm numarası
Microblaze bootloader version	Microblaze başlatma programının sürüm numarası
Microblaze firmware version	Microblaze belleim sürüm numarası
Extension PCB bootloader version	Başlatma programının sürüm numarası (geliştirme platini)
Extension PCB firmware version	Belleim sürüm numarası (geliştirme platini)
Ön yükleme kimliği	Başlatma işlemi kimlik numarası
HW Revision	Donanım revizyon numarası
C Kitaplığı Sürümü	C kitaplığının sürüm numarası
Derleyici Sürümü	Derleyici sürüm numarası
Touchscreen Controller version	Dokunmatik ekran kumandası sürüm numarası
Ünite başlatma sayısı	Cihazın açma işlemlerinin sayısı
Qt build system	Qt derleme yazılımı sürüm numarası
Qt runtime libraries	Qt çalışma süresi kütüphaneleri sürüm numarası
Çekirdek	Linux çekirdeği sürüm numarası
Login status	Oturum açmış kullanıcı hakkında bilgiler
SystemInterface	Sistem arayüz modülü sürüm numarası
BackendInterface	Arayüz modülü sürüm numarası
GuiInterface	Kullanıcı arayüzü modülü sürüm numarası
TextDataBank	Metin veritabanı modülü sürüm numarası
Optical edge detection	Optik kenar algılama modülü sürüm numarası
NetworkInterface	Ağ arayüzü modülü sürüm numarası
OSInterface	İşletim sistemi arayüzü modülü sürüm numarası
PrinterInterface	Yazıcı arayüzü modülü sürüm numarası
system.xml	Sistem parametrelerinin sürüm numarası
axes.xml	Eksen parametreleri sürüm numarası
encoders.xml	Ölçüm cihazı parametreleri sürüm numarası
ncParam.xml	NC parametreleri sürüm numarası
spindle.xml	Mil eksen parametreleri sürüm numarası

Parametre	Açıklama
io.xml	Giriş ve çıkış parametreleri sürüm numarası
mFunctions.xml	M fonksiyon parametreleri sürüm numarası
peripherals.xml	Çevre birimleri için parametre sürüm numarası
slec.xml	SLEC bölümlenmeli doğrusal hata kompanzasyonu parametre sürüm numarası
lec.xml	Doğrusal hata kompanzasyonu LEC için parametre sürüm numarası
microBlazePVRegister.xml	MicroBlaze "Processor Version Register" sürüm numarası
info.xml	Bilgi parametreleri sürüm numarası
audio.xml	Ses parametreleri sürüm numarası
network.xml	Ağ parametreleri sürüm numarası
os.xml	İşletim sistemi parametreleri sürüm numarası
runtime.xml	Çalışma süresi parametreleri sürüm numarası
users.xml	Kullanıcı parametreleri sürüm numarası
GI Yama Seviyesi	Golden Image (GI) yama durumu

### 15.6.2 Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin

Yol: **Ayarlar ► Servis ► Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin**

Cihazın ayarları veya kullanıcı dosyaları dosya olarak yedeklenebilir, bu sayede fabrika ayarlarına sıfırlama işleminden sonra veya birden fazla cihazda kurulum için kullanılabilir.

Parametre	Açıklama
Konfigürasyonu geri yükleyin	Yedeklenen ayarların geri yüklenmesi <b>Diğer bilgiler:</b> "Konfigürasyonu geri yükleyin", Sayfa 295
Yapılandırma dosyalarını kaydet	Cihaz ayarlarının yedeklenmesi <b>Diğer bilgiler:</b> "Yapılandırma dosyalarını kaydet", Sayfa 132
Kullanıcı dosyalarını tekrar oluştur	Cihaz kullanıcı dosyalarının geri yüklenmesi <b>Diğer bilgiler:</b> "Kullanıcı dosyalarını tekrar oluştur", Sayfa 294
Kullanıcı dosyalarını yedekle	Cihazın kullanıcı dosyalarının yedeklenmesi <b>Diğer bilgiler:</b> "Kullanıcı dosyalarını yedekle", Sayfa 133



### 15.6.3 Aygıt yazılımı güncelleme

Yol: **Ayarlar ► Servis ► Aygıt yazılımı güncelleme**

Aygıt yazılımı, cihazın işletim sistemidir. Aygıt yazılımının yeni sürümlerini cihazın USB bağlantısı veya ağ bağlantısı üzerinden içe aktarabilirsiniz.



Aygıt yazılımını güncellemeden önce, ilgili aygıt yazılımı sürümüne ilişkin sürüm notlarını ve geçmiş sürümler ile uyumluluk konusunda bu notlar içinde yer alan bilgileri dikkate almanız gerekir.



Cihazın aygıt yazılımı güncellendiğinde, güvenlik nedeniyle güncel ayarların yedeklenmesi gerekir.

**Diğer bilgiler:** "Aygıt yazılımının güncellenmesi", Sayfa 286

### 15.6.4 Sıfırla

Yol: **Ayarlar ► Servis ► Sıfırla**


İhtiyaç halinde cihazın ayarlarını sıfırlayarak fabrika ayarlarına veya teslimat durumuna geri alabilirsiniz. Yazılım seçenekleri devre dışı bırakılır ve ardından mevcut lisans anahtarıyla yeniden etkinleştirilmelidir.

Parametre	Açıklama
Tüm ayarları sıfırla	Ayarların fabrika ayarlarına geri alınması <b>Diğer bilgiler:</b> "Tüm ayarları sıfırla", Sayfa 296
Teslimat durumuna sıfırla	Ayarların fabrika ayarlarına geri alınması ve kullanıcı dosyalarının cihazın bellek alanından silinmesi <b>Diğer bilgiler:</b> "Teslimat durumuna sıfırla", Sayfa 296

### 15.6.5 OEM alanı

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı

Parametre	Açıklama
Dokümantasyon	OEM dokümantasyonunun eklenmesi, ör. Servis uyarıları <b>Diğer bilgiler:</b> "Dokümantasyon ekleme", Sayfa 119
Başlangıç ekranı	Başlangıç ekranının uyarlanması, ör. firmanızın logosuyla <b>Diğer bilgiler:</b> "Başlangıç ekranı", Sayfa 274
OEM menüsü	OEM çubuğunun özel fonksiyonlarla uyarlanması <b>Diğer bilgiler:</b> "OEM menüsü", Sayfa 275
Ayarlar	Uygulama modunun, Override göstergesinin, klavye tasarımının ve program uygulamasının uyarlanması. Metin ve mesaj yönetimi. <b>Diğer bilgiler:</b> "Ayarlar (OEM alanı)", Sayfa 279
Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin	OEM alanı ayarlarının yedeklenmesi ve geri yüklenmesi
Ekran fotoğraflarına uzaktan erişim	ScreenshotClient programı ile ağ bağlantısı kurulmasına izin verilerek bir bilgisayardaki ScreenshotClient ile cihazın ekran görüntülerinin kaydedilebilmesi Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>ON:</b> Uzaktan erişim mümkün</li> <li>■ <b>OFF:</b> Uzaktan erişim mümkün değil</li> <li>■ Standart değer: <b>OFF</b></li> </ul>

 Cihazın kapatılması sırasında **Ekran fotoğraflarına uzaktan erişim** otomatik olarak devre dışı bırakılır.

### 15.6.6 Başlangıç ekranı

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı ► Başlangıç ekranı

Parametre	Açıklama
Başlangıç ekranı seçimi	Başlangıç ekranı olarak görüntülenecek resim dosyasının seçimi (dosya türü: PNG veya JPG) <b>Diğer bilgiler:</b> "Başlangıç ekranı ekleme", Sayfa 120
Başlangıç ekranını sil	<b>Sil</b> öğesi, kullanıcı tanımlı başlangıç ekranını siler ve standart görünümü yeniden oluşturur

### 15.6.7 OEM menüsü

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı ► OEM menüsü

Parametre	Açıklama
Menüyü görüntüleme	OEM menüsü gösterimi Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>ON:</b> İlgili işletim türlerinin arabiriminde <b>OEM menüsü</b> görüntülenir</li> <li>■ <b>OFF:</b> <b>OEM menüsü</b> görüntülenmez</li> </ul> Standart değer: <b>OFF</b>
Menü girişleri	OEM menüsü içinde <b>Menü girişleri</b> yapılandırması <b>Diğer bilgiler:</b> "OEM-Menü girişleri eklenmesi", Sayfa 275

### 15.6.8 OEM-Menü girişleri eklenmesi

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı ► OEM menüsü ► Menü girişleri ► +

Parametre	Açıklama
Tanım	OEM menüsü'nde çubuk girişinin açıklaması
Tip	OEM menüsü yeni çubuk girişinin seçilmesi Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Boş</b></li> <li>■ <b>Logo</b></li> <li>■ <b>Mil devri</b></li> <li>■ <b>M Fonksiyonu</b></li> <li>■ <b>Özel fonksiyonlar</b></li> <li>■ <b>Belge</b></li> </ul> Standart değer: <b>Boş</b>
Parametre	Kullanılabilen parametreler seçilen çubuk girişinin tipine bağlıdır: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Logo:</b> <b>Diğer bilgiler:</b> "OEM çubuğu girişi Logo", Sayfa 276</li> <li>■ <b>Mil devri:</b> <b>Diğer bilgiler:</b> "OEM çubuğu girişi Mil devir sayısı", Sayfa 276</li> <li>■ <b>M fonksiyonları:</b> <b>Diğer bilgiler:</b> "OEM çubuğu girişi M Fonksiyonu", Sayfa 277</li> <li>■ <b>Özel fonksiyonlar:</b> <b>Diğer bilgiler:</b> "OEM çubuğu girişi Özel fonksiyonlar", Sayfa 278</li> <li>■ <b>Belge:</b> <b>Diğer bilgiler:</b> "OEM çubuğu girişi Belge", Sayfa 278</li> </ul>
Menü girişini silme	Çubuk kaydının <b>OEM menüsü</b> dahilinden kaldırılması

### 15.6.9 OEM çubuğu girişi Logo

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı ► OEM menüsü ► Menü girişleri ► Logo

Parametre	Açıklama
Tanım	OEM menüsü'nde çubuk girişinin açıklaması
Tip	Logo
Logoyu seçme	Gösterim için istenilen ekranın seçilmesi
Dokümantasyon bağlantısı	Bağlantılı dokümantasyonun çağrılması için logo kullanılması Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Yok</li> <li>■ İşletim kılavuzu</li> <li>■ OEM servis bilgileri</li> </ul> Standart değer: Yok
Görüntü dosyasını yükleme	Seçilen bir resim dosyasının /Oem/Images kayıt yerine kopyalanması <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dosya tipi: PNG, JPG, PPM, BMP veya SVG</li> <li>■ Resim büyüklüğü maks. 140 x 70 piksel</li> </ul>
Menü girişini silme	Çubuk girişinin OEM menüsü'nden kaldırılması

### 15.6.10 OEM çubuğu girişi Mil devir sayısı

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı ► OEM menüsü ► Menü girişleri ► Mil devri

Parametre	Açıklama
Tanım	OEM menüsü'nde çubuk girişinin açıklaması
Tip	Mil devri
Mil	S
Mil devri	Mil devir sayısının ayarlanması <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayar aralığı: S mil ekseninin yapılandırmasına bağlı olarak</li> <li>■ Standart değer: 0</li> </ul>
Menü girişini silme	Çubuk girişinin OEM menüsü'nden kaldırılması

### 15.6.11 OEM çubuğu girişi M Fonksiyonu

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı ► OEM menüsü ► Menü girişleri ► M Fonksiyonu

Parametre	Açıklama
Tanım	OEM menüsü'nde çubuk girişinin açıklaması
Tip	M Fonksiyonu
M fonksiyonunun numarası	İstenilen M fonksiyonunun seçilmesi Ayarlama aralıkları <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 100.T ... 120.T (TOGGLE: üzerine basıldığında farklı durumlar arasında geçiş yapılır)</li> <li>■ 100.P ... 120.P (PULSE: Uzunluk Darbe süresi üzerinden ayarlanabilir)</li> <li>■ Standart değer: Boş</li> </ul>
Darbe süresi	Yüksek-etkin darbenin uzunluğu seçimi Ayar aralığı <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 8 ms ... 1500 ms</li> <li>■ Standart değer: 500 ms</li> </ul>
Yeniden başlat	Darbe süresinin yeniden başlatılması <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayarlar: <b>ON</b> veya <b>OFF</b></li> <li>■ Standart değer: <b>OFF</b></li> </ul>
Etkin fonksiyonun görüntüsünü seçin	Etkin fonksiyonun gösterimi için istenilen resmin seçilmesi
Etkin olmayan fonksiyon için görüntü seçin	Etkin olmayan fonksiyonun gösterimi için istenilen resmin seçilmesi
Görüntü dosyasını yükleme	Seçilen bir resim dosyasının /Oem/Images kayıt yerine kopyalanması <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dosya tipi: PNG, JPG, PPM, BMP veya SVG</li> <li>■ Resim büyüklüğü maks. 100 x 70 piksel</li> </ul>
Menü girişini silme	Çubuk girişinin OEM menüsü'nden kaldırılması

### 15.6.12 OEM çubuğu girişi Özel fonksiyonlar

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı ► OEM menüsü ► Menü girişleri ► Özel fonksiyonlar

Parametre	Açıklama
Tanım	OEM menüsü'nde çubuk girişinin açıklaması
Tip	Özel fonksiyonlar
Fonksiyon	İstenilen özel fonksiyonun seçilmesi Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dişli kesme</li> <li>■ Mil yönü</li> <li>■ Soğutucu</li> <li>■ Mil işletiminde soğtma maddesi</li> <li>■ Eksenleri sıkıştırma</li> <li>■ Alet eksenini sıfırla</li> </ul> Standart değer: Dişli kesme
Mil	Sadece Mil yönü fonksiyonunda: S
Mil yönü görüntüsünü saat yönünde seçin	Sadece Mil yönü fonksiyonunda: Saat yönünde mil dönüşü için istenilen ekranın seçilmesi
Mil yönü görüntüsünü saat yönünün tersine seçin	Sadece Mil yönü fonksiyonunda: Saat dönüş yönünün tersine mil dönüşü için istenilen ekranın seçilmesi
Etkin fonksiyonun görüntüsünü seçin	Etkin fonksiyonun gösterimi için istenilen resmin seçilmesi
Etkin olmayan fonksiyon için görüntü seçin	Etkin olmayan fonksiyonun gösterimi için istenilen resmin seçilmesi
Görüntü dosyasını yükleme	Seçilen bir resim dosyasının /Oem/Images kayıt yerine kopyalanması <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dosya tipi: PNG, JPG, PPM, BMP veya SVG</li> <li>■ Resim büyüklüğü maks. 100 x 70 piksel</li> </ul>
Menü girişini silme	Çubuk girişinin OEM menüsü'nden kaldırılması

### 15.6.13 OEM çubuğu girişi Belge

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı ► OEM menüsü ► Menü girişleri ► Belge

Parametre	Açıklama
Tanım	OEM menüsü'nde çubuk girişinin açıklaması
Tip	Belge
Belge seçin	İstenilen belgenin seçilmesi
Gösterge için ekranı seçin	Fonksiyon gösterimi için istenilen ekranın seçilmesi
Görüntü dosyasını yükleme	Seçilen bir resim dosyasının /Oem/Images kayıt yerine kopyalanması
Menü girişini silme	Çubuk girişinin OEM menüsü'nden kaldırılması

### 15.6.14 Ayarlar (OEM alanı)

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı ► Ayarlar

Parametre	Açıklama
Uygulama	Uygulama modu türü; değişiklik yeniden başlatma sonrasında etkinleştirilir Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Frezeleme</li> <li>■ Döndürme</li> </ul> Standart değer: <b>Frezeleme</b>
Override göstergesi	<b>Elle işletim</b> ve <b>MDI işletim</b> türlerinde Override göstergesinin türü Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Yüzde</b>: Override, ayarlanan maksimum beslemenin bir yüzde oranı olarak gösterilir</li> <li>■ <b>Değer</b>: Override mm/dak olarak gösterilir</li> </ul> Standart değer: <b>Yüzde</b>
Klavye tasarımı	Klavye tasarımı seçimi Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Standart</b>: Giriş onayı için (Return)</li> <li>■ <b>TNC</b>: Giriş onayı için (Enter)</li> </ul> Standart değer: <b>Standart</b>
Programın uygulanması	Program uygulamasının uyarlanması <b>Diğer bilgiler</b> : "Programın uygulanması", Sayfa 279
Metin veritabanı	OEM'ye özel mesajlar için kullanılan mesaj metinlerini içeren metin veri tabanı <b>Diğer bilgiler</b> : "Metin veritabanı", Sayfa 280
Mesajlar	OEM'ye özel mesajların tanımlanması <b>Diğer bilgiler</b> : "Mesajlar", Sayfa 281

### 15.6.15 Programın uygulanması

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı ► Ayarlar ► Programın uygulanması

Parametre	Açıklama
Üst manşonun son konumuna erişildiğinde otomatik geçiş	Delik desenlerinin işlenmesi sırasında otomatik geçiş her zaman üst punta uç şalterine ulaşıldığında gerçekleştirilir <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ayarlar: <b>ON</b> veya <b>OFF</b></li> <li>■ Standart değer: <b>OFF</b></li> </ul>
M fonksiyonları	Yapılandırma bkz. "M fonksiyonlarının yapılandırılması", Sayfa 280

### 15.6.16 M fonksiyonlarının yapılandırılması

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı ► Ayarlar ► Programın uygulanması ► M fonksiyonları

Parametre	Açıklama
M fonksiyonunun numarası	Yeni M fonksiyonu için numara girişi <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar aralığı: <b>M2.0 ... M120.0</b> (0: M fonksiyonuna atanan çıkış etkin olmayan duruma getirilir)</li> <li>Ayar aralığı: <b>M2.1 ... M120.1</b> (1: M fonksiyonuna atanan çıkış etkin duruma getirilir)</li> <li>Ayar aralığı: <b>M2.2 ... M120.2</b> (2: M fonksiyonuna atanan çıkış 8 ms yüksek etkin darbe verir)</li> </ul>
Diyalog resmini program akışı sırasında seç	Program akışı sırasında gösterim için istenilen resmin seçilmesi
Görüntü dosyasını yükleme	Seçilen bir resim dosyasının /Oem/Images kayıt yerine kopyalanması <ul style="list-style-type: none"> <li>Dosya tipi: PNG, JPG, PPM, BMP veya SVG</li> <li>Resim büyüklüğü maks. 100 x 70 piksel</li> </ul>
Girdiyi kaldır	Kaydın kaldırılması

### 15.6.17 Metin veritabanı

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı ► Ayarlar ► Metin veritabanı

Cihaz, kendi metin veritabanını içe aktarma olanağı sunar. **Mesajlar** parametresi yardımıyla çeşitli mesajların görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Parametre	Açıklama
Metin veritabanını seç	Cihazda kayıtlı "*.xml" dosya türündeki bir metin veritabanının seçilmesi <b>Diğer bilgiler:</b> "Metin veritabanı oluşturulması", Sayfa 127
Metin veritabanı seçimini kaldır	Güncel olarak seçilmiş olan metin veritabanının seçimini kaldırılması



### 15.6.18 Mesajlar

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı ► Ayarlar ► Mesajlar

Parametre	Açıklama
İsim	Mesaj açıklaması
Metin kimliği veya metin	Görüntülenecek mesajın seçilmesi. Metin kimliği girerek metin veritabanınızdaki mevcut bir mesaj metnini seçebilirsiniz. Alternatif olarak doğrudan yeni bir mesaj metni de girebilirsiniz
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>i</b> Cihazın kullanıcı dilini değiştirdiğinizde, metin veritabanında yer alan mesaj metinlerinin çevirileri kullanılır. Doğrudan girdiğiniz mesaj metinleri çevrilerek görüntülenmez.</p> </div>
	<b>Diğer bilgiler:</b> "Metin veritabanı", Sayfa 280
Mesaj türü	İstenilen bildirim türünün seçilmesi Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Standart:</b> Giriş etkin olduğu sürece mesaj görüntülenir</li> <li>■ <b>Kullanıcı tarafından onay:</b> Kullanıcı mesajı onaylayana kadar mesaj görüntülenir</li> <li>■ Standart değer: <b>Standart</b></li> </ul>
Giriş	Mesajın görüntülenmesi için pim tahsisine göre dijital girişin atanması <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standart değer: <b>Bağlı değil</b></li> </ul>
Girdiyi kaldır	Mesaj kaydının kaldırılması

### 15.6.19 Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin (OEM alanı)

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı ► Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin

Parametre	Açıklama
OEM'ye özel klasörleri ve dosyaları yedekleyin	OEM alanı ayarlarının ZIP dosyası olarak yedeklenmesi <b>Diğer bilgiler:</b> "OEM'ye özel klasörleri ve dosyaları yedekleyin", Sayfa 130
OEM'ye özel klasörleri ve dosyaları tekrar oluşturun	OEM alanı ayarlarının ZIP dosyasından geri yüklenmesi <b>Diğer bilgiler:</b> "OEM'ye özel klasörleri ve dosyaları tekrar oluşturun", Sayfa 130

## 15.6.20 Dokümantasyon

Yol: **Ayarlar ► Servis ► Dokümantasyon**

Cihaz, ilgili işletim kılavuzunu istediğiniz dilde yükleme imkanını sunar. İşletim kılavuzu, birlikte teslim edilen USB yığınsal bellekten cihaza kopyalanabilir.

En güncel sürüm [www.heidenhain.de](http://www.heidenhain.de) adresindeki indirme alanından indirilebilir.

Parametre	Açıklama
İşletim kılavuzu ekleyin	İstenilen bir dildeki işletim kılavuzunun eklenmesi

## 15.6.21 Yazılım Seçenekleri

Yol: **Ayarlar ► Servis ► Yazılım Seçenekleri**



Yazılım seçenekleri cihazda bir lisans anahtarı üzerinden etkinleştirilmelidir. İlgili donanım bileşenleri ancak, ilgili yazılım seçeneği etkinleştirildikten sonra kullanılabilir.

**Diğer bilgiler:** "Yazılım Seçenekleri öğesini etkinleştirin", Sayfa 96

Parametre	Açıklama
Genel bakış	Cihazda etkinleştirilen tüm yazılım seçeneklerine genel bakış
Lisans anahtarı talep et	Bir HEIDENHAIN servis şubesinde talep için lisans anahtarının oluşturulması <b>Diğer bilgiler:</b> "Lisans anahtarının talep edilmesi", Sayfa 96
Test seçeneklerini talep et	Bir HEIDENHAIN servis şubesinde talep için lisans anahtarının oluşturulması <b>Diğer bilgiler:</b> "Lisans anahtarının talep edilmesi", Sayfa 96
Lisans anahtarı gir	Lisans anahtarı veya lisans dosyası yardımıyla yazılım seçeneğinin etkinleştirilmesi <b>Diğer bilgiler:</b> "Lisans anahtarını etkinleştirme", Sayfa 97
Test seçeneklerini sıfırla	Test seçeneklerinin lisans anahtarı girilerek sıfırlanması

# 16

**Servis ve bakım**

## 16.1 Genel bakış

Bu bölümde cihazdaki genel bakım çalışmaları açıklanmaktadır.



Aşağıdaki adımlar sadece teknik personel tarafından gerçekleştirilebilir.  
**Diğer bilgiler:** "Personelin nitelikleri", Sayfa 29



Bu bölüm sadece cihazdaki bakım çalışmalarına ilişkin açıklamaları içermektedir. Çevre birimi cihazlarındaki isteğe bağlı bakım çalışmaları bu bölümde açıklanmamıştır.

**Daha fazla bilgi:** İlgili çevre birimi cihazlarının üretici dokümantasyonu

## 16.2 Temizleme

### BILGI

#### Keskin kenarlı veya aşındırıcı temizlik maddeleriyle temizlik

Temizliğin yanlış yapılması cihazda hasara yol açabilir.

- ▶ Aşındırıcı veya agresif temizlik maddelerini veya çözücü maddeleri kullanmayın
- ▶ İnatçı kirleri keskin kenarlı nesnelere kullanarak temizlemeyin

#### Gövdenin temizlenmesi

- ▶ Dış yüzeyleri su ve yumuşak temizleme maddesi ile nemlendirilmiş bez kullanarak silin

#### Ekranı temizleme

Ekranı temizleyebilmek için temizlik modunu etkinleştirmeniz gerekir. Bu esnada cihaz, akım beslemesi kesilmeksizin etkisiz duruma geçer. Bu durumda ekran kapatılır.



- ▶ Temizleme modunu etkinleştirmek için ana menüdeki **Kapat** ögesine dokununuz



- ▶ **Temizlik modu** ögesine dokununuz
- > Ekran kapanır
- ▶ Ekranı tiftik bırakmayan bir bez ve herhangi bir marka cam temizleyici ile temizleyin



- ▶ Temizlik modunu devre dışı bırakmak için dokunmatik ekranda istediğiniz herhangi bir yere dokununuz
- > Alt kenarda bir ok belirir
- ▶ Oku yukarı doğru çekin
- > Ekran açılır ve son görüntülenen kullanıcı arabirimi gösterilir

## 16.3 Bakım planı

Cihaz büyük ölçüde bakımsız çalışır.

### BILGI

#### Arızalı cihazların işletimi

Arızalı cihazların işletimi ağır hasarlara neden olabilir.

- ▶ Hasar durumunda cihazı onarmayın ve artık kullanmayın
- ▶ Arızalı cihazları derhal değiştirin veya bir HEIDENHAIN servis şubesiyle iletişime geçin



Aşağıdaki adımlar sadece bir elektrik teknisyeni tarafından uygulanabilir.  
**Diğer bilgiler:** "Personelin nitelikleri", Sayfa 29

Bakım adımı	Aralık	Hata giderme
▶ Cihazdaki tüm işaretleri, yazıları ve sembolleri okunaklı olmaları bakımından kontrol edin	yılda bir	▶ HEIDENHAIN servis şubesiyle iletişime geçin
▶ Elektrik bağlantılarında hasar ve fonksiyon kontrolü yapın	yılda bir	▶ Arızalı kabloları değiştirin. Gerekliğinde HEIDENHAIN servis şubesiyle iletişime geçin
▶ Güç kablosunda hatalı izolasyon veya zayıf bölge kontrolü yapın	yılda bir	▶ Güç kablosunu şartnameye göre değiştirin

## 16.4 Tekrar işleme alma

Yeniden işleme alınırken, örneğin onarılan bağlantının tekrar kurulumu sırasında veya tekrar montajı sonrasında, cihazda montaj ve kurulum faaliyetlerinde olduğu şekilde aynı önlemler ve personel nitelikleri gereklidir.

**Diğer bilgiler:** "Montaj", Sayfa 39

**Diğer bilgiler:** "Kurulum", Sayfa 45

İşletmeci, çevre birimi cihazlarının bağlantısı yapılırken (ör. ölçüm cihazları) bu cihazların güvenli bir şekilde tekrar işleme alınmasını sağlamalıdır ve bunun için uygun niteliklere sahip yetkili personeli görevlendirilmelidir.

**Diğer bilgiler:** "İşletmeci yükümlülükleri", Sayfa 29

## 16.5 Aygıt yazılımının güncellenmesi

Aygıt yazılımı, cihazın işletim sistemidir. Aygıt yazılımının yeni sürümlerini cihazın USB bağlantısı veya ağ bağlantısı üzerinden içe aktarabilirsiniz.



Aygıt yazılımını güncellemeden önce, ilgili aygıt yazılımı sürümüne ilişkin sürüm notlarını ve geçmiş sürümler ile uyumluluk konusunda bu notlar içinde yer alan bilgileri dikkate almanız gerekir.



Cihazın aygıt yazılımı güncellendiğinde, güvenlik nedeniyle güncel ayarların yedeklenmesi gerekir.

### Ön koşul

- Yeni aygıt yazılımı \*.dro dosyası olarak mevcuttur
- USB arabirimi üzerinden bir aygıt yazılımı güncellemesi için güncel aygıt yazılımının bir USB yığınsal bellekte (FAT32 formatı) kayıtlı olması gerekir
- Ağ arabirimi üzerinden bir aygıt yazılımı güncellemesi için güncel aygıt yazılımının ağdaki bir klasörde mevcut olması gerekir

### Aygıt yazılımı güncellemesinin başlatılması



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun
- ▶ **Servis** ögesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - **Aygıt yazılımı güncelleme**
  - **Devam**
- > Servis uygulaması başlatılır

### Aygıt yazılımı güncellemesinin gerçekleştirilmesi

Aygıt yazılımı güncellemesi bir USB yığınsal bellek (FAT32 formatı) veya bir ağ sürücüsü üzerinden gerçekleştirilebilir.



- ▶ **Aygıt yazılımı güncelleme** ögesine dokunun
- ▶ **Seç** ögesine dokunun
- ▶ Gerekirse USB yığınsal belleğini cihazdaki bir USB arabirimine takın
- ▶ Yeni aygıt yazılımını içeren klasöre gidin



Klasör seçiminde yanıldıysanız başlangıç klasörüne geri dönebilirsiniz.

- ▶ Listenin üzerindeki dosya adına dokunun

- ▶ Aygıt yazılımının seçilmesi
- ▶ Seçimi onaylamak için **Seçim** ögesine dokunun
- ▶ Aygıt yazılımı sürüm bilgileri görüntülenir
- ▶ Diyaloğu kapatmak için **OK** ögesine dokunun



Aygıt yazılımı güncellemesi, veri aktarımının başlamasından sonra iptal edilemez.

- ▶ Güncellemeyi başlatmak için **Start** ögesine dokunun
- ▶ Ekranda güncellenmenin ilerlemesi görüntülenir
- ▶ Başarılı güncellemeyi onaylamak için **OK** seçeneğine dokunun
- ▶ Servis uygulamasını sonlandırmak için **Kapat** ögesine dokunun
- ▶ Servis uygulaması sonlandırılır
- ▶ Ana uygulama başlatılır
- ▶ Otomatik kullanıcı oturumu açma özelliği etkinleştirilmişse **Elle işletim** menüsünde kullanıcı arabirimi görüntülenir
- ▶ Otomatik kullanıcı girişi etkinleştirilmemişse **Kullanıcı girişi** görüntülenir

### USB yığınsal belleğin güvenli bir şekilde kaldırılması



- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokunun
- ▶ Kayıt yerleri listesine yönlendirin
- ▶ **Güvenli bir şekilde kaldır** seçeneğine dokunun
- ▶ **Veri taşıyıcısı şimdi kaldırılabilir.** mesajı görüntülenir
- ▶ USB yığınsal belleği çıkarın

## 16.6 Ölçüm cihazlarının teşhisi

Teşhis fonksiyonu yardımıyla bağlı ölçüm cihazlarının fonksiyonlarını genel olarak kontrol edebilirsiniz. EnDat arayüzü bulunan mutlak ölçüm cihazlarında ölçüm cihazı mesajları ve fonksiyon rezervleri görüntülenir. 1 V<sub>SS</sub> veya 11 µA<sub>SS</sub> arayüzüne sahip artışı ölçüm cihazlarında görüntülenen boyutlar ile ölüm cihazlarının temel fonksiyonlarını belirleyebilirsiniz. Ölçüm cihazları için bu ilk teşhis olanağı ile diğer kontrol veya bakım işlemleri için işlemler oluşturabilirsiniz.




HEIDENHAIN tarafından geliştirilen PWT 101 veya PWM 21 daha fazla kontrol ve test olanağı sunar.

Ayrıntıları [www.heidenhain.de](http://www.heidenhain.de) altında bulabilirsiniz.

### 16.6.1 1 V<sub>SS</sub>/11 µA<sub>SS</sub> arayüzüne sahip ölçüm cihazı için teşhis

1 V<sub>SS</sub>/11 µA<sub>SS</sub> arayüzüne sahip ölçüm cihazları için ölçüm cihazının fonksiyonu sinyal amplitüdlerinin, simetri ve faz sapmasının değerlendirilmesi ile gerçekleştirilebilir. Bu değerler grafiksel olarak da Lissajous şeklinde gösterilir.

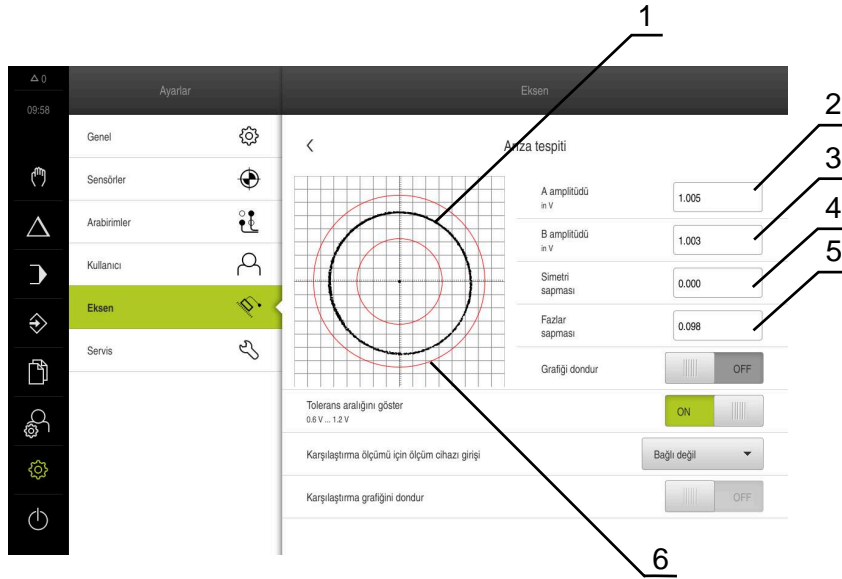

- 1 Lissajous şekli
- 2 A amplitüdü
- 3 B amplitüdü
- 4 Simetri sapması
- 5 Faz sapması
- 6 Amplitüd toleransları

1 V<sub>SS</sub>/11 µA<sub>SS</sub> arayüzüne sahip ölçüm cihazları için aşağıdaki değerler görüntülenir:

- A amplitüdü
- B amplitüdü
- Simetrisapması
- Fazlarsapması



Değerlendirmede aşağıdaki parametreleri kullanabilirsiniz:

Parametre	Açıklama
<b>Grafiği dondur</b>	<p>Lissajous şeklinin dondurulması</p> <p>Ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>ON</b>: Grafik dondurulmuştur ve hareket durumunda güncellenmez</li> <li>■ <b>OFF</b>: Grafik dondurulmamıştır ve hareket durumunda güncellenir</li> <li>■ Standart değer: <b>OFF</b></li> </ul>
<b>Tolerans aralığını göster</b>	<p>Amplitüdler için tolerans alanının gösterilmesi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 V<sub>SS</sub>: 0,6 V ... 1,2 V</li> <li>■ 11 µA<sub>SS</sub>: 7 µA<sub>SS</sub>... 16 µA<sub>SS</sub></li> </ul> <p>Ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>ON</b>: Tolerans alanı gösterilir</li> <li>■ <b>OFF</b>: Tolerans alanı gizlenir</li> <li>■ Standart değer: <b>OFF</b></li> </ul>
<b>Karşılaştırma ölçümü için ölçüm cihazı girişi</b>	<p>Başka bir ölçüm cihazı girişinin ölçüm cihazını karşılaştırma amaçlı görüntüleyin; sinyaller karşılaştırma amacıyla üst üste yerleştirilebilir</p> <p>Ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ İstenilen ölçüm cihazı girişinin seçilmesi</li> <li>■ Standart değer: Bağlı değil</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b> Parametre yalnızca başka bir ölçüm cihazı 1 V<sub>SS</sub> veya 11 µA<sub>SS</sub> arayüzü ile bağlı olduğunda kullanılabilir.</p> </div>
<b>Karşılaştırma grafiğini dondur</b>	<p>Ölçüm cihazı girişinde ölçüm cihazının Lissajous şeklinin karşılaştırma ölçümü için dondurulması</p> <p>Ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>ON</b>: Grafik dondurulmuştur ve hareket durumunda güncellenmez</li> <li>■ <b>OFF</b>: Grafik dondurulmamıştır ve hareket durumunda güncellenir</li> <li>■ Standart değer: <b>OFF</b></li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b> Parametre yalnızca başka bir ölçüm cihazı 1 V<sub>SS</sub> veya 11 µA<sub>SS</sub> arayüzü ile bağlı olduğunda kullanılabilir.</p> </div>



► Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokununuz




- ▶ **Eksen ögesine dokunun**
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - <Eksen adı>
  - **Ölçme cihazı**
  - **Arıza tespiti**
- ▶ Sinyalleri ve değerleri görüntülemek için ölçüm cihazını hareket ettirin

## 16.6.2 EnDat arayüzüne sahip ölçüm cihazı teşhisi

EnDat arayüzüne sahip ölçüm cihazlarında fonksiyon, hataları okunması veya uyarılar ve fonksiyon rezervlerinin değerlendirilmesiyle kontrol edilir.

Ölçüm cihazına göre tüm fonksiyon rezervleri ve mesajlar desteklenmez.

### Fonksiyon rezervleri

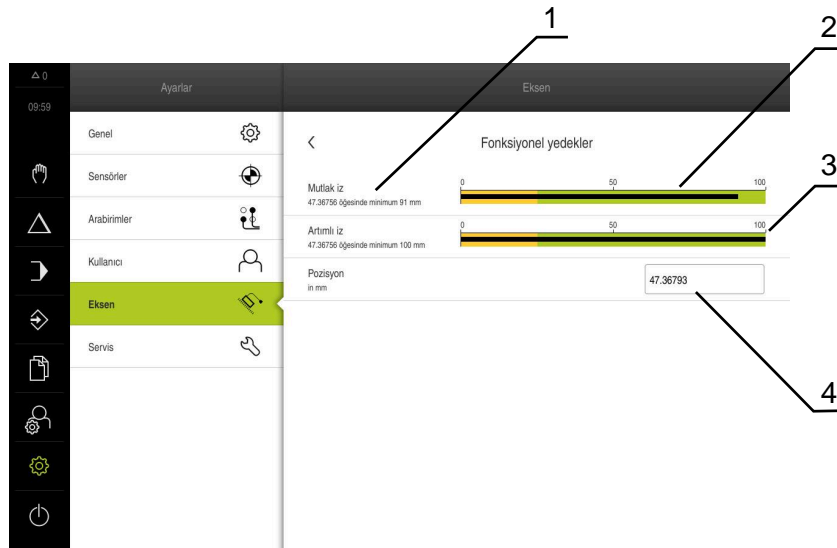

Şekil 52: Ölçüm tuşu fonksiyon rezervi örneği

- 1 Pozisyondaki minimum değer girilmesi
- 2 Mutlak iz
- 3 Artımlı iz
- 4 Ölçüm cihazının güncel konumu

EnDat arayüzüne sahip mutlak ölçüm cihazları için aşağıdaki fonksiyon rezervleri görüntülenir:

- **Mutlak iz**
- **Artımlı iz**
- **Konum değeri hesaplama**

Cihaz fonksiyon rezervini sütunlu gösterim olarak görüntüler:

Renk alanı	Alan	Değerlendirme
Sarı	%0 ... %25	Servis/bakım önerilir
Yeşil	%25 ... %100	Ölçüm cihazı belirtilen sınırların içinde bulunur



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Eksen** ögesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - <Eksen adı>
  - **Ölçme cihazı**
  - **Arıza tespiti**
  - **Fonksiyonel yedekler**
- ▶ **Fonksiyonel yedekler** ögesini görüntülemek için ölçüm cihazını hareket ettirin

## Hatalar ve uyarılar

Seri arayüz için cihaz tarafından görüntülenen mesajlar aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

Mesaj	Açıklama
Ölçüm cihazı hatası	<p>Ölçüm cihazı hatası, ölçüm cihazında arıza olduğunu belirtir</p> <p>Ör. aşağıdaki ölçüm cihazı hataları görüntülenebilir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aydınlatma kesintisi</li> <li>■ Sinyal amplitüdü hatalı</li> <li>■ Pozisyon hatalı</li> <li>■ Yüksek gerilim</li> <li>■ Besleme gerilimi düşük</li> <li>■ Aşırı akım</li> <li>■ Akü hatası</li> </ul>
Ölçüm cihazı uyarısı	<p>Ölçüm cihazı uyarıları, ölçüm cihazının belirli toleranslarına ulaşıldığı veya bunların aşıldığını belirtir</p> <p>Ör. aşağıdaki ölçüm cihazı uyarıları görüntülenebilir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Frekans çarpışması</li> <li>■ Sıcaklık aşımı</li> <li>■ Aydınlatma kontrol rezervi</li> <li>■ Akü şarjı</li> <li>■ Referans noktası</li> </ul>

Mesajların aşağıdaki durumları olabilir:

Durum	Değerlendirme
OK!	Ölçüm cihazı belirtilen sınırların içinde bulunur
Desteklenmez	Mesaj, ölçüm cihazı tarafından desteklenmez
Hata!	Servis/bakım önerilir; ör. PWT 101 ile detaylı inceleme önerilir



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokununuz



- ▶ **Eksen** ögesine dokununuz
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - <Eksen adı>
  - **Ölçme cihazı**
  - **Arıza tespiti**
- > Hatalar ve uyarılar görüntülenir

## 16.7 Dosya ve ayarların geri yüklenmesi

Bir cihazdaki kayıtlı dosyaları ve ayarları geri yükleme olanağına sahipsiniz. Geri yüklemeye şu sıraya uyulmalıdır:

- OEM'ye özgü klasör ve dosyaların tekrar oluşturulması
- Kullanıcı dosyalarını tekrar oluşturun
- Konfigürasyonu geri yükleyin

Ayarlar geri yüklendikten sonra cihaz otomatik olarak yeniden başlatılır.

### 16.7.1 OEM'ye özgü klasör ve dosyaların tekrar oluşturulması

Cihazın yedeklenmiş OEM'ye özgü klasörleri ve dosyaları bir cihaza yüklenebilir. Ayarların geri yüklenmesi ile bağlantılı olarak cihaza ait yapılandırmanın geri yüklenmesi de mümkündür.

**Diğer bilgiler:** "Konfigürasyonu geri yükleyin", Sayfa 295

Bu sayede bir servis durumunda, devre dışı kalan cihazın yapılandırılması yeni cihaza geri yüklendikten sonra kullanılabilir. Ön koşul, yazılım sürümlerinin uyumu veya uyumlu olmasıdır.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Servis** ögesine dokunun
- ▶ **OEM alanı** üzerine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - **Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin**
  - **OEM'ye özel klasörleri ve dosyaları tekrar oluşturun**
- ▶ **ZIP olarak yükle** ögesine dokunun
- ▶ Gerekirse USB belleği (FAT32 formatı) cihazdaki bir USB bağlantı noktasına takın
- ▶ Yedekleme dosyasını içeren klasöre gidin
- ▶ Yedekleme dosyasının seçilmesi
- ▶ **Seçim** ögesine dokunun
- ▶ Aktarım başarılı bir şekilde tamamlandığında **OK** ile onaylayın



OEM'ye özgü klasörlerin ve dosyaların geri yüklenmesinde otomatik yeniden başlatma gerçekleşmez. Bu, ayarların geri yüklenmesi sırasında meydana gelir.

**Diğer bilgiler:** "Konfigürasyonu geri yükleyin", Sayfa 295

- ▶ Cihazı aktarılan OEM'ye özgü klasörler ve dosyalar ile yeniden başlatmak için cihazı kapatın ve yeniden açın

#### USB yığınsal belleğin güvenli bir şekilde kaldırılması



- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokunun
- ▶ Kayıt yerleri listesine yönlendirin



- ▶ **Güvenli bir şekilde kaldır** seçeneğine dokunun
- ▶ **Veri taşıyıcısı şimdi kaldırılabilir.** mesajı görüntülenir
- ▶ USB yığınsal belleği çıkarın

## 16.7.2 Kullanıcı dosyalarını tekrar oluştur

Cihazın yedeklenmiş kullanıcı dosyaları cihaza tekrar yüklenebilir. Bu sırada mevcut kullanıcı dosyalarının üzerine yazılır. Ayarların geri yüklenmesi ile bağlantılı olarak cihaza ait tüm konfigürasyonun geri yüklenmesi de mümkündür.

**Diğer bilgiler:** "Konfigürasyonu geri yükleyin", Sayfa 295

Bu sayede bir servis durumunda, devre dışı kalan cihazın konfigürasyonu yeni cihaza geri yüklendikten sonra kullanılabilir. Bunun için eski aygıt yazılımı sürümünün yeni aygıt ile örtüşmesi veya sürümlerin uyumlu olması şarttır.



Kullanıcı dosyaları olarak, ilgili klasörlere kaydedilmiş olan tüm kullanıcı gruplarına ait tüm dosyalar yedeklenir ve geri yüklenebilir.

**System** klasöründeki dosyalar ger yüklenmez.



▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun

▶ Art arda çağırın:



▶ **Servis** ögesine dokunun

▶ Sırayla şu seçenekleri açın:

■ **Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin**

■ **Kullanıcı dosyalarını tekrar oluştur**

▶ **ZIP olarak yükle** ögesine dokunun

▶ Gerekirse USB belleği (FAT32 formatı) cihazdaki bir USB bağlantı noktasına takın

▶ Yedekleme dosyasını içeren klasöre gidin

▶ Yedekleme dosyasının seçilmesi

▶ **Seçim** ögesine dokunun

▶ Aktarım başarılı bir şekilde tamamlandığında **OK** ile onaylayın



Kullanıcı dosyaları geri yüklendiğinde otomatik yeniden başlatma gerçekleşmez. Bu, ayarların geri yüklenmesi sırasında meydana gelir.

"Konfigürasyonu geri yükleyin"

▶ Cihazı aktarılan kullanıcı dosyalarıyla yeniden başlatmak için cihazı kapatın ve yeniden açın

### USB yığınsal belleğin güvenli bir şekilde kaldırılması



▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokunun

▶ Kayıt yerleri listesine yönlendirin



▶ **Güvenli bir şekilde kaldır** seçeneğine dokunun

▶ **Veri taşıyıcısı şimdi kaldırılabilir.** mesajı görüntülenir

▶ USB yığınsal belleği çıkarın

### 16.7.3 Konfigürasyonu geri yükleyin

Yedeklenmiş ayarlar cihaza tekrar yüklenebilir. Cihazın güncel yapılandırması bu sırada değiştirilir.



Ayarların yedeklenmesi sırasında etkin olan yazılım seçenekleri ayarların geri yüklenmesinden önce etkinleştirilmelidir.

Geri yükleme işlemi aşağıdaki durumlarda gerekli olabilir:

- İşletime alma sırasında ayarlar bir cihaz için yapılır ve benzer tüm cihazlara aktarılır  
**Diğer bilgiler:** "İşletime alma adımları", Sayfa 94
- Sıfırlama işleminden sonra ayarlar tekrar cihaza kopyalanır  
**Diğer bilgiler:** "Tüm ayarları sıfırla", Sayfa 296



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun
- ▶ Art arda çağırın:
  - **Servis**
  - **Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin**
  - **Konfigürasyonu geri yükleyin**
- ▶ **Tam geri yükleme** ögesine dokunun
- ▶ Gerekirse USB yığınsal belleği (FAT32 formatı) cihazdaki bir USB arabirimine takın
- ▶ Yedekleme dosyasını içeren klasöre gidin
- ▶ Yedekleme dosyasının seçilmesi
- ▶ **Seçim** ögesine dokunun
- ▶ Aktarım başarılı bir şekilde tamamlandığında **OK** ile onaylayın
- ▶ Sistem kapatılır
- ▶ Cihazı aktarılan yapılandırma verileriyle yeniden başlatmak için cihazı kapatın ve yeniden açın

#### USB yığınsal belleğin güvenli bir şekilde kaldırılması



- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokunun
- ▶ Kayıt yerleri listesine yönlendirin
- ▶ **Güvenli bir şekilde kaldır** seçeneğine dokunun
- ▶ **Veri taşıyıcısı şimdi kaldırılabilir.** mesajı görüntülenir
- ▶ USB yığınsal belleği çıkarın

## 16.8 Tüm ayarları sıfırla

Gerekirse cihaz ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. Yazılım seçenekleri devre dışı bırakılır, bu seçeneklerin daha sonra mevcut lisans anahtarı ile yeniden etkinleştirilmeleri gerekir.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun
- ▶ **Servis** öğesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - **Sıfırla**
  - **Tüm ayarları sıfırla**
- ▶ Şifreyi girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ Parolayı düz metin olarak görüntülemek için **Parolayı göster** öğesini etkinleştirin
- ▶ İşlemi onaylamak için **OK** öğesine dokunun
- ▶ Sıfırlama işlemini onaylamak için **OK** öğesine dokunun
- ▶ Cihazın kapatılmasını onaylamak için **OK** seçeneğine dokunun
- > Cihaz kapatılır
- > Tüm ayarlar sıfırlanır
- > Cihazı yeniden başlatmak için cihazı kapatın ve yeniden açın

## 16.9 Teslimat durumuna sıfırla

İhtiyaç halinde cihazın ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlayabilir ve cihazın bellek alanındaki kullanıcı dosyalarını silebilirsiniz. Yazılım seçenekleri devre dışı bırakılır, bu seçeneklerin daha sonra mevcut lisans anahtarı ile yeniden etkinleştirilmeleri gerekir.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun
- ▶ **Servis** öğesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
  - **Sıfırla**
  - **Teslimat durumuna sıfırla**
- ▶ Şifreyi girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ Parolayı düz metin olarak görüntülemek için **Parolayı göster** öğesini etkinleştirin
- ▶ İşlemi onaylamak için **OK** öğesine dokunun
- ▶ Sıfırlama işlemini onaylamak için **OK** öğesine dokunun
- ▶ Cihazın kapatılmasını onaylamak için **OK** öğesine dokunun
- > Cihaz kapatılır
- > Tüm ayarlar sıfırlanır ve kullanıcı dosyaları silinir
- > Cihazı yeniden başlatmak için cihazı kapatın ve yeniden açın



# 17

**Yapılması  
gerekler...**

## 17.1 Genel bakış

Bu bölümde cihazdaki fonksiyon arızalarının nedenleri ve arızaların giderilmesine ilişkin önlemler açıklanmaktadır.



Aşağıda açıklanan işlemleri uygulayabilmeniz için öncelikle "Genel kullanım" bölümünü okumuş ve anlamış olmanız gerekir.

**Diğer bilgiler:** "Genel kullanım", Sayfa 57

## 17.2 Sistem arızası veya elektrik kesintisi

İşletim sistemi verileri aşağıda belirtilen durumlarda hasar görebilir:

- Sistem arızası veya elektrik kesintisi
- Cihazın çalışmasının, işletim sistemi kapatılmadan durdurulması

Aygıt yazılımının hasar görmesi halinde cihaz bir Recovery System başlatır ve ekranda kısa bir talimat görüntülenir.

Geri yükleme sırasında Recovery System, hasar görmüş aygıt yazılımının üzerine bir USB yığınsal belleğine daha önceden kaydedilmiş olan yeni aygıt yazılımı ile yazar. Bu işlemde cihazın ayarları silinir.

### 17.2.1 Aygıt yazılımının geri yüklenmesi

- ▶ Bir bilgisayarda USB yığınsal belleğinde (FAT32 formatı) "heidenhain" klasörü oluşturun
- ▶ "heidenhain" klasöründe "update" klasörü oluşturun
- ▶ Yeni aygıt yazılımını "update" klasörüne kopyalayın
- ▶ Aygıt yazılımını "recovery.dro" ögesine göre yeniden adlandırın
- ▶ Cihazı kapatma
- ▶ USB yığınsal belleği cihazda bir USB arabirimine takın
- ▶ Cihazın açılması
- > Cihaz Recovery System başlatır
- > USB yığınsal bellek otomatik olarak algılanır
- > Aygıt yazılımı otomatik olarak yüklenir
- > Başarılı bir güncellemeden sonra aygıt yazılımı otomatik olarak "recovery.dro.[yyyy.mm.dd.hh.mm]" biçiminde yeniden adlandırılır
- ▶ Yükleme tamamlandığında cihazı yeniden başlatın
- > Cihaz, fabrika ayarlarıyla yeniden başlatılır

## 17.2.2 Konfigürasyonu geri yükleyin

Aygıt yazılımının yeniden yüklenmesiyle cihaz fabrika ayarlarına geri alınır. Bu durumda ayarlar, hata düzeltme değerleri ve etkinleştirilmiş yazılım seçenekleri ile birlikte silinir.

Ayarları geri yüklemek için cihazdaki ayarları yeniden yapmanız veya daha önceden yedeklemiş olduğunuz ayarları cihaza geri yüklemeniz gerekir.



Ayarların yedeklenmesi sırasında etkin olan yazılım seçenekleri, ayarlar cihaza geri yüklenmeden önce etkinleştirilmelidir.

- Yazılım seçeneklerinin etkinleştirilmesi

**Diğer bilgiler:** "Yazılım Seçenekleri ögesini etkinleştirin", Sayfa 96

- Ayarların geri yüklenmesi

**Diğer bilgiler:** "Konfigürasyonu geri yükleyin", Sayfa 295

## 17.3 Arızalar

İşletim sırasında aşağıdaki "arızaların giderilmesi" tablosunda yer almayan arızaların veya bozulmaların ortaya çıkması halinde makine üreticisinin dokümantasyonuna başvurun veya bir HEIDENHAIN servis şubesi ile iletişime geçin.

### 17.3.1 Arızaların gidermesi



Aşağıdaki hata giderme adımları sadece tabloda belirtilen personel tarafından gerçekleştirilebilir.

**Diğer bilgiler:** "Personelin nitelikleri", Sayfa 29

Hata	Hatanın kaynağı	Hatanın giderilmesi	Personel
Durum LED'i açıldıktan sonra yanmıyor	Gerilim beslemesi yok	► Güç kablosunu kontrol edin	Elektrik teknisyeni
	Cihazın fonksiyonu hatalı	► HEIDENHAIN servis şubesiyle iletişime geçin	Teknik personel
Cihaz başlatıldığında mavi ekran görüntüleniyor	Başlatma sırasında aygıt yazılımı hatası	► Hata ilk defa görüldüyse cihazı kapatın ve tekrar açın ► Arıza birkaç defa tekrarlanırsa bir HEIDENHAIN servis şubesiyle iletişime geçin	Teknik personel
Cihaz başlatıldıktan sonra dokunmatik ekranda girişler algılanmıyor	Donanımın yanlış başlatılması	► Cihazı kapatın ve tekrar açın	Teknik personel
Ölçüm cihazı hareket ettiği halde eksenler sayım yapmıyor	Ölçüm cihazının hatalı bağlantısı	► Bağlantıyı düzeltin ► Ölçüm cihazı üreticisinin servis şubesiyle iletişime geçin	Teknik personel

Hata	Hatanın kaynağı	Hatanın giderilmesi	Personel
Eksenler yanlış sayım yapıyor	Ölçüm cihazı yanlış ayarlanmış	► Ölçüm cihazının ayarlarını kontrol edin Sayfa 104	Teknik personel
Eksenler hareket ettirilemiyor	Eksenlerin ayarları yanlış	► Eksenlerin ayarlarını kontrol edin	Teknik personel
	Besleme Override değeri sıfır	► Besleme Override potansiyometresinin konumunu kontrol edin	Teknik personel
Konumlandırma hatası	Eksenlerin ayarları yanlış	► Eksenlerin ayarlarını kontrol edin	Teknik personel
Durma hatası	Eksenlerin ayarları yanlış	► Eksenlerin ayarlarını kontrol edin	Teknik personel
Eksenler yavaş hareket (Jog) tuşları ile hareket ettirilemiyor	Eksenlerin ayarları yanlış	► Eksenlerin ayarlarını kontrol edin	Teknik personel
	İşletim türü yanlış (MDI işletimi, Programlama)	► İşletim türünü kontrol edin	Teknik personel
	Besleme Override değeri sıfır	► Besleme Override potansiyometresinin konumunu kontrol edin	Teknik personel
Besleme Override, eksen hızını sınırlamıyor	Besleme Override ayarı yanlış	► Eksenlerin ayarlarını kontrol edin	Teknik personel
Hızlı hareket tuşu çalışmıyor	Hızlı hareket ayarı yanlış	► Ayarları kontrol edin Sayfa 240	Teknik personel
Harici eksen hatası	Harici çevre birimi	► Sistematik hata aramayı gerçekleştirin	Uzman personel, OEM olabilir
Mil hatası	Mil ekseni ayarı yanlış	► Mil ekseni ayarlarının kontrol edilmesi Sayfa 264	Uzman personel, OEM olabilir
	Harici çevre birimi	► Sistematik hata aramayı gerçekleştirin	Uzman personel, OEM olabilir
Mil durması	Harici çevre birimi	► Sistematik hata aramayı gerçekleştirin	Uzman personel, OEM olabilir
Döngüler, döngü başlatma işlemi ile başlatılmıyor	<b>Otomatik besleme</b> ayarı yanlış	► Ayarları kontrol edin Sayfa 240	Teknik personel
Döngü başlatma tuşunun aydınlatması çalışmıyor	<b>Otomatik başlatma ışığı</b> ayarı yanlış	► Ayarları kontrol edin Sayfa 242	Teknik personel
Dişli kesme sırasında tersine çevirme çalışmıyor	<b>Manşonun son konumu +/-</b> ayarı yanlış	► Ayarları kontrol edin	Teknik personel
Uç şalterine otomatik hareket etme çalışmıyor	<b>Yazılım son konum şalteri veya Otomatik besleme</b> ayarı yanlış	► Ayarları kontrol edin Sayfa 263 Sayfa 240	Teknik personel

Hata	Hatanın kaynağı	Hatanın giderilmesi	Personel
Yazılım uç şalterleri dışında	Yazılım son konum şalteri ayarı yanlış	► Ayarları kontrol edin Sayfa 263	Teknik personel
Acil kapatma	Harici çevre birimi	► Sistematik hata aramayı gerçekleştirin	Uzman personel, OEM olabilir
Kumanda gerilimi yok	Harici çevre birimi	► Sistematik hata aramayı gerçekleştirin	Uzman personel, OEM olabilir
Ağ bağlantısı kurulamıyor	Arızalı bağlantı	► Bağlantı kablosunu ve X116 bağlantısının doğruluğunu kontrol edin	Teknik personel
	Ağ ayarı yanlış	► Ağ ayarlarını kontrol edin Sayfa 144	Teknik personel
Bağlı olan USB yığınsal bellek algılanmıyor	USB bağlantısı arızalı	► USB yığınsal belleğin bağlantıdaki pozisyonunun doğru olup olmadığını kontrol edin ► Başka bir USB bağlantısı kullanın	Teknik personel
	USB yığınsal belleğin tipi veya biçimi desteklenmiyor	► Başka bir USB yığınsal bellek kullanın ► USB yığınsal belleği FAT32 ile formatlayın	Teknik personel
Cihaz geri yükleme modunda başlatılıyor (yalnızca metin modu)	Başlatma sırasında aygıt yazılımı hatası	► Hata ilk defa görüldüyse cihazı kapatın ve tekrar açın ► Arıza birkaç defa tekrarlanırsa bir HEIDENHAIN servis şubesiyle iletişime geçin	Teknik personel
Kullanıcı oturumu açılmıyor	Şifre mevcut değil	► Üst düzey yetki kademesine sahip kullanıcı olarak şifreyi sıfırlayın Sayfa 140 ► OEM şifresinin sıfırlanması için bir HEIDENHAIN servis şubesiyle iletişime geçin	Teknik personel



# 18

**Sökme ve imha  
etme**

## 18.1 Genel bakış

Bu bölüm, cihazın doğru şekilde sökülmesi ve imha edilmesi için dikkate almanız gereken uyarıları ve çevre koruma düzenlemelerini içermektedir.

## 18.2 Sökme



Cihazın sökülme işlemi sadece uzman personel tarafından yapılabilir.  
**Diğer bilgiler:** "Personelin nitelikleri", Sayfa 29

Bağlanmış çevre birimi cihazına bağlı olarak sökme işlemi için bir elektrik teknisyeni gerekli olabilir.

Aynı şekilde cihazın ilgili bileşenlerinin montaj ve kurulumu sırasında verilen güvenlik uyarıları dikkate alınmalıdır.

### Cihazın sökülmesi

Cihazı, kurulum ve montajının tersi sıralamasına göre sökün.

**Diğer bilgiler:** "Kurulum", Sayfa 45

**Diğer bilgiler:** "Montaj", Sayfa 39

## 18.3 İmha etme



### BILGI

#### Cihaz yanlış tasfiye edildi!

Cihazın yanlış tasfiye edilmesi çevreye zarar verebilir.

- ▶ Elektronik cihaz hurdasını ve elektronik bileşenleri ev çöpünde tasfiye etmeyin
- ▶ Takılı yedek bataryayı cihazdan ayrı olarak imha edin
- ▶ Cihazı ve yedek bataryayı geri dönüşüm kapsamındaki yerel imha yönetmeliklerine uygun şekilde tasfiye edin

- ▶ Cihazın imha edilmesine ilişkin sorularınız için bir HEIDENHAIN servis şubesiyle iletişime geçin



# 19

**Teknik Veriler**

## 19.1 Genel bakış

Bu bölüm, cihaz ve bağlantı ölçülerinin yer aldığı çizimlere ve cihaz verilerine ilişkin bir genel bakış içermektedir.

## 19.2 Cihaz verileri

Cihaz	
Gövde	Alüminyum freze gövdesi
Gövde ebatları	314 mm x 265 mm x 36 mm
Sabitleme türü, bağlantı ölçüleri	VESA MIS-D, 100 100 mm x 100 mm
Gösterge	
Ekran	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ LCD Geniş Ekran (16:10) Renkli ekran 30,7 cm (12,1 inç)</li> <li>■ 1280 x 800 piksel</li> </ul>
Gösterge adımı	ayarlanabilir, min. 0,00001 mm
Kullanıcı arabirimi	Dokunmatik ekranlı kullanıcı arabirimi (GUI)
Elektrik verileri	
Besleme gerilimi	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ AC 100 V ... 240 V (<math>\pm\%10</math>)</li> <li>■ 50 Hz ... 60 Hz (<math>\pm\%5</math>)</li> <li>■ 1089176-xx kimlikli cihazlarda: Giriş gücü maks. 38 W</li> <li>■ 1089177-xx kimlikli cihazlarda: Giriş gücü maks. 79 W</li> </ul>
Yedek batarya	Lityum bataryası, tip CR2032; 3,0 V
Gerilim kategorisi	II
Ölçüm cihazı girişi sayısı	Frezeleme uygulaması: 4 (yazılım seçeneği ile 2 ek giriş etkinleştirilebilir) Döndürme uygulaması: 4
Ölçüm cihazları arabirimleri	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 V<sub>SS</sub>: maksimum akım 300 mA, maks. giriş frekansı 400 kHz</li> <li>■ 11 <math>\mu</math>A<sub>SS</sub>: maksimum akım 300 mA, maks. giriş frekansı 150 kHz</li> <li>■ EnDat 2.2: maksimum akım 300 mA</li> </ul>
1 V <sub>SS</sub> 'de enterpolasyon	4096 katı
Tarama sistemi bağlantısı	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gerilim beslemesi DC 5 V veya DC 12 V</li> <li>■ 5 V devre çıkışı veya potansiyelsiz</li> <li>■ HEIDENHAIN kablo ile maksimum kablo uzunluğu 30 m</li> </ul>

**Elektrik verileri**

Dijital girişler	TTL DC 0 V ... +5 V
	Seviye Gerilim aralığı Akım aralığı
	Yüksek DC 11 V ... 30 V 2,1 mA ... 6,0 mA
	Düşük DC 3 V ... 2,2 V 0,43 mA
Dijital çıkışlar	TTL DC 0 V ... +5 V maksimum yük 1 k $\Omega$ Gerilim aralığı DC 24 V (20,4 V ... 28,8 V) Kanal başına maks. çıkış akımı 150 mA
Röle çıkışları	1089177-xx kimlikli cihazlarda: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. devre gerilimi AC 30 V/DC 30 V</li> <li>■ maks. devre akımı 0,5 A</li> <li>■ maks. devre kapasitesi 15 W</li> <li>■ maks. sürekli akım 0,5 A</li> </ul>
Analog girişler	1089177-xx kimlikli cihazlarda: Gerilim aralığı DC 0 V ... +5 V Direnç 100 $\Omega$ $\leq$ R $\leq$ 50 k $\Omega$
Analog çıkışlar	1089177-xx kimlikli cihazlarda: Gerilim aralığı DC -10 V ... +10 V Maksimum yük 1 k $\Omega$
5 V gerilim çıkışları	Gerilim toleransı $\pm$ %5, maksimum akım 100 mA
Veri arabirimi	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4 USB 2.0 Hi-Speed (Tip A), her bir USB bağlantısı için maksimum akım 500 mA</li> <li>■ 1 Ethernet 10/100 MBit/1 GBit (RJ45)</li> </ul>

**Çevre**


Çalışma sıcaklığı	0°C ... +45°C
Depolama sıcaklığı	-20°C ... +70°C
Bağıl hava nemi	%10 ... %80 r.H. yoğuşmayan
Yükseklik	$\leq$ 2000 m

**Genel**


Talimatlar	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2014/30/AB sayılı EMU direktifi</li> <li>■ 2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi</li> <li>■ 2011/65/AB RoHS direktifi</li> </ul>
Kirlenme derecesi	2
Koruma türü EN 60529	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cephe ve yan taraflar: IP65</li> <li>■ Arka taraf: IP40</li> </ul>
Kütle	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3,5 kg</li> <li>■ Single-Pos ayak ile: 3,6 kg</li> <li>■ Duo-Pos ayak ile: 3,8 kg</li> <li>■ Multi-Pos ayak ile: 4,5 kg</li> <li>■ Multi-Pos tutucu ile: 4,1 kg</li> </ul>

### 19.3 Cihaz ve bağlantı ölçüleri


Çizimlerdeki tüm ölçüler milimetre olarak gösterilmiştir.

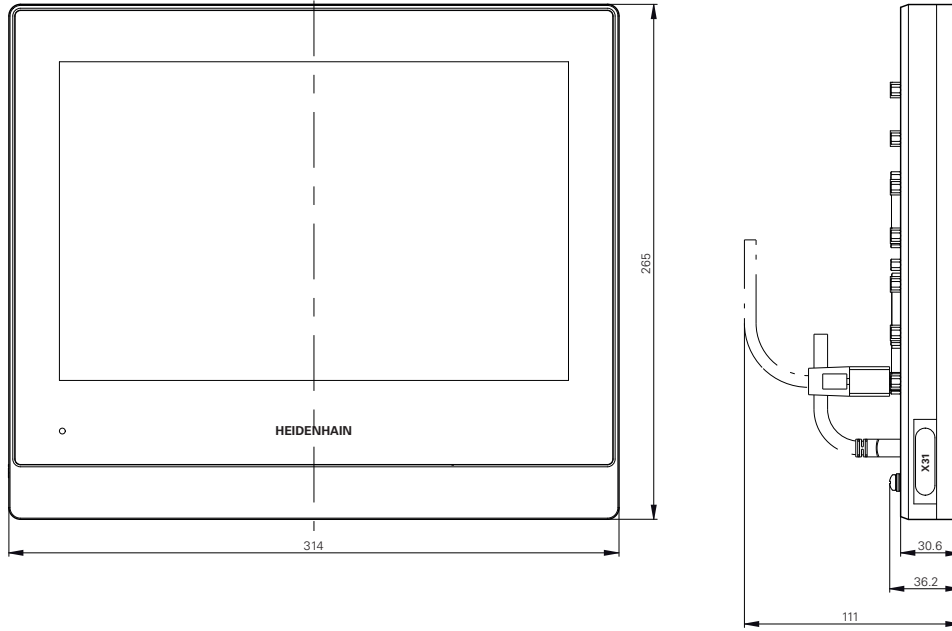


Şekil 53: Gövdenin ölçüleri

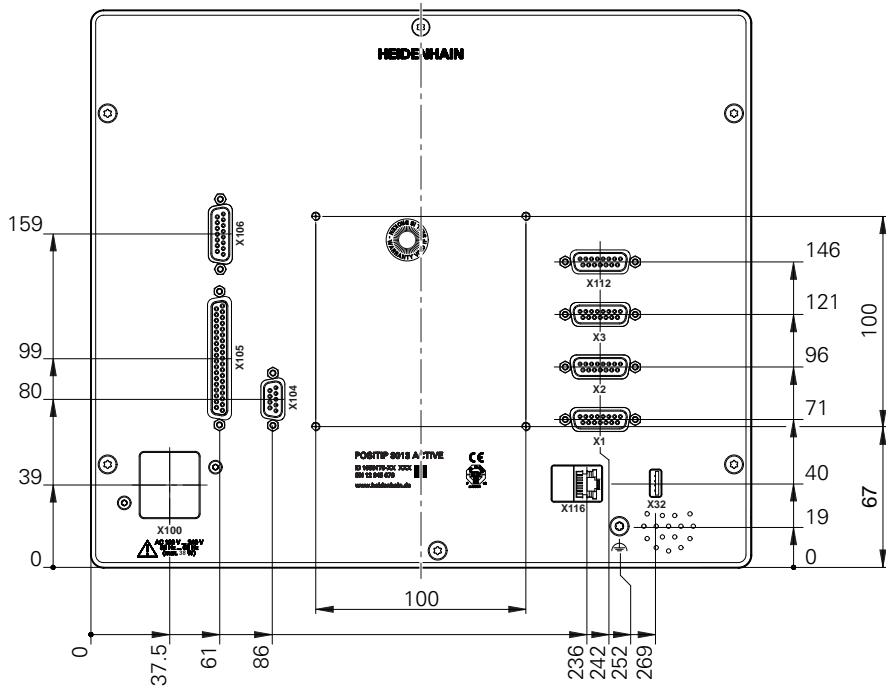

Şekil 54: Cihaz arka tarafının boyutları

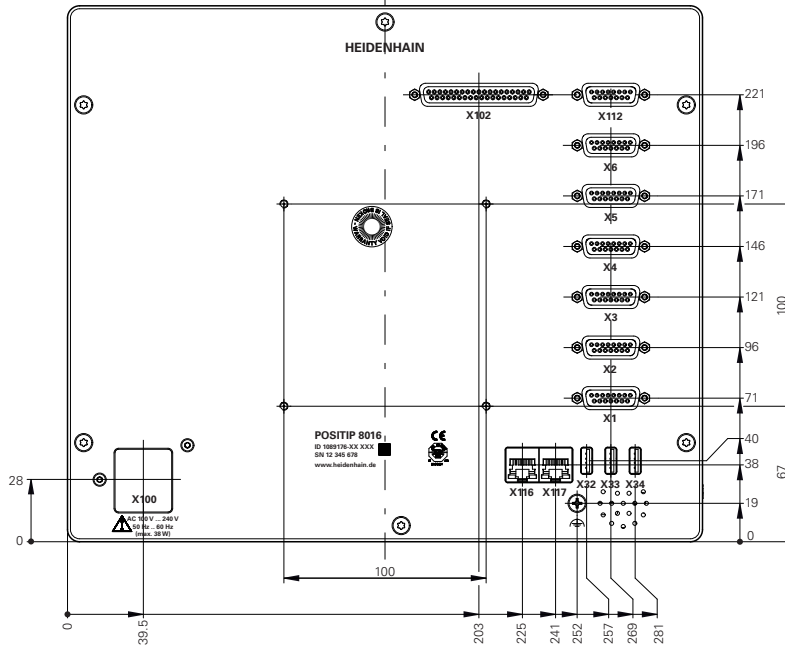


Şekil 55: 1089176-xx kimlik numaralı cihazların, cihaz arka tarafının ölçüleri

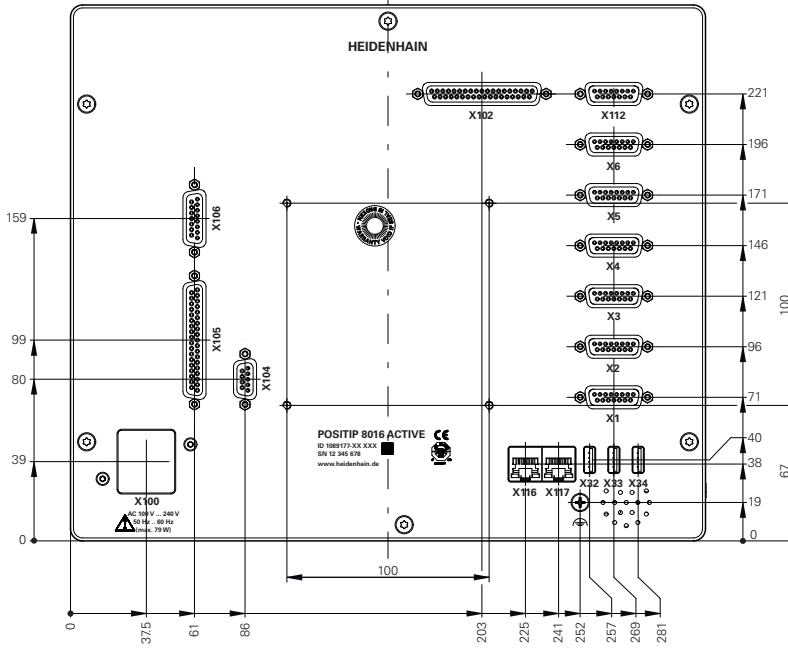


Şekil 56: 1089177-xx kimlik numaralı cihazların, cihaz arka tarafının ölçüleri

### 19.3.1 Single-Pos ayağı ile cihaz ölçüleri

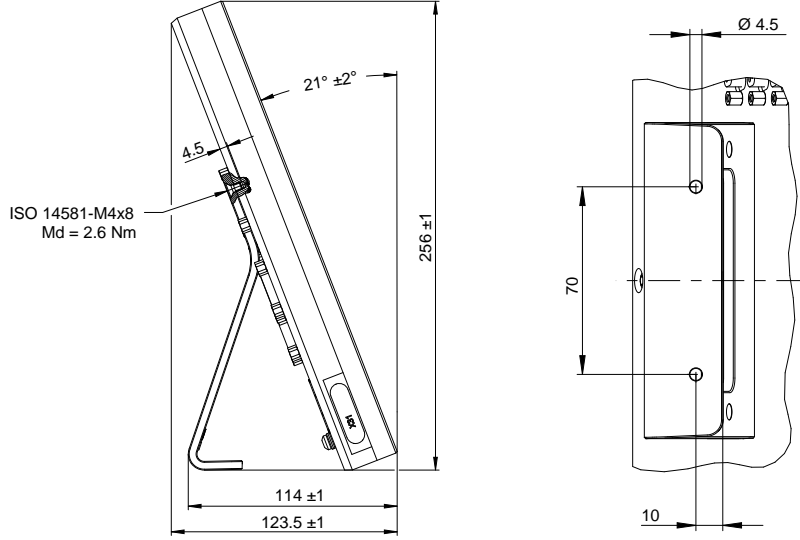


Şekil 57: Single-Pos ayağı ile cihaz ölçüleri

### 19.3.2 Duo-Pos ayağıyla cihaz ölçüleri

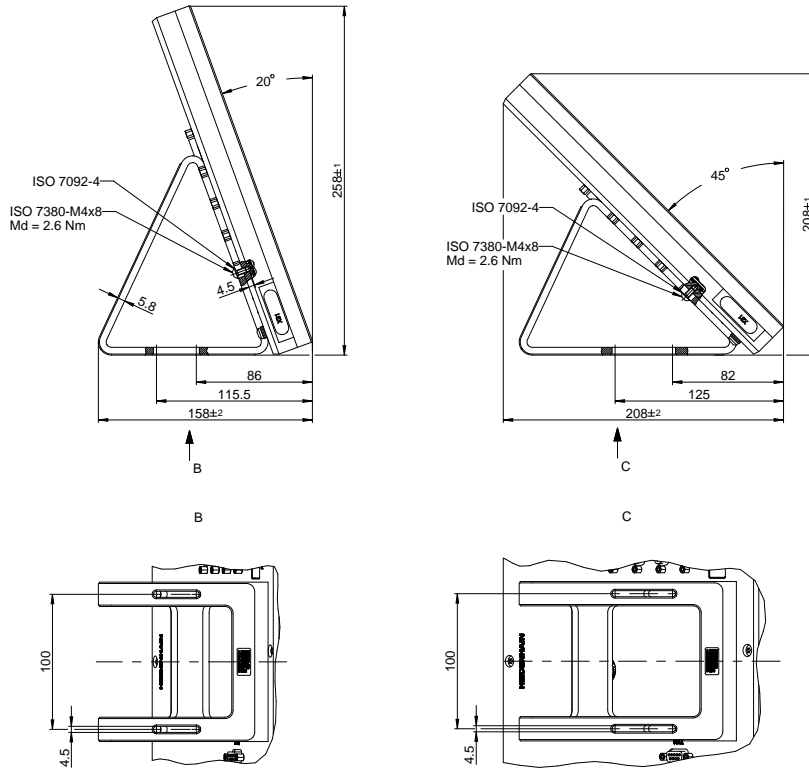


Şekil 58: Duo-Pos ayağıyla cihaz ölçüleri

### 19.3.3 Multi-Pos ayağıyla cihaz ölçüleri

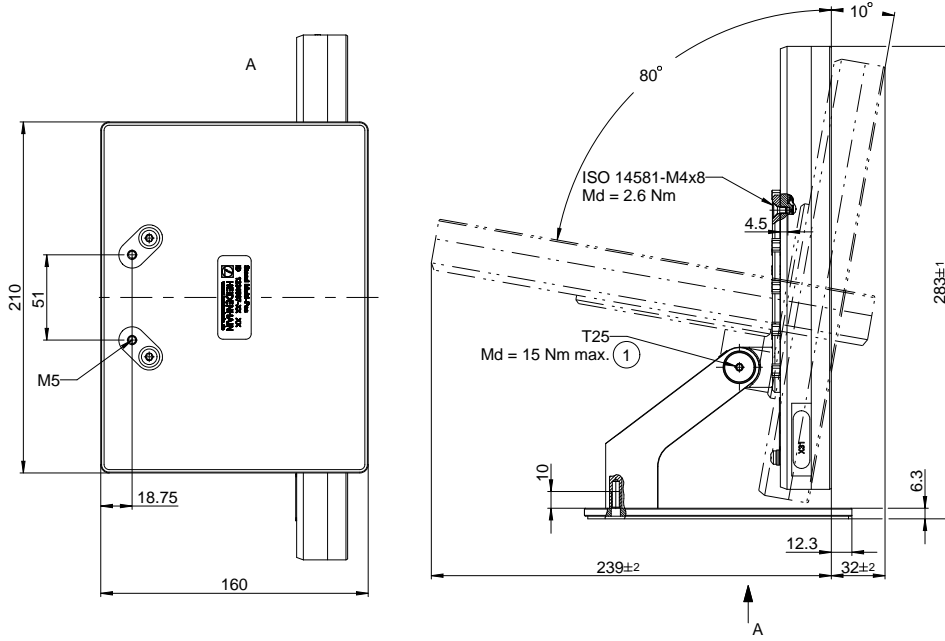

Şekil 59: Multi-Pos ayağıyla cihaz ölçüleri

### 19.3.4 Multi-Pos tutucuyla cihaz ölçüleri

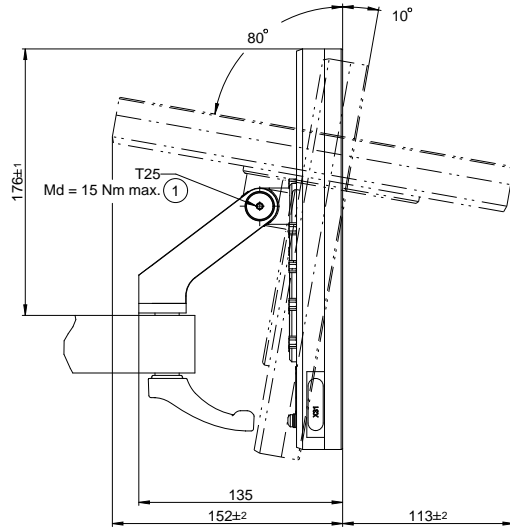

Şekil 60: Multi-Pos tutucuyla cihaz ölçüleri

## 20 İndeks

### A

Ağ ayarlarının.....	144
Ağ sürücüsünün.....	145
Aksesuar.....	35
Alet tablosu	
Oluşturma.....	157
Anahtar sayısı.....	64
Ana menü.....	67
Arızalar.....	299
Asistan.....	90
Ayarlar	
Geri yükleme.....	295
Hızlı erişim menüsü.....	84
Menü.....	77
Yedekleme.....	132, 151
Aygıt yazılımı güncellemesi.....	286

### B

Bağlantı	
Bilgisayar.....	54
Bağlantılara genel bakış.....	47
Bağlantı tahsisi	
Ağ.....	55
Ölçüm cihazları.....	50
Şalt girişleri.....	51
Şebeke gerilimi.....	55
Bakım planı.....	285
Başlangıç ekranı.....	120
Besleme değeri	
Belirleme.....	86
Bilgi notları.....	24
Bilgisayar.....	54
Birimler.....	99, 140, 228
Ayarlama.....	84
Birleştirme eksenini.....	115
Bölümlemeli çizgisel hata kompanzasyonu (SLEC).....	109

### C

Cihaz	
açma.....	62
İşletime alma.....	94
Kapama.....	63
Kurulum.....	46, 139
Cihazdaki semboller.....	30
Cihaz verileri.....	306

### Ç

Çap eksenini.....	244
Çevre koşulları.....	307
Çizgisel hata kompanzasyonunun (LEC).....	108

### D

Depolama.....	37
Destek noktası tablosu	

Oluşturma.....	108, 109
Uyarlama.....	110
Dil	
Ayarlama.....	65, 93, 137
Dişli kademeleri	
yapılandırma.....	270
Dişli kesme.....	117
Dişli mili.....	110
Dokunmak.....	58
Dokunmatik ekran	
Konfigürasyon.....	146
Kullanım.....	58
Dokümantasyon	
Ek.....	20
İndirme.....	19
OEM.....	119
Dosya	
Açma.....	218
Dışa aktarma.....	218
İçe aktarma.....	219
Kopyalama.....	217
Silme.....	217
Taşıma.....	216
Yeniden adlandırma.....	217
Dosya yönetimi	
Dosya tipleri.....	215
Kısa tanım.....	214
Menü.....	75
Duo-Pos.....	42
Durum çubuğu.....	82
Besleme.....	86
Hesaplayıcı.....	85
Hızlı erişim menüsünün uyarlanması.....	84
Kronometre.....	85
Kumanda elemanları.....	82

### E

Ekranı temizleme.....	284
Eksenler	
Ayarlar.....	246
eksenlerin.....	104
el çarkı.....	262
Elektrik fişi.....	55
Elektrik teknisyeni.....	29
Elektronik el çarkı.....	262
Elle işletim.....	69
Menü.....	69
EnDat arayüzüne sahip ölçüm cihazı teşhisi.....	253
Enerji tasarruf modu.....	62

### F

Fare eylemleri	
Dokunmak.....	58
Konfigürasyon.....	146
Fonksiyon rezervleri.....	290

### G

Giriş cihazları	
Bağlama.....	54
Kullanım.....	58
Güvenlik tedbirleri.....	28
Güvenlik uyarıları.....	24
Çevre birimi cihazları.....	30
Genel.....	30

### H

Hareketler	
Dokunmak.....	58
Kullanım.....	58
Sürüklemek.....	59
Tutmak.....	59
Hata kompanzasyonu	
Bölümlemeli çizgisel hata kompanzasyonu.....	109
Çizgisel hata kompanzasyonu... 108	
Destek noktası tablosu.....	257
Kademeli lineer hata kompanzasyonu.....	256
Lineer hata kompanzasyonu	256
Uygulama.....	107
Yöntemler.....	107
Hatalar ve uyarılar.....	291
Hata mesajları.....	88, 126
Konfigürasyon.....	129
Silme.....	129
HEIDENHAIN ölçüm cihazları..	101
Hızlı başlatma.....	154

### İ

ile ölçüm cihazı teşhisi.....	255
İşleme tümcesi	
Ölçeklendirme.....	84
Yansıtma.....	84
İşletime alma.....	94
İşletim kılavuzu.....	20
Güncelleme.....	143
İşletmecii yükümlülükleri.....	29

### K

Kapama	
Menü.....	78
Klasör	
Kopyalama.....	216
Oluşturma.....	215
Silme.....	217
Taşıma.....	216
Yeniden adlandırma.....	216
Klasörler	
Yönetme.....	215
Klasör yapısı.....	215
Konfigürasyon	
Dokunmatik ekran.....	146



USB klavye.....	146	Onaylama.....	61	Single-Pos ayak.....	41
Kontur görünümü.....	188, 197, 210	Kuman elemanları		montajı.....	40
Ayrıntılı görünüm.....	198	Kaydırma tuşu.....	61	Multi-Pos.....	43, 44
Genel bakış.....	198	Kurulum.....	139	<b>N</b>	
Koordinat sistemi		Kurulum kılavuzu.....	20	Nakliye hasarları.....	36
Programlarda.....	203	kurulumu.....	46	<b>O</b>	
Referans noktası tanımlama	175	<b>L</b>		OEM	
Koyu renkli metinler.....	25	Lisans anahtarı		Başlangıç ekranının	
Kullanıcı		etkinleştirme.....	97	silinmesi.....	274
Giriş.....	64	Girme.....	98	Başlangıç ekranını uyarlama....	
Kullanıcı girişi.....	63	Talep etme.....	96	120	
Kullanıcı tipleri.....	140	Lisans dosyasını okuma.....	98	Dokümantasyon ekleme.....	119
Oluşturma.....	141	Lissajous şekli.....	288	Gösterge uyarlama.....	126
Oturumu kapatma.....	64	<b>M</b>		Klavye tasarımını tanımlama....	
Silme.....	143	Maus aksiyonları		126	
Varsayılan parola.....	64	Kullanım.....	58	Mesajların eklenmesi.....	281
Yapılandırma.....	142	Sürüklemek.....	59	OEM çubuğu.....	86
Kullanıcı arayüzü		Tutmak.....	59	Fonksiyonlar.....	87
Ana menü.....	67	MDI işletimi		Kumanda elemanları.....	87
Ayarlar menüsü.....	77	Menü.....	70	M fonksiyonlarını yapılandırma..	
Başlatma sonrasında.....	66	Ölçüm faktörünün uygulanması..		123	
Dosya yönetimi menüsü.....	75	189,	198	OEM logosunu görüntüleme....	
Elle işletim menüsü.....	69	Örnek.....	168	121	
Kapama menüsü.....	78	Menü		Yapılandırma.....	121
Kullanıcı girişi menüsü.....	76	Ayarlar.....	77	OEM logosunun yapılandırılması....	
MDI işletimi menüsü.....	70	Dosya yönetimi.....	75	121	
Program akışı menüsü.....	72	Elle işletim.....	69	Ondalık ayırma işaretleri.....	228
Programlama menüsü.....	73	Elle işletim.....	172	ondalık basamak.....	99, 140
Teslimat durumunda.....	66	Kapama.....	78	Ondalık basamaklar.....	228
Kullanıcı dosyaları		Kullanıcı girişi.....	76	Operatör.....	29
Geri yükleme.....	294	MDI işletimi.....	70	Override göstergesi.....	126
Kullanıcı dosyalarının		MDI işletimi.....	180	Ölçüm cihazları	
yedeklenmesi.....	133, 152	Program akışı.....	72, 192	Eksen parametrelerinin	
Kullanıcı girişi.....	63, 76	Programlama.....	73, 202	yapılandırılması (1 Vss, 11	
Kullanıcı kimliği.....	141	Mesajlar		µAss).....	104
Kullanım		Açma.....	88	Eksen parametrelerini	
Asistan.....	90	Kapat.....	89	yapılandırma (EnDat).....	102
Dokunmatik ekran ve giriş		Metin veri tabanı		Ölçüm cihazlarının bağlanması..	50
cihazları.....	58	Oluşturma.....	127	Örnek	
Enerji tasarruf modu.....	62	M fonksiyonları		Dış konturu kumlama.....	161
Genel kullanım.....	58	Genel bakış.....	117	Dış konturun perdahlanması	165
Hareketler ve maus aksiyonları...	58	konfigürasyon.....	277	Dişli).....	168
58		Standart.....	118	Dişli civata çizimi.....	155
Kumanda elemanları.....	60	Üreticiye özel.....	118	Malzeme.....	154
Mesajlar.....	88	Yapılandırma.....	123, 243, 280	Oyuğun döndürülmesi.....	164
Sesli geri bildirim.....	90	Mil		Pahın döndürülmesi.....	165
Kumanda elemanları		Girişlerin ve çıkışların		Referans noktası.....	161
Açılır liste.....	61	yapılandırılması.....	110	Torna tezgahının ayarlanması....	
Ana menü.....	67	Mil devir sayısı		158	
Artı/eksi butonu.....	60	Belirleme.....	87	<b>P</b>	
Değiştirici.....	61	Programlama.....	87	Parola.....	64
Durum çubuğu.....	82	Mil ekseninin.....	110	Personelin nitelikleri.....	29
Ekleme.....	61	Montaj.....	40	Program	
Ekran klavyesi.....	60	Duo-Pos ayak.....	42	Açma.....	199, 211
Geri.....	62	Multi-Pos ayak.....	43	İşleme (manuel).....	195
Geri alma.....	61	Multi-Pos tutucu.....	44		
Kapat.....	61				
OEM çubuğu.....	87				

İşleme (münferit adımlar).....	195	Tekrar ambalajlama.....	37
İşleme (NC kontrollü).....	195	Temel yapılandırma	
İşlemeyi iptal etme.....	196	Eksen+ NC.....	113
Kapatma.....	199, 211	elektronik el çarkı.....	114
Kaydetme.....	209, 211	Mil eksenini.....	111
Kullanma.....	194	Teslimat kapsamı.....	34
Oluşturma.....	207	Teşhis	
Ölçüm faktörünün uygulanması..		Fonksiyon rezervleri.....	290
189,	198	Hatalar ve uyarılar.....	291
Program başlığı oluşturma..	208	Toprak bağlantısı, 3 damarlı.....	55
Silme.....	212	Torna tezgahı	
Tümce ekleme.....	208	Aleti ölçme.....	159
Tümceleri düzenleme.....	212	Tutmak.....	59
Tümceleri kumanda etme....	196	Tümce tipleri.....	203
Tümce silme.....	209		
Program akışı.....	192	<b>U</b>	
Kısa tanım.....	192	USB klavye.....	146
Menü.....	72	Uygulama seçme.....	96
Programlama		<b>Y</b>	
Kısa tanım.....	202	Yapılandırma	
Menü.....	73	Referans noktaları.....	149
Programlama desteği.....	208	Yeni ve değiştirilmiş fonksiyonlara	
Programların yönetilmesi.....	211	genel bakış.....	18
<b>R</b>		yuvarlama yöntemi.....	99, 140
Referans işareti arama		Yuvarlama yöntemleri.....	228
açma.....	116		
Başlatma işleminden sonra			
uygulama.....	65, 93, 137, 174		
Referans işareti araması			
uygulama.....	174		
Referans noktası			
Tarama.....	86		
Referans noktası tablosu			
Oluşturma.....	149		
<b>S</b>			
ScreenshotClient			
Bilgiler.....	131		
Sesli geri bildirim.....	90		
Simülasyon penceresi.....	196		
Etkinleştirme.....	198		
Single-Pos.....	41		
Sürüklemek.....	59		
<b>Ş</b>			
Şalt girişlerinin ve çıkışlarının			
kablolanması.....	51		
Şifre			
değiştirme.....	94, 138		
Değiştirme.....	142		
Oluşturma.....	141		
Standart ayarlar....			
64,	92,	136,	155
<b>T</b>			
Tarih ve saat.....	99, 140, 227		
Teknik personel.....	29		

## 21 Resim listesi

Şekil 1:	Cihaz arka tarafının boyutları.....	40
Şekil 2:	Single-Pos ayağa monte edilmiş cihaz.....	41
Şekil 3:	Single-Pos ayaktaki kablo yönlendirmesi.....	41
Şekil 4:	Duo-Pos ayağa monte edilmiş cihaz.....	42
Şekil 5:	Duo-Pos ayaktaki kablo yönlendirmesi.....	42
Şekil 6:	Multi-Pos ayağa monte edilmiş cihaz.....	43
Şekil 7:	Multi-Pos ayaktaki kablo yönlendirmesi.....	43
Şekil 8:	Multi-Pos tutucuya monte edilmiş cihaz.....	44
Şekil 9:	Multi-Pos tutucudaki kablo yönlendirmesi.....	44
Şekil 10:	1089176-xx kimlikli cihazlarda cihazın arka tarafı .....	48
Şekil 11:	1089177-xx kimlikli cihazlarda cihazın arka tarafı .....	49
Şekil 12:	Ekran klavyesi.....	60
Şekil 13:	Cihazın teslimat edildiği durumundaki kullanıcı arayüzü.....	66
Şekil 14:	<b>Elle işletim</b> menüsü.....	69
Şekil 15:	<b>MDI işletimi</b> menüsü.....	70
Şekil 16:	<b>Program akışı</b> menüsü.....	72
Şekil 17:	<b>Programlama</b> menüsü.....	73
Şekil 18:	Açık simülasyon pencere <b>Programlama</b> menüsü.....	74
Şekil 19:	<b>Dosya yönetimi</b> menüsü.....	75
Şekil 20:	<b>Kullanıcı girişi</b> menüsü.....	76
Şekil 21:	<b>Ayarlar</b> menüsü.....	77
Şekil 22:	Uygulama adımları sırasında asistanların desteği.....	90
Şekil 23:	Veritabanı için –XML dosyası örneği.....	127
Şekil 24:	ScreenshotClient kullanıcı arayüzü.....	131
Şekil 25:	Örnek malzeme.....	154
Şekil 26:	Örnek malzeme – Teknik çizim.....	155
Şekil 27:	Perdah keski parametreleri.....	158
Şekil 28:	Referans noktası.....	158
Şekil 29:	Örnek malzeme – Referans noktasının belirlenmesi.....	161
Şekil 30:	Örnek malzeme – Dişlinin oluşturulması.....	168
Şekil 31:	<b>Elle işletim</b> menüsü.....	172
Şekil 32:	<b>Mil dev. sayısı için üst sınır</b> diyalogu.....	173
Şekil 33:	<b>MDI işletimi</b> menüsü.....	181
Şekil 34:	<b>Mil dev. sayısı için üst sınır</b> diyalogu.....	182
Şekil 35:	<b>Dişli kesme (basit)</b> tümcesinin şematik gösterimi .....	183
Şekil 36:	<b>Dişli kesme (gelişmiş)</b> tümcesinin şematik gösterimi.....	185
Şekil 37:	<b>MDI işletim türünde tümce</b> örneği.....	187
Şekil 38:	Kontur görünümlü simülasyon penceresi.....	188
Şekil 39:	Grafiksel konumlandırma yardımı bulunan <b>Pozisyonla kalan mesafe</b> görünümü.....	189
Şekil 40:	Örnek – MDI tümcesi.....	190
Şekil 41:	Örnek – Ölçü faktörü ile bir MDI tümcesinin uygulanması.....	190
Şekil 42:	<b>Program akışı</b> işletim türünde bir program örneği.....	194
Şekil 43:	Kontur görünümlü simülasyon penceresi.....	197
Şekil 44:	<b>Programlama</b> menüsü.....	202
Şekil 45:	<b>Dişli kesme (basit)</b> tümcesinin şematik gösterimi .....	205

Şekil 46:	<b>Dişli kesme (gelişmiş) tümcesinin şematik gösterimi</b> .....	206
Şekil 47:	<b>Programlama</b> işletim türünde program örneği.....	207
Şekil 48:	Kontur görünümlü simülasyon penceresi.....	210
Şekil 49:	<b>Dosya yönetimi</b> menüsü.....	214
Şekil 50:	Önizleme resminin ve dosya bilgilerinin bulunduğu <b>Dosya yönetimi</b> menüsü.....	218
Şekil 51:	Dik açılı koordinat sisteminin malzemeye eksenlerine atanması.....	238
Şekil 52:	Ölçüm tuşu fonksiyon rezervi örneği.....	290
Şekil 53:	Gövdenin ölçüleri.....	308
Şekil 54:	Cihaz arka tarafının boyutları.....	308
Şekil 55:	1089176-xx kimlik numaralı cihazların, cihaz arka tarafının ölçüleri.....	309
Şekil 56:	1089177-xx kimlik numaralı cihazların, cihaz arka tarafının ölçüleri.....	309
Şekil 57:	Single-Pos ayağı ile cihaz ölçüleri.....	310
Şekil 58:	Duo-Pos ayağıyla cihaz ölçüleri.....	310
Şekil 59:	Multi-Pos ayağıyla cihaz ölçüleri.....	311
Şekil 60:	Multi-Pos tutucuyla cihaz ölçüleri.....	311

# HEIDENHAIN

---

## DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

**83301 Traunreut, Germany**

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 32-5061

E-mail: [info@heidenhain.de](mailto:info@heidenhain.de)

---

**Technical support** FAX +49 8669 32-1000

**Measuring systems** ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: [service.ms-support@heidenhain.de](mailto:service.ms-support@heidenhain.de)

**NC support** ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: [service.nc-support@heidenhain.de](mailto:service.nc-support@heidenhain.de)

**NC programming** ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: [service.nc-pgm@heidenhain.de](mailto:service.nc-pgm@heidenhain.de)

**PLC programming** ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: [service.plc@heidenhain.de](mailto:service.plc@heidenhain.de)

**APP programming** ☎ +49 8669 31-3106

E-mail: [service.app@heidenhain.de](mailto:service.app@heidenhain.de)

---

[www.heidenhain.de](http://www.heidenhain.de)

